

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
الجامعة التقنية الجنوبية
المعهد التقني الشطرة
قسم التقنيات الميكاتريكية / فرع الانتاج

الحقبة التعليمية

عمليات التصنيع

لطلبة المرحلة الثانية / انتاج

مدرس المادة سلام عادل علي

الحقية التعليمية

عمليات التصنيع

لطلبة المرحلة الثانية / انتاج

وتتضمن الفصول الدراسية التالية:

الفصل الاول: التفاوتات والتوافقات ، خشونة السطوح ، محددات القياس

الفصل الثاني: الخراطة ، مكائن الخراطة الاعتيادية، البرجية، الاوتوماتيكية،

نظرية تكوين الرايش

الفصل الثالث: التفريز، مكائن التفريز، التروس وانواعها

الفصل الرابع: القشط، مكائن القشط، العمليات المختلفة للمقشطة

الفصل الخامس: التجليخ، مكائن التجليخ، احجار التجليخ

الفصل السادس: التشكيل، طرق تشكيل المعادن، القص والتخريم،

السحب والسحب العميق، العمليات غير التقليدية

في تشكيل المعادن

(ان المادة العلمية التي تتضمنها هذه الفصول موزعة على ثلاثين اسبوعاً

وحسب مفردات المناهج المعدة من قبل هيئة التعليم التقني والمرفقة

طياً ضمن الحقيبة)

الأسلوع	تفاصيل المفردات
الأول	السامحات الهندسية ، الأزدواجات ، نظم الأزدواجات ، رتب السامحات ، وحدات الأزدواج ، الانحرافات الأساسية ،
الثاني	أنواع السامحات ، نظام أساسي القتب ، نظام أساسي العمود ، رموز الأزدواجيات ، السامحات للأبعاد الطائفة ، الأزدواجيات المفصلة ، اختيار الأزدواجيات ومميزاتها الاقتصادية .
الثالث	السامحات الهندسية في الشكل والموضع وأنواع سامحات الشكل والموضع .
الرابع	محددات القياس ، تصميم محددات القياس ، أنواع محددات القياس (محددات قياس داخلي ، محددات قياس خارجي ، محددات قياس يمكن ضبطها ، محددات قياس الصلبة ، محددات القياس الخاصة) .
الخامس	تصنيف تصنيع المعادن ، تشغيل المعادن ، مقدمة عن نظرية تكوين الرايش والعوامل المؤثرة ، طرق تثبيت المشغولات بضمنها المستديرة وغير المستديرة والحدود المقاطعة المستخدمة واسهم التغذية الطولية والعرضية .
السادس	التعرف على الأرقام المستخدمة وكيفية تبيينها بالنسبة للمشغولات ، أقام خراطة التشكيل .
السابع	التعرف على أنواع زوايا أقام الخراطة ، تأثير زوايا قلم الخراطة على عملية القطع ، أنواع معادن أقام الخراطة ، شروط القطع ، عناصر القطع ، استخدامات سرعات القطع ، استعمال الجداول وخرائط السرعات ، تصنيف عدة القطع بالنسبة لطرق التشغيل وعدد الحدود المقاطعة .
الثامن	الحد المقاطع ، الحد المقاطع النائسي ونظرية تكوينه ، العوامل التي تؤثر به ، العوامل التي تؤدي الى تقليل حجمه ، التبريد وأهميته بالنسبة لعمليات القطع ، وسائل التبريد المختلفة .
التاسع	كيفية إجراء بطاقة التشغيل لمجموعة عمليات وحساب عناصرها وحساب زمن القطع لكل عملية
العاشر	كيفية الاستفادة من بطاقة التسلسل لعمل مسار المنتج خلال الوحدات المختلفة العوامل التي تؤثر على اختيار سرعة القطع (1- تأثير خواص عدة القطع 2- تأثير عناصر التشغيل، 3- تأثير خواص المعدن المشغل
الحادي عشر	مكانن الخراطة الهرجية، الأونوماتيكية ، دراسة العمليات التي يمكن تشغيلها وتحليل العمليات على المنتج ، كيفية إعداد بطاقات التشغيل .
الثاني عشر	أنواع العدد المستخدمة وترتيبها على الرأس السداسي والرابعي الأمامي والخلفي .
الثالث عشر	دراسة كيفية برمجة المخارط المبرمجة الأونوماتيكية والعوامل المؤثرة خطوات التشغيل .
الرابع عشر	التقريز ، التعرف على العمليات التي يمكن تنفيذها على ماكنات التقريز ، اجزاء ومكونات ماكنات التقريز الأفقية والرأسية وطبيعة عمل كل جزء .
الخامس عشر	ملحقات المكاين ورؤوس التقسيم وادوات ربط المشغولات والسباق والفوس .
السادس عشر	أنواع سكاكين التقريز (القرصية ولاصبعية)، وسكاكين تقنيح التروس، زوايا سكاكين التقريز .
السابع عشر	شرح خطوات إجراء عمليات التقريز ، اختيار الماكينة المناسبة ، الأبعاد الأولية للمشغولات ، طرق ربط المشغولات .
الثامن عشر	تقريز أنواع التروس المختلفة (تروس عدلة ، مخروطية ، حلزونية ، دودية)
التاسع عشر	طريقة عمل التعشيق الغنقارية ، تعشيق حرف V بلوك .
العشرون	معدلات التشغيل وسرعات القطع والتغذية وأسس اختيارها لعمليات التقريز المختلفة (
الحادي والعشرون	المقسط : التعريف بأنواع المقاسط (العربية ، النطاخة ، الرأسية) العمليات التي تجري على ماكينة المقسط، إمكانات التشغيل المتاحة بكل ماكينة ، طرق ربط المشغولات
الثاني والعشرون	معدلات التشغيل من سرعات قطع وتغذيات ، ملحقات المقاسط من رؤوس تقسيم او أجهزة خاصة ، زوايا أقام المقسط ، أنواع القوى المؤثرة عليها .
الثالث والعشرون	المقسطة النطاخة، توضيح (سوط القطع ، سوط الرجوع) ، طرق الربط على ماكينة المقسطة النطاخة ومعدلات التشغيل ، حساب زمن القطع للمقسط ، أعداد بطاقة التسلسل بالمقسط .
الرابع والعشرون	التجليخ : مقدمة عن نظرية القطع وشكل الرايش بعملية التجليخ ، أحجار التجليخ المستخدمة (محبوبة ، وجهية ، جانبية ، فتجانبة ، خارجية ، داخلية) مواصفاتها واستخداماتها ، طرق الربط وموازاناتها .
الخامس والعشرون	ماكنات التجليخ المختلفة وإمكانات التشغيل لكل نوع (ماكنات التجليخ الأسطوانية الخارجية والداخلية ، ماكنات سن العدد) .

السادس والعشرون	أعداد بطافة تشغيل شاملة لجميع عمليات القطع.
السابع والعشرون	تشكيل المعادن : نظرية التشكيل ، أسس التشكيل على اليفارد وعلى الساخن ، أنواع التشكيل .
الثامن والعشرون	الذرفلة: أساسيات الذرفلة وطرقها ، المنتجات المدرفلة ، نتائج العمليات في الذرفلة ، الماكينات المستخدمة ، شروط إتمام عملية الذرفلة . البيثق: أسس بيثق المعادن والمعادن المستخدمة ، البيثق المباشر ، البيثق العكسي ، أنواع منتجات البيثق .
التاسع والعشرون	القص والتخريم : أسس عمليات القص ، أنواع القوالب وأجزاؤها ، في كل حالة ، أبعاد الخامة الأولية وطرق اختبارها ، حساب قوة القص . (السحب والسحب العميق) : أسس عمليات السحب والسحب العميق ، حساب قوى السحب والتسب الخاصة في كل حالة ، أنواع السحب واستعمالاتها .
الثلاثون	دراسة الطرق غير التقليدية في تشكيل المعادن : أ- بيثق هيدروستاتي ب- استخدام التفريغ الكهربائي . ج- المجالات الكهرومغناطيسية . د- التشكيل بالمتعجلات ومزاية هذه العملية .

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
الجامعة التقنية الجنوبية
المعهد التقني الشطرة
قسم التقنيات الميكانيكية / فرع الانتاج

وحدة تدريبية

لطلبة المرحلة الثانية / انتاج

التفاوتات والتوافقات ، خشونة
السطوح ، محددات القياس

النظرة الشاملة

1- الفئة المستهدفة : طلبة المرحلة الثانوية في الأقسام التكنولوجية للكليات والمعاهد التقنية في هيئة التعليم التقني.

2- مبررات الوحدة : تتطلب الصناعات الحديثة للمكائن والآلات وخصوصاً الإنتاج الكمي أن تكون هنالك مرونة في تدفق الأجزاء ، أي إن هذه الأجزاء تُصنع بطريقة بحيث تكون هنالك إمكانية لإختيار أي جزء من مجموعة أجزاء أو قطع من نفس النوع ويتم وضعها بدل الجزء المشابه له في الماكينة بدون أن يسبب ذلك خلل في الماكينة أو العملية التي تنفذها . إن عملية الإستبدال هذه للأجزاء ليس بالسهولة التي نتصورها فمن المستحيل تصنيع أجزاء تتشابه تماماً ما لم يكن هنالك اختلافات فيما بينها ولو كانت بأجزاء المليون . إن هذا الاختلاف بين الرسم والتنفيذ ناتج من دقة الماكينة في إنجاز العمل ، حيث ليس هنالك ماكينة تنفذ الجزء بدقة متناهية لذلك يتم وضع حدود دنيا وعظمى للانحراف عن القياسات المضبوطة للجزء على الرسم لا يجب تجاوزها وهذه السماحات في الأبعاد وتسهل عمليات التصنيع و الإستبدال للأجزاء الصناعية وكذلك توفر الكثير من الجهد والتفقات من أجل الحصول على الدقة الفائقة .

3- الفكرة المركزية :

أولاً- التعرف على التقلوت والتوافق .

ثانياً- إتقان المهارات الأساسية في تحديد التقلوتات والتوافقات للأجزاء


الميكانيكية .

ثالثاً- حساب قيم التقلوت والتوافق .

4- أهداف الوحدة : سيكون الطالب بعد دراسته لهذه الوحدة قادراً على أن :

- 1- يتعرف على معنى التفاوت والتوافق .
- 2- يتعرف على أنواع التفاوتات والتوافقات .
- 3- يُثبت التفاوتات والتوافقات على الرسم .
- 4- يُحدد أنظمة التوافق .

5- المخطط الإنسيابي:

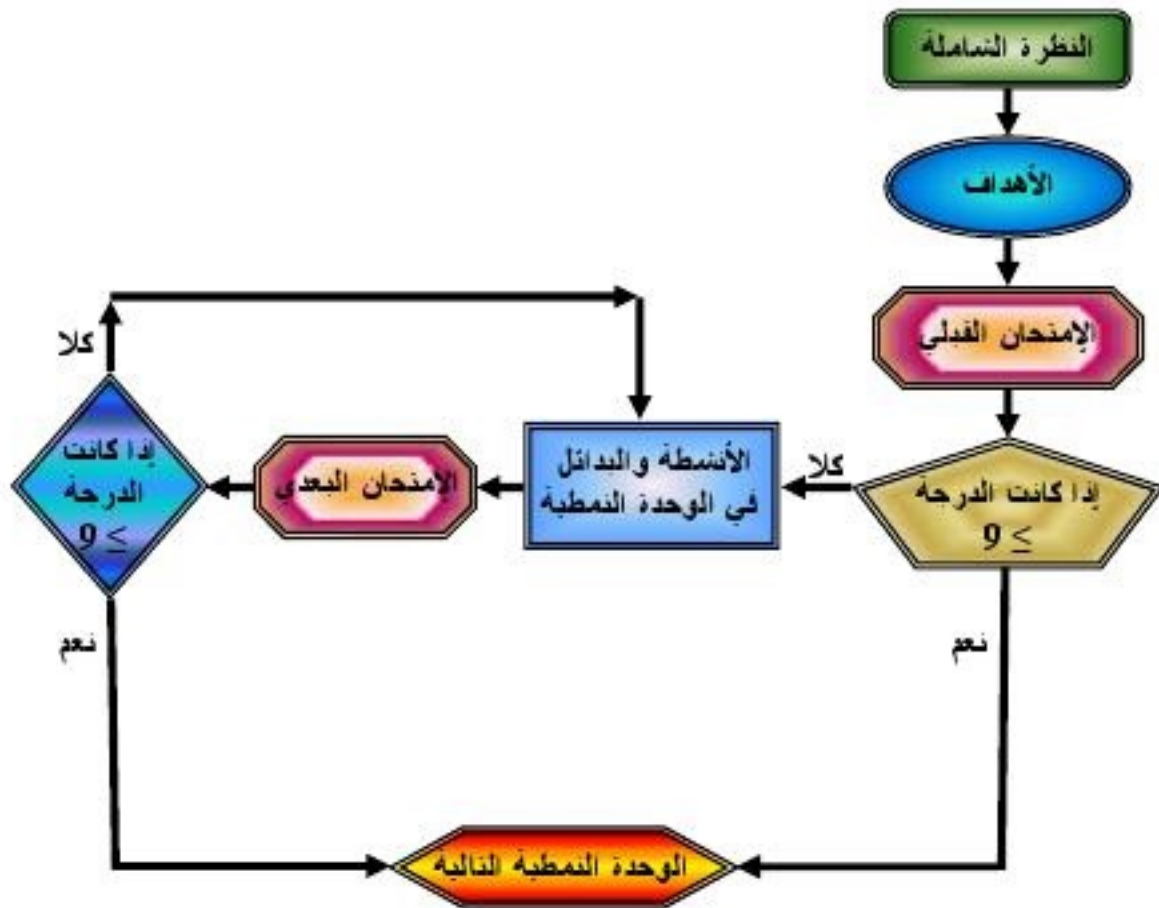

الإختبار القبلي

ضع دائرة حول الحرف الذي يسبق الإجابة الصحيحة لكل مما يأتي :

- 1- يسمى التقلوت المحنوي على قيمتي الإنحراف العلوي والسفلي :
 - أ- التقلوت أحادي الإنحاه .
 - ب- التقلوت ثنائي الإنحاه .
 - ج- التقلوت المتراكم .
 - د- التقلوت الهندسي .
- 2- المقلس هو :
 - أ- صفة أو ميزة هندسية .
 - ب- التسلمح المتنوع للأجزاء الميكانيكية .
 - ج- مقدار معين يُشير إلى قيمة التُعد .
 - د- خط مستقيم تُستند إليه الإنحرافات .
- 3- يعرف الإنحراف الأساسي على إنه :
 - أ- المنطقة المحصورة بين الخطين اللذين يمثلان حدود التقلوت .
 - ب- الفرق الجبري بين مقلس معين والمقلس الأساسي .
 - ج- مقلس لمقدار التقلوت .
 - د- قيمة أحد الإنحرافين (العلوي أو السفلي) .
- 4- يسمى التوافق الذي تكون فيه أبعاد الثقب أكبر من أبعاد العمود بـ :
 - أ- التوافق الخلوصي .
 - ب- التوافق الإنتقالي .
 - ج- التوافق التداخلي .
 - د- التوافق المزدوج .
- 5- نطلق تسمية نظام العمود الأسلس على التوافقات التي تكون فيها قيم الإنحراف الأساسي :
 - أ- موجبة .
 - ب- سالبة .
 - ج- صفر .
 - د- موجبة وسالبة .
- 6- يحصل التوافق الإنتقالي عندما تكون :
 - أ- أبعاد العمود أكبر من أبعاد الثقب .
 - ب- أبعاد الثقب أكبر من أبعاد العمود .
 - ج- أبعاد الثقب متداخلة مع أبعاد العمود .
 - د- أبعاد الثقب و أبعاد العمود تقع فوق خط الصفر .

- 7- إذا كانت قيمة درجة التعلوت وافعة ضمن مدى (01-5) نسمى التعلوتات عندئذ بـ :
- التعلوتات الصغيرة .
 - التعلوتات الدففةة .
 - التعلوتات الكبيرة .
 - التعلوتات المتوسطة .
- 8- يمثل التعلوت الفرق بين الحد الأعلى للمتعل و الحد الأدنى للمتعل وتكون قيمته :
- مطلقة .
 - سالية .
 - موجبة .
 - سالية وموجبة .
- 9- إن القيم التي تُعطى فى جداول التعلوتات تمثل قيم المتعل الأساسى مترافعة مع قيم :
- الإنحراف العلوى والسفلى .
 - الإنحراف الأساسى .
 - التوافق .
 - الحد الأعلى والأدنى للمتعل .
- 10- يطلق تعريف "درجة الضبط الضرورية لضمان وظيفة الجزء كما مُخطط لها" على :
- التعلوت .
 - التوافق .
 - الإنحراف .
 - الدقة .

ملاحظة :

- لكل سؤال درجة واحدة.
- برجى التحقق من سلامة إجابتك بمراجعة صفحة (مفلايح الإجابات على الإختبارات) فى نهاية الوحدة النمطية، فى حالة حصولك على درجة (9) فلكتر فنكون غير محتاح لدراسة هذه الوحدة وإذهب لدراسة الوحدة التالية . أما فى حالة حصولك على درجة أقل من (9) فنسكون بحاجة لدراسة هذه الوحدة .

عرض الوحدة النمطية

1.1 الدقة و التفاوت (Precision & Tolerances)

تعتبر الجودة الإعتبار الأساسي في تصنيع أية مكونة أو تركيب هيكلي حيث إن العناية الصناعية التي يتم إجراءها على المنتج تُحدد جودته أو نوعيته نسبة إلى المنتجات الأخرى المنافسة له في السوق وإلى حد ما كلفته النسبية المرافقة وسعر البيع . لذلك فيمكن تعريف الدقة (*Precision*) على إنها درجة الضبط الضرورية لضمان وظيفة الجزء كما مُخطط لها . وكذلك على ذلك ، يمتلك الجزء المسبوك نوعان من السطوح ، السطوح المتداخلة (*Mating Surface*) والتي تُشغل إلى درجة النعومة المناسبة وتكون عند نفس المسافة الصادرة بين الواحدة والأخرى .

أما النوع الثاني فهو السطوح غير المتداخلة (*Non Mating Surface*) والتي تكون مُعرضة أو مكشوفة للهواء وليس هنالك أي إهتمام للعناية لبقية الأجزاء أو السطوح وتترك على حالتها الأولية من حيث خشونة السبك . لذلك تحتاج السطوح المتداخلة إلى دقة صناعية كبيرة عما هو عليه في السطوح غير المتداخلة . إن الأبعاد على الرسم يجب أن تُشير إلى أي من الأجزاء يجب أن يُجرى لها إنهاء سطحي ودرجة الدقة المطلوبة في الإنهاء . على أية حال ، بسبب عدم إمكانية إنتاج أي مسافة بمقاس مُطلق فإنه يجب أن تكون هنالك بعض التعبيرات المسموح بها في الصناعة والتي يطلق عليها التفاوتات .


يمكن تعريف التفاوت (*Tolerance*) على إنه النطاق المتنوع لأي مقاس معين والذي يعطى الوسائل العملية لإنجاز الدقة المطلوبة . إن التفاوت على أي بُعد يتغير تبعاً لدرجة الدقة الضرورية لسطح خاص ، فبالنسبة للسطوح غير المتداخلة تتراوح قيمة التفاوت من (0.254 mm) للأجزاء الصغيرة إلى (25 mm) للأجزاء الكبيرة . أما بالنسبة للسطوح المتداخلة فإن قيمة التفاوت تبلغ أجزاء المليون من المليمتر وهي في بعض الأحيان ضرورية للحصول على الدقة الفائقة في تداخل السطوح .

إختصار ذاتي (1): ما المقصود بمصطلح الدقة والتفاوت

2.1 مصطلحات التفاوت (Tolerances Nomenclature)

إن المصطلحات أو التعريف التي تستخدم لوصف الأبعاد مرتبطة فيما بينها بشكل وثيق إلى درجة إن معناها العام يجب أن يُفسر ويُفهم بدقة قبل الإقدام على إختيار الطريقة التي يتم فيها وضع المقاسات على الأجزاء المصنعة . الشكل رقم (1) يوضح رسم لعمود وثقب مثبت عليهما مصطلحات التفاوت .
وفيما يلي شرح لهذه المصطلحات :


- 1- البعد (Dimension)
هو ميزة أو صفة هندسية مثل القطر ، الطول ، الزاوية وغيرهما من الصفات الهندسية .
- 2- المقاس الأساسي (Basic Size)
هو المقاس الذي يتم الإستناد إليه عند تثبيت حدي المقاس .
- 3- المقاس (Size)
مقدار معين يُشير إلى قيمة البعد . مثلاً إذا كان طول جزء ما (20mm) فالرقم (20) يعني المقاس .
- 4- التفاوت (Tolerance)
وهو التسامح المتنوع لأي مقاس معين والذي يُحدد الدقة المطلوبة ، ويمثل التفاوت الفرق بين الحد الأعلى للمقاس و الحد الأدنى للمقاس وتكون قيمته مطلقة (بدون إشارة) .
- 5- حدود المقاس (Size Limits)
وهما المقاس الأعلى و المقاس الأدنى المسموح بهما ويقع المقاس الحقيقي بينهما .
- 6- خط الصفر (Zero Line)
وهو خط مستقيم تُسند إليه الإنحرافات عند تمثيل الحدود بيانياً .
- 7- الإنحراف (Deviation)
وهو الفرق الجبري بين مقاس معين والمقاس الأساسي ، ويقسم الإنحراف إلى نوعين هما :
a- الإنحراف العلوي (Upper Deviation) . ويسمى أيضاً بالإنحياز العلوي ويمثل الفرق بين الحد الأعلى للمقاس والمقاس الأساسي .
الإنحراف السفلي (Lower Deviation) . ويطلق عليه كذلك بالإنحياز السفلي وهو الفرق بين الحد الأدنى للمقاس والمقاس الأساسي . وتعتبر الإنحرافات التي تقع فوق خط الصفر إنحرافات موجبة والتي تقع تحت هذا الخط تعتبر إنحرافات سالبة .
- 8- الإنحراف الأساسي (Fundamental Deviation)
ويمثل قيمة أحد الإنحرافين (العلوي أو السفلي) الذي يتم إختياره لتحديد موقع منطقة التفاوت بالنسبة إلى خط الصفر . ويعتبر الإنحراف الأساسي هو الأقرب إلى خط الصفر .

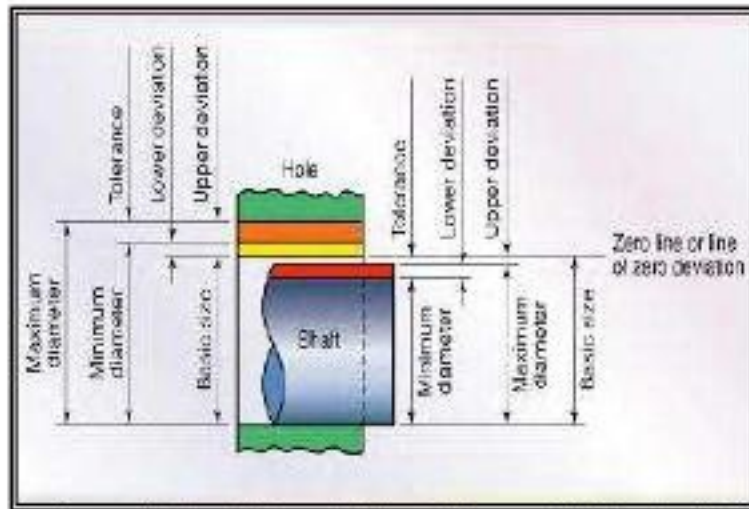


الشكل رقم (1-1) : مصطلحات التفاوت مثبتة على الثقب والعمود

9- منطقة التفاوت (Tolerance Zone)

وهي المنطقة المحصورة بين الخطين اللذين يمثان حدود التفاوت ويتم تحديدها بواسطة مقدار التفاوت نسبة إلى خط الصفر. الشكل رقم (2-1) و(3-1) يوضحان منطقة التفاوت للثقوب والأعمدة على التوالي نسبة لخط الصفر.

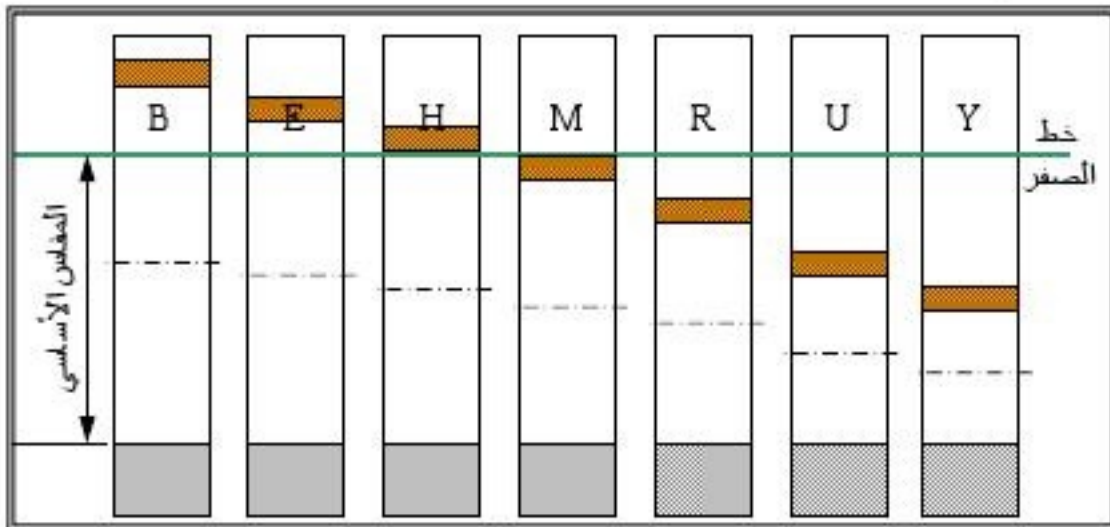

الشكل رقم (2-1) : موقع منطقة التفاوت نسبة إلى خط الصفر للثقوب

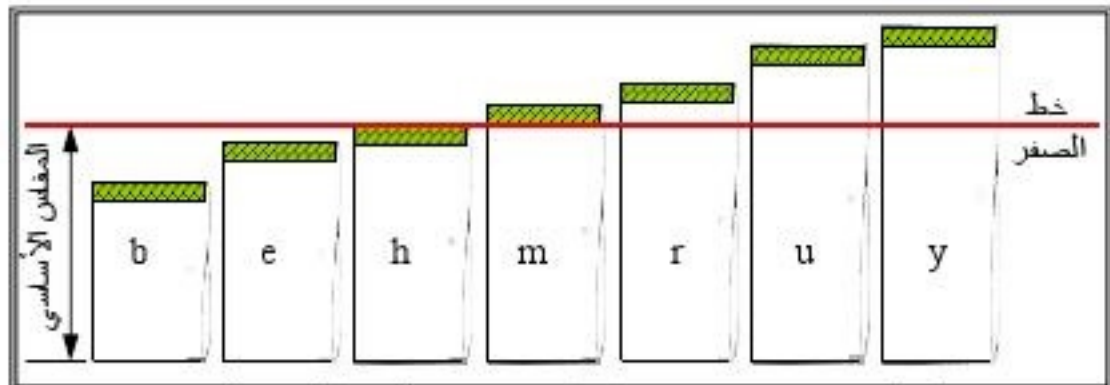

الشكل رقم (3-1) : موقع منطقة التفاوت نسبة إلى خط الصفر للعمود

10- درجة التفاوت (Tolerance Grade)

وهي مقياس لمقدار التفاوت وهذه الدرجة تعتبر دليلاً واضحاً لمدى جودة الإنفاخ حيث كلما كانت درجة التفاوت واطنة كان التفاوت قليل وبالتالي تكون الدقة عالية وبالعكس فكلما زادت درجة التفاوت زاد التفاوت وقلت الدقة . ويمكن تمثيل درجة التفاوت بمجموعة أرقام يبلغ عددها (18) رقماً مرتبة كالآتي :


(0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16) . وتقسّم هذه الأرقام إلى ثلاث مجاميع هي :

المجموعة الأولى 01-5 تفاوت دقيقة .

المجموعة الثانية 6-10 تفاوت متوسطة .

المجموعة الثالثة 11-16 تفاوت كبيرة .

الشكل رقم (1-4) يوضح العلاقة بين التفاوت ودرجة التفاوت . الجدول رقم (1-1) مدرج فيه عدد من القوانين التي تحكم التفاوت .

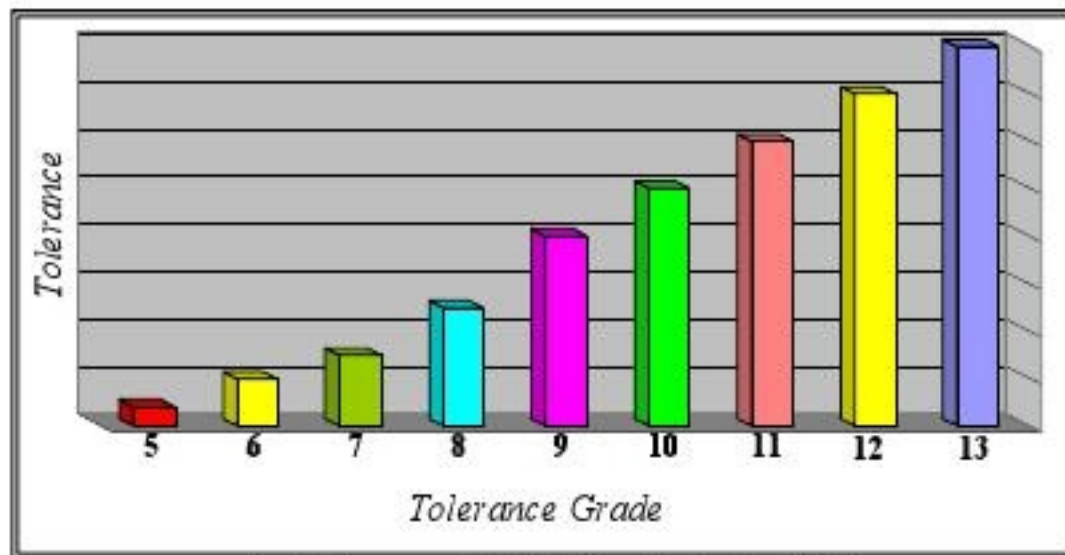

الشكل رقم (1-4) : علاقة التفاوت مع درجة التفاوت

الجدول رقم (1-1) : قوانين التفاوت

القانون	المصطلح
المقياس الأساسي + الإنحراف العلوي	الحد الأعلى للمقياس
المقياس الأساسي + الإنحراف السفلي	الحد الأدنى للمقياس
الحد الأعلى للمقياس - الحد الأدنى للمقياس	التفاوت
الحد الأعلى للمقياس - المقياس الأساسي	الإنحراف العلوي
الحد الأدنى للمقياس - المقياس الأساسي	الإنحراف السفلي

الجدول رقم (3-1): منطقة التآكل للأعمدة

FOR DIAMETER STEEL IN MILLIMETER	ISO-TOLERANCE ZONE FOR SHAFT											VALUES OF DEVIATION IN MICRONS ($\mu m = 10^{-6}$ m)															
	e_8	e_7	e_6	e_5	e_4	e_3	e_2	e_1	e_0	f_7	f_6	f_5	f_4	f_3	f_2	f_1	f_0	f_8	f_7	f_6	f_5	f_4	f_3	f_2	f_1	f_0	
> 3	-120	-163	-207	-250	-293	-336	-379	-422	-465	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
> 3	-130	-173	-217	-260	-303	-346	-389	-432	-475	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
> 6	-220	-263	-307	-350	-393	-436	-479	-522	-565	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
> 6	-245	-288	-332	-375	-418	-461	-504	-547	-590	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
> 10	-380	-423	-467	-510	-553	-596	-639	-682	-725	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
> 10	-400	-443	-487	-530	-573	-616	-659	-702	-745	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
> 13	-500	-543	-587	-630	-673	-716	-759	-802	-845	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
> 13	-520	-563	-607	-650	-693	-736	-779	-822	-865	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
> 17	-630	-673	-717	-760	-803	-846	-889	-932	-975	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
> 17	-650	-693	-737	-780	-823	-866	-909	-952	-995	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
> 22	-780	-823	-867	-910	-953	-996	-1039	-1082	-1125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
> 22	-800	-843	-887	-930	-973	-1016	-1059	-1102	-1145	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
> 28	-930	-973	-1017	-1060	-1103	-1146	-1189	-1232	-1275	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
> 28	-950	-993	-1037	-1080	-1123	-1166	-1209	-1252	-1295	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
> 35	-1100	-1143	-1187	-1230	-1273	-1316	-1359	-1402	-1445	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
> 35	-1120	-1163	-1207	-1250	-1293	-1336	-1379	-1422	-1465	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
> 40	-1280	-1323	-1367	-1410	-1453	-1496	-1539	-1582	-1625	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
> 40	-1300	-1343	-1387	-1430	-1473	-1516	-1559	-1602	-1645	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
> 45	-1450	-1493	-1537	-1580	-1623	-1666	-1709	-1752	-1795	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
> 45	-1470	-1513	-1557	-1600	-1643	-1686	-1729	-1772	-1815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0


إختصار ذاتي (2): ما الفرق بين الإلتحراف والإلتحراف الأساسي

3.1 تثبيت التفاوت على الرسم (Tolerance Fixing)

إن الهدف من تثبيت التفاوت على الرسم هو من أجل إعطاء فكرة لمسغل الماكينة بأن البعد للجزء المُصنَع يجب أن لا يتجاوز الحدود المحددة له مما يرفع مقدار الدقة ويقلل الكلفة نتيجة لإختزال حجم الأخطاء التي يمكن أن تحدث عندما يحصل إنحراف وتجاوز على القياس الحقيقي للجزء . هنالك طريقتان نستخدم لتثبيت التفاوت على الرسم هما :

1- التثبيت بواسطة الأرقام (By Numbers) .

في هذه الطريقة يتم إعطاء المقاس الأساسي إضغفية إلى قيمتي الإنحراف العلوي والسفلي ، وكما موضح في الأمثلة أدناه .

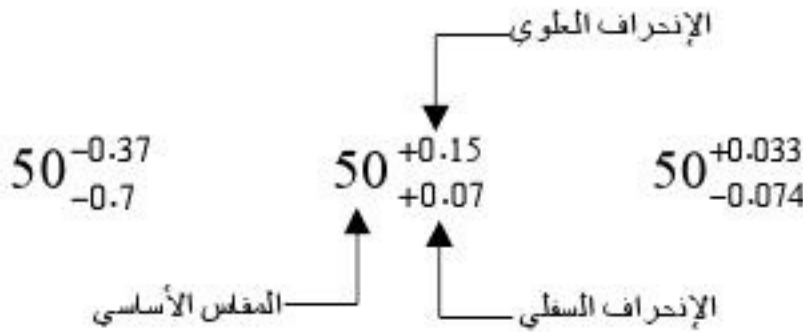

إذا كانت قيمتي الإنحراف متساويتين في القيمة ومختلفة في الإشارة فيمكن كتابته بالشكل التالي :

$$50 \begin{matrix} +0.13 \\ -0.13 \end{matrix} \longrightarrow 50 \pm 0.13$$

يقسم التفاوت إلى نوعين هما :

1- التفاوت ثنائي الاتجاه (Bilateral Tolerance) .

تكون هنالك قيمتين للإنحراف تنقسم إلى جزء موجب وجزء سالب أو كلاهما موجب أو يكونا سالبين وكما في الأمثلة أعلاه .

2- التفاوت أحادي الاتجاه (Unilateral Tolerance) .

وتكون قيمة أحد الإنحرافين صفر ، وكما موضح في الأمثلة أدناه :

$$60 \begin{matrix} 0 \\ -0.14 \end{matrix} \longrightarrow \begin{matrix} 60 + 0 \\ 60 - 0.14 \end{matrix} \quad \quad \quad 60 \begin{matrix} +0.2 \\ 0 \end{matrix} \longrightarrow \begin{matrix} 60 + 0.2 \\ 60 + 0 \end{matrix}$$

2- التثبيت بواسطة الرموز (By Letters).

تستخدم هذه الطريقة الرموز أو الحروف في تثبيت التفاوت حيث يتم إعطاء المقاس الأساسي للجزء متبوعاً بحرف وكما في الأمثلة التالية: (40K6 , 33C11 , 55E9 , 60H8). لكل رمز من هذه الرموز إنحراف علوي وسفلي يتم إستخراجها من الجداول الخاصة بالتفاوت وكما موضح في الجدول (2-1) و(3-1)، وهذه الرموز موضوعة من قبل النظم العالمي (ISO) حيث تم الإتفاق على إن الحروف الكبيرة تُشير إلى الثقوب (Holes) أما الحروف الصغيرة فتُشير إلى الأعمدة (Shafts)، وهي موضحة في الجدول رقم (4-1).

الجدول رقم (4-1): رموز التفاوت

الثقوب (Holes)
A , B , C , CD , D , E , EF , F , FG , G , H , J , JS , K , M , N , P , R , S , T , U , V , X , Y , Z , ZA , ZB , ZC
الأعمدة (Shafts)
a , b , c , cd , d , e , ef , f , fg , g , h , j , js , k , m , n , p , r , s , t , u , v , x , y , z , za , zb , zc

إن هذه الرموز تُشير إلى قيم الإنحراف الأساسي والذي يعني بدوره منطقة التفاوت ويبلغ عدد هذه الرموز (28) رمزاً لكل من الثقب والعمود.

مثال 1

من المثال التالي احسب الحد الأعلى والأدنى للمقاس، ومقدار التفاوت علماً إن جميع الأبعاد بالمليمتر.

$$80 \begin{matrix} +0.075 \\ -0.125 \end{matrix}$$

// الحل

المقاس الأساسي للجزء هو (80 mm) والإنحراف العلوي (+ 0.075 mm) والإنحراف السفلي (- 0.125mm).

الحد الأعلى للمقاس = المقاس الأساسي + الإنحراف العلوي

$$\text{الحد الأعلى للمقاس} = 80 + 0.075$$

الحد الأعلى للمقاس = 80.075 mm
الحد الأدنى للمقاس = المقاس الأساسي + الإنحراف السفلي

الحد الأدنى للمقاس = $80 - 0.125$
الحد الأدنى للمقاس = 79.875 mm
التفاوت = الحد الأعلى للمقاس - الحد الأدنى للمقاس
التفاوت = $80.075 - 79.875$
التفاوت = 0.2 mm

مثال ٣

إذا كان مقدار المقاس الأساسي لجزء معين هو (125 mm) والحد الأعلى لمقاسه (125.035 mm) ومقدار التفاوت له هو (0.024 mm) ، المطلوب حساب كافة الأبعاد الأخرى ووضعها بشكل فني على الرسم .

الحل //

التفاوت = الحد الأعلى للمقاس - الحد الأدنى للمقاس

الحد الأدنى للمقاس = الحد الأعلى للمقاس - التفاوت

الحد الأدنى للمقاس = $125.035 - 0.024$

الحد الأدنى للمقاس = 125.011 mm

الإنحراف العلوي = الحد الأعلى للمقاس - المقاس الأساسي

الإنحراف العلوي = $125.035 - 125$

الإنحراف العلوي = 0.035 mm

الإنحراف السفلي = الحد الأدنى للمقاس - المقاس الأساسي

الإنحراف السفلي = $125 - 125.011$

الإنحراف السفلي = 0.011 mm

$125 \begin{matrix} +0.035 \\ +0.011 \end{matrix}$

الشكل الفني للتفاوت على الرسم (تذييل التفاوت على الرسم) هو :

من خاتل الرمز التلي (40N7) حدد الإنحراف العلوي والسفلي مع حساب الحد الأعلى والحد الأدنى للمفلس .

الحل //

الرفم (40) يُشير إلى المفلس الأساسي (بالمليمتر) للجزء والرمز (N7) يُشير إلى إن هذا الجزء هو نقب لأن الرمز هو حرف كبير الذي يدل على الثقوب ، لذلك من خاتل الجدول رقم (2-1) والخاص بمنطقة تفاوت الثقوب نجد إن :

$$40 \begin{matrix} -0.008 \\ -0.033 \end{matrix}$$

$$\text{الإنحراف العلوي} = -8 \mu = -0.008 \text{ mm}$$

$$\text{الإنحراف السفلي} = -33 \mu = -0.033 \text{ mm}$$

الحد الأعلى للمفلس = المفلس الأساسي + الإنحراف العلوي

$$\text{الحد الأعلى للمفلس} = 40 - 0.008$$

$$\text{الحد الأعلى للمفلس} = 39.992 \text{ mm}$$

الحد الأدنى للمفلس = المفلس الأساسي + الإنحراف السفلي

$$\text{الحد الأدنى للمفلس} = 40 - 0.033$$

$$\text{الحد الأدنى للمفلس} = 39.966 \text{ mm}$$

التفاوت = الحد الأعلى للمفلس - الحد الأدنى للمفلس

$$\text{التفاوت} = 39.992 - 39.966$$


$$\text{التفاوت} = 0.026 \text{ mm}$$

إختبار ذاتي (4): كيف يتم حساب قيمة الحد الأعلى للمفلس

4.1 التفاوتات المتراكمة (Cumulative Tolerances)

إن مصطلح التفاوتات المتراكمة يُطلق على الحالة التي يكون فيها الموقع بإجاه ثابت ومسيطر عليه بكثر من تفاوت واحد ، وكما موضح في الشكل رقم (1-5-a) . إن المسافة بين تقبين تكون مقصولة ببعدين أو ثلاثة أو أربعة أبعلا حيث هذه المسافة سوف تتغير موقعياً بواسطة مجموع التفاوتات على كل الأبعلا .

إن هذا التعقيد في وضع الأبعاد يمكن الحد منه عن طريق إسناد جميع الأبعاد إلى موقع واحد يعتبر كمرجع لهذه الأبعاد وكما موضح في الشكل رقم (5-1- b) ، ويطلق على هذه الحالة مصطلح (Base Line Dimensioning).

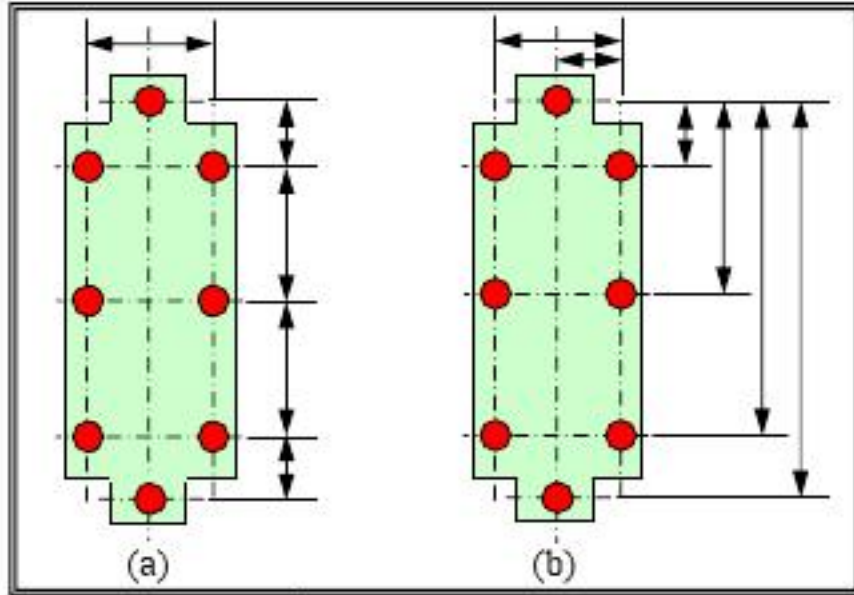

الشكل رقم (5-1) : a - التفاوت المتراكم b - الأبعاد من موقع واحد (المرجع)

إختصار ذاتي (5): ما المقصود بالتفاوتات المتراكمة

5.1 التوافقات (The Fits)

تمتلك الأجزاء المكونة للماكينة علاقة متبادلة فيما بينها بالنسبة لأجزاءها المتداخلة مع بعضها والتي عن طريقها نستطيع تلبية الوظيفة التي صُنعت لأجلها مثل الدوران الحر ، الحركة الطولية الحرة ، وفعل الربط وغيرها من الحركات . ونتيجة لذلك يجب توخي الحذر والإهتمام الشديد عند تصنيع هذه الأجزاء المتداخلة والإنتباه إلى مقاساتها بدقة عندما تُراد تجميعها سوياً . إن هذه العلاقة المتبادلة بين الجزئين المُتجمعين تسمى بالتوافق (Fit) . والتوافق هو تعبير علم يستخدم للإشارة إلى مدى السد (Tightness) والذي يمكن أن ينفج من مجموعة ثابتة من السماكات والتفاوتات في تصميم الأجزاء المتداخلة .

إختصار ذاتي (6): ماذا تسمى العلاقة بين الحزنين المجمعين

6.1 أنواع التوافق (Types of Fit)

إن نوع التوافق يعتمد على طبيعة الربط بين الأجزاء المتداخلة (التقب - العمود) حيث يمكن تقسيم التوافق إلى ثلاثة أنواع رئيسية هي:

1- التوافق الخلوصي (Clearance Fit)


في هذا النوع من التوافق يكون مقبس الجزء الداخلي الذي يمثل العمود هو أصغر من مقبس الجزء الخارجي وهو التقب مما ينتج عنه حركة نسبية بينهما التوافق الخلوصي موضح في الشكل رقم (a-6-1).

2- التوافق التداخلي (Interference Fit)

في هذه الحالة يكون مقبس الجزء الداخلي (العمود) أكبر من مقبس الجزء الخارجي (التقب) حيث يحصل تداخل دائمي بينهما (حالة حشر). في التوافق التداخلي يتم إستخدام الضغط أو التمدد الحراري للجزء الخارجي حتى يتم التثبيت (لشكل رقم (b-6-1) يوضح التوافق التداخلي).

3- التوافق الإنتقالي (Transition Fit)

يحدث التوافق الإنتقالي (الشكل رقم (c-6-1)) عندما تكون منطقة تقبوت التقب والعمود متداخلتين، لهذا أما أن ينتج توافق خلوصي أو تداخلي. في هذا النوع من التوافق يكون الحد الأعلى لمقبس التقب أكبر من الحد الأعلى و الحد الأدنى لمقبس العمود، والحد الأعلى لمقبس العمود أكبر من الحد الأدنى لمقبس التقب أو يكون الحد الأعلى للعمود أكبر من الحد الأعلى للتقب والحد الأعلى للتقب أكبر من الحد الأدنى للعمود والحالة الثالثة يكون فيها الحد الأعلى للقب أكبر من الحد الأعلى والأدنى للعمود والحد الأدنى والأدنى للعمود أكبر من الحد الأدنى للقب.

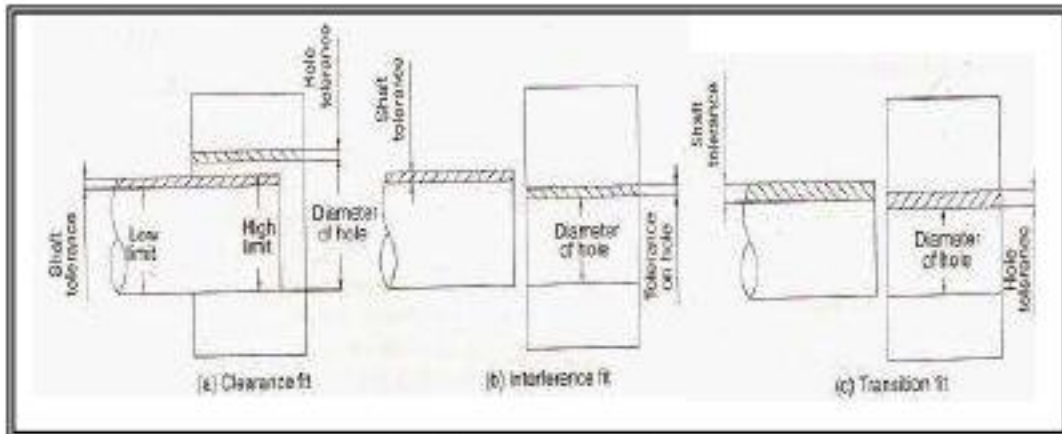

الشكل رقم (6 - 1) : أنواع التوافق


إختصار ذاتي (7): عدد أنواع النوافق

الجدول رقم (5-1) يوضح القوانين التي تحكم النوافق .


الجدول رقم (5-1) : قوانين النوافق

المصطلح	القانون
الخلوص الأعلى	الحد الأعلى لمقاس الثقب - الحد الأدنى لمقاس العمود
الخلوص الأدنى	الحد الأدنى لمقاس الثقب - الحد الأعلى لمقاس العمود
التداخل الأعلى	الحد الأدنى لمقاس الثقب - الحد الأعلى لمقاس العمود
التداخل الأدنى	الحد الأعلى لمقاس الثقب - الحد الأدنى لمقاس العمود

الشكل رقم (7-1) يوضح مناطق نوافق الثقب أما الشكل رقم (8-1) فيوضح مناطق نوافق الأعمدة .

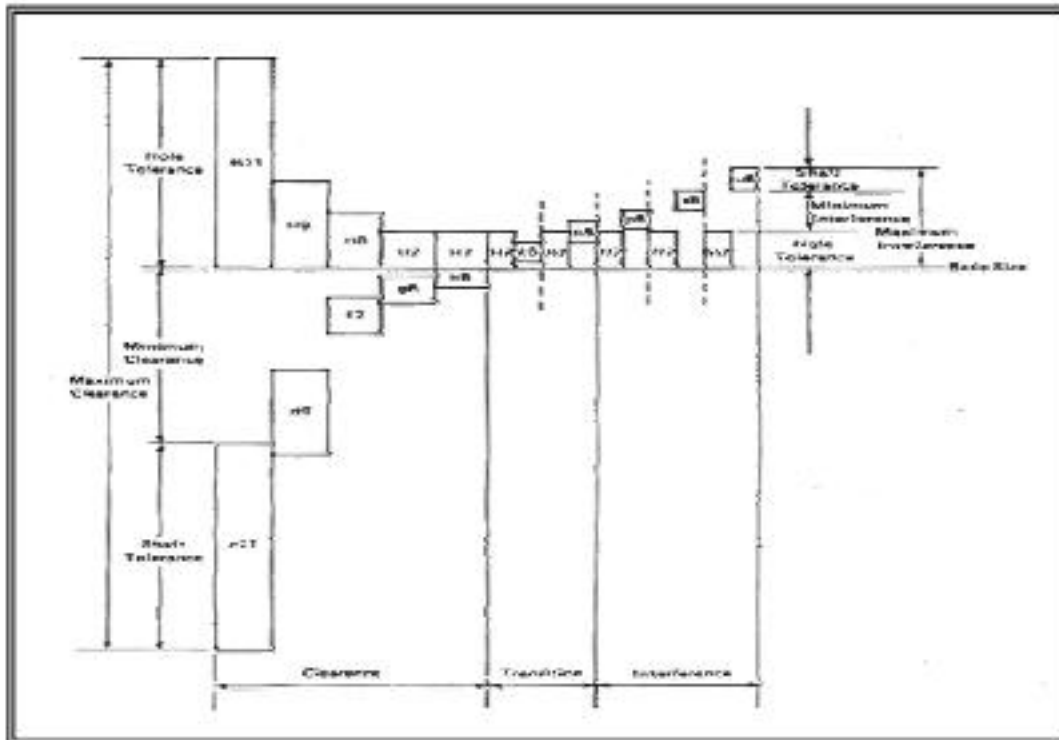

الشكل رقم (7-1) : مناطق نوافق الثقب

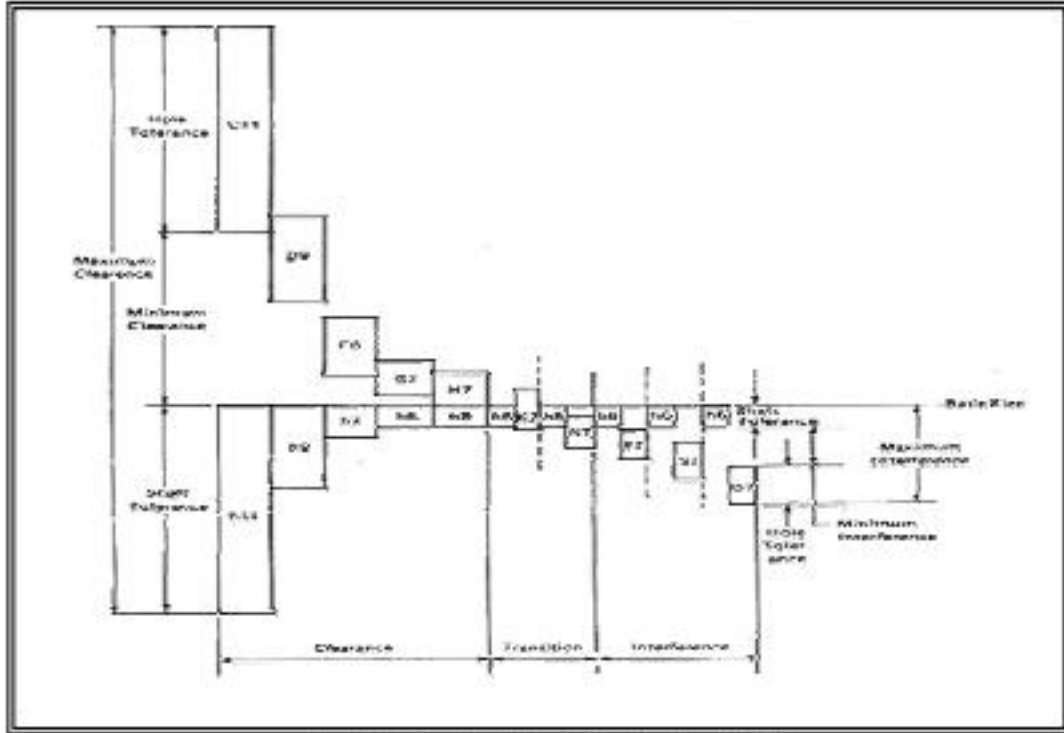

الشكل رقم (8-1) : مناطق توافق الأعمدة

إختبار ذاتي (8) : كيف يتم حساب قيم الحلوص والتداخل

7.1 أنظمة التوافق (Systems of Fit)

هناك نظمتين أساسيتين للتوافق يتم إستخدامهما في الصناعة والتي تعتمد على أخذ أحد الأجزاء المتداخلة كمفلس أساسي . وهاتان النظمتان هما :

1- نظام الثقب الأساسي (Hole Basis System) .

في هذا النظام يتم أخذ مفلس الثقب كأسس لجميع التعبيرات ، حيث يكون الثقب الأسس ممتلكاً إنحراف سفي مقداره صفر . يستعمل الحرف الكبير (H) للثقوب التي يكون إنحرافها الأساسي مساوياً للصفر دائماً . والأمثلة التالية توضح ذلك .

$$60 H9/c8 , 65 H7/g6 , 50 H7/h6 , 60 H7/k6 , 60 H7/n6 , 75 H7/p6$$

2- نظام العمود الأساسي (Shaft Basis System)


في هذا النوع من أنظمة التوافق يتم الإغتماد على مقاس العمود كأساس لكل التعبيرات ، إذ يكون الانحراف العلوي للعمود يساوي صفر . يُشار إلى هذا النظام بالرمز (h) حيث يكون انحرافه الأساسي صفر دائماً . الأمثلة أدناه توضح نظام العمود الأساسي :

55 G7/h6, 70 F8/h7, 70 E9/h8, 55C11/h11, 50 H7/h6, 45K7/h6, 66 N7/h6

إختصار ذاتي (9) : ما الفرق بين نظام النقب الأساسي ونظام العمود الأساسي

8.1 تثبيت التوافق على الرسم (Fit Fixing)

متلما هو الحال مع التفاوت فإن التوافق يجب أن يتم توضيحه وتبينه لمعرفة نوع وطبيعة التوافق للأجزاء المتداخلة ، ويتم ذلك بكتابة المقاس الأساسي المشترك بين الأجزاء المتداخلة بنبعه الرمز الخاص بكل جزء مع ملاحظة إن رمز النقب يكتب دائماً في البداية ، والمثل التالي يوضح ذلك .

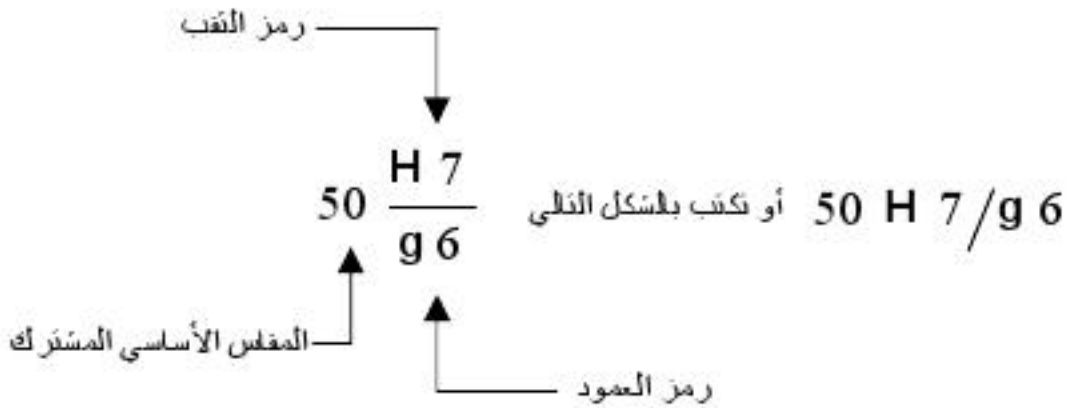

إختصار ذاتي (10) : كيف يتم تثبيت التوافق على الرسم

ملاحظة :

يرجى التحقق من سائمة إجابتك بمراجعة صفحة (مفاتيح الإجابات على الإختبارات) في نهاية الوحدة النمطية.

مثال 1

من خلال المعلومات المعطاة والخاصة بجزئين متداخلين ، ثقب وعمود . أوجد نوع التوافق مع إجراء كافة الحسابات المتعلقة بذلك علماً إن جميع الأبعاد بالمليمتر .

$$140^{+0.24}_{+0.125} \text{ ثقب} \quad 140^{+0.06}_0 \text{ عمود}$$

الحل //

1- حسابات الثقب .

الحد الأعلى لمقاس الثقب = المقاس الأساسي + الإنحراف العلوي

$$\text{الحد الأعلى لمقاس الثقب} = 140 + 0.24$$

$$\text{الحد الأعلى لمقاس الثقب} = 140.24 \text{ mm}$$

الحد الأدنى لمقاس الثقب = المقاس الأساسي + الإنحراف السفلي

$$\text{الحد الأدنى لمقاس الثقب} = 140 + 0.125$$

$$\text{الحد الأدنى لمقاس الثقب} = 140.125 \text{ mm}$$

2- حسابات العمود .

الحد الأعلى لمقاس العمود = المقاس الأساسي + الإنحراف العلوي

$$\text{الحد الأعلى لمقاس العمود} = 140 + 0.06$$

$$\text{الحد الأعلى لمقاس العمود} = 140.06 \text{ mm}$$

الحد الأدنى لمقاس العمود = المقاس الأساسي + الإنحراف السفلي

$$\text{الحد الأدنى لمقاس العمود} = 140 + 0$$

$$\text{الحد الأدنى لمقاس العمود} = 140 \text{ mm}$$

بما إن الحد الأعلى لمقاس العمود (140.06 mm) هو أصغر من الحد الأدنى لمقاس الثقب (140.125

mm) ، لذلك سوف تكون هناك حالة خلوص بينهما لهذا يكون التوافق خلوصي .

الخلوص الأعلى = الحد الأعلى لمقاس الثقب - الحد الأدنى لمقاس العمود

$$\text{الخلوص الأعلى} = 140.24 - 140$$

$$\text{الخلوص الأعلى} = 0.24 \text{ mm}$$

الخلوص الأدنى = الحد الأدنى لمقاس الثقب - الحد الأعلى لمقاس العمود

الخلوص الأدنى = 140.125 - 140.06

الخلوص الأدنى = 0.065 mm

مثال

لديك المعلومات التالية والخاصة بجزئين متداخلين . خمن من خلال الحل نوع التوافق ونظام التوافق لهما.

$$35 \text{ H } 9 / \text{d } 9$$

الحل //

من خلال الجداول الخاصة بمنطقة التفاوت للتقوب والأعمدة نستخرج الانحرافات العليا والسفلى لهما حيث المقاس الأساسي المشترك بينهما هو (35 mm) .

1- حسابات التقب .

الانحراف العلوي = (+ 62 μ) ← الانحراف العلوي = +0.062 mm

الانحراف السفلي = 0

$$35 \begin{matrix} +0.062 \\ 0 \end{matrix}$$

الحد الأعلى لمقاس التقب = المقاس الأساسي + الانحراف العلوي

$$0.062 + 35 = \text{الحد الأعلى لمقاس التقب}$$

$$35.062 \text{ mm} = \text{الحد الأعلى لمقاس التقب}$$

الحد الأدنى لمقاس التقب = المقاس الأساسي + الانحراف السفلي

$$0 + 35 = \text{الحد الأدنى لمقاس التقب}$$

$$35 \text{ mm} = \text{الحد الأدنى لمقاس التقب}$$

2- حسابات العمود .

الانحراف العلوي = (- 80 μ) ← الانحراف العلوي = - 0.08 mm

الانحراف السفلي = (- 142 μ) ← الانحراف السفلي = - 0.142 mm

$$35 \begin{matrix} -0.08 \\ -0.142 \end{matrix}$$

الحد الأعلى لمقاس العمود = المقاس الأساسي + الانحراف العلوي

$$0.08 - 35 = \text{الحد الأعلى لمقاس العمود}$$

$$34.92 \text{ mm} = \text{الحد الأعلى لمقاس العمود}$$

الحد الأدنى لمقاس العمود = المقاس الأساسي + الانحراف السفلي

$$0.142 - 35 = \text{الحد الأدنى لمقاس العمود}$$

الحد الأدنى لمقاس العمود = 34.858 mm

بما إن الحد الأعلى لمقاس العمود هو أصغر من الحد الأدنى لمقاس الثقب ، لذلك سوف تكون هنالك حالة خلوص بينهما لهذا يكون التوافق خلوصي .

الخلوص الأعلى = الحد الأعلى لمقاس الثقب - الحد الأدنى لمقاس العمود

$$34.858 - 35.062 = \text{الخلوص الأعلى}$$

$$0.204 \text{ mm} = \text{الخلوص الأعلى}$$

الخلوص الأدنى = الحد الأدنى لمقاس الثقب - الحد الأعلى لمقاس العمود

$$34.92 - 35 = \text{الخلوص الأدنى}$$

$$0.08 \text{ mm} = \text{الخلوص الأدنى}$$

بما إن الحرف الكبير للثقب هو (H) إذاً سوف يكون نظام التوافق هو نظام الثقب الأساسي .

مثال 3

60R 7/h 6

أوجد نوع التوافق و نظام التوافق للأجزاء المتداخلة التالية :

الحل // المقاس الأساسي المشترك بين الثقب والعمود هو (60 mm) .

1- حسابات الثقب .

من خلال الجدول الخاص بفتحات الثقب نستخرج ما يأتي :

$$\text{الانحراف العلوي} = (-30 \mu) \leftarrow \text{الانحراف العلوي} = -0.03 \text{ mm}$$

$$\text{الانحراف السفلي} = (-60 \mu) \leftarrow \text{الانحراف السفلي} = -0.06 \text{ mm}$$

$$60 \begin{matrix} -0.03 \\ -0.06 \end{matrix}$$

الحد الأعلى لمقاس الثقب = المقاس الأساسي + الانحراف العلوي

$$0.03 - 60 = \text{الحد الأعلى لمقاس الثقب}$$

$$59.97 \text{ mm} = \text{الحد الأعلى لمقاس الثقب}$$

الحد الأدنى لمقاس الثقب = المقاس الأساسي + الانحراف السفلي

$$0.06 - 60 = \text{الحد الأدنى لمقاس الثقب}$$

$$59.94 \text{ mm} = \text{الحد الأدنى لمقاس الثقب}$$

2- حسابات العمود .

$$60 \begin{matrix} 0 \\ -0.019 \end{matrix}$$

من خلال الجدول الخاص بتفاوتات الأعمدة نستخرج ما يأتي :

$$\text{الإنحراف العلوي} = 0$$

$$\text{الإنحراف السفلي} = (-19 \mu) \leftarrow \text{الإنحراف السفلي} = -0.019 \text{ mm}$$

الحد الأعلى لمقاس العمود = المقاس الأساسي + الإنحراف العلوي

$$0 + 60 = \text{الحد الأعلى لمقاس العمود}$$

$$60 \text{ mm} = \text{الحد الأعلى لمقاس العمود}$$

الحد الأدنى لمقاس العمود = المقاس الأساسي + الإنحراف السفلي

$$0.019 - 60 = \text{الحد الأدنى لمقاس العمود}$$

$$59.981 \text{ mm} = \text{الحد الأدنى لمقاس العمود}$$

بما إن الحد الأعلى والأدنى لمقاس العمود أكبر من الحد الأعلى والأدنى لمقاس الثقب لذلك سوف يكون التوافق تناخلي .

التداخل الأعلى = الحد الأدنى لمقاس الثقب - الحد الأعلى لمقاس العمود

$$60 - 59.94 = \text{التداخل الأعلى}$$

$$-0.06 \text{ mm} = \text{التداخل الأعلى}$$

التداخل الأدنى = الحد الأعلى لمقاس الثقب - الحد الأدنى لمقاس العمود

$$59.981 - 59.97 = \text{التداخل الأدنى}$$

$$-0.011 \text{ mm} = \text{التداخل الأدنى}$$

بما إن رمز العمود هو (h) إننا سوف يكون نظام التوافق هو نظام العمود الأساسي .

الإختبار البعدي

ضع دائرة حول الحرف الذي يسبق الإجابة الصحيحة لكل مما يأتي :

- 1- درجة التفاوت مقبلس لمقدار :
 - أ- الدقة
 - ب- الضبط
 - ج- التفاوت
 - د- الإنحراف
- 2- إن رموز التفاوت والنوافق تم وضعها من قبل نظم :
 - أ- DIN
 - ب- GOST
 - ج- ASTM
 - د- ISO
- 3- إذا قطع خط الصفر منطقة التفاوت للأجزاء المتناخلة تكون قيم الإنحرافات :
 - أ- موجبة وسالبة
 - ب- سالبة
 - ج- موجبة
 - د- مساوية للصفر
- 4- يُطلق مصطلح التفاوتات المترجمة على الحالة التي يكون فيها الموقع باتجاه ثابت ومسيطر عليه بكثر من :
 - أ- تفاوت واحد
 - ب- توافق واحد
 - ج- إنحراف واحد
 - د- مقبس واحد
- 5- إذا كان نوع النوافق إنتقالي تكون حساباته كالآتي :
 - أ- الخلوص الأعلى والأدنى
 - ب- التداخل الأعلى والأدنى
 - ج- الخلوص الأدنى و التداخل الأدنى
 - د- الخلوص الأعلى و التداخل الأعلى
- 6- يتم التعرف على نظام التنب الأسلس من خلال الرمز :
 - أ- h
 - ب- H
 - ج- K
 - د- m

- 7- تحتاج الأجزاء المتداخلة إلى :
- أ- دفعة كبيرة .
 - ب- تفاوت الكبير .
 - ج- توافق دقيق .
 - د- إنحراف على .
- 8- يُطلق على الفرق الجبري بين مقلس معين والمقلس الأساسي د :
- أ- التفاوت .
 - ب- البعد .
 - ج- المقلس .
 - د- الإنحراف .
- 9- يعتبر الإنحراف الأساسي هو الأقرب إلى :
- أ- المقلس الأساسي .
 - ب- خط الصفر .
 - ج- منطقة التفاوت .
 - د- الحد الأعلى للمقلس .
- 10- الإعتبار الأساسي في تصنيع أية ماكنة أو تركيب هيكلى هو :
- أ- الشكل .
 - ب- الإستخدام .
 - ج- الجودة .
 - د- الحجم .

ملاحظة :

1- لكل سؤال درجة واحدة .

2- يرجى التحقق من سائمة إجابتك بمراجعة صفحة (مفاتيح الإجابات على الإختبارات) في نهاية الوحدة النمطية، ففي حالة حصولك على درجة (9) فكثر فنكون غير محتاج لدراسة هذه الوحدة وإذهب لدراسة الوحدة التالية . أما في حالة حصولك على درجة أقل من (9) فستكون بحاجة لدراسة هذه الوحدة .

مفاتيح الإجابة على الإختبارات

الإختبار البعدي		الإختبارات الذاتية	الإختبار القبلي	
الإجابة الصحيحة	رقم السؤال		الإجابة الصحيحة	رقم السؤال
ج	1	1- الدقة هي درجة الضبط الضرورية لضمان وطبقة الجزء كما مُخطط لها. أما التفاوت فهو التسامح الممتدوع لأي مفاص معين والذي يعطي الوسائل العملية لإنجاز الدقة المطلوبة.	ب	1
د	2	2- الإنحراف هو الفرق الحدري بين مفاص معين والمفاص الأساسي ، ويقسم الإنحراف إلى نوعين هما العلوي والسفلي أما الإنحراف الأساسي فيمثل قيمة أحد الإنحرافين (العلوي أو السفلي) الذي يتم إختباره لتحديد موقع منطقة التفاوت بالنسبة إلى خط الصفر.	ج	2
أ	3	3- التفاوت ثنائي الإتجاه ، والتفاوت أحادي الإتجاه .	د	3
أ	4	4- المفاص الأساسي + الإنحراف العلوي	أ	4
د	5	5- إن مصطلح التفاوتات المتركمة يُطلق على الحالة التي يكون فيها المرفوع بإتجاه ثابت ومسطر عليه بكثر من تفاوت واحد	ج	5
ب	6	6- التوافق .	ج	6
أ	7	7- الخلوصي ، التداخلي ، والإنتقالي .	ب	7
د	8	8- الخلوص الأعلى = الحد الأعلى لمفاص الثقب - الحد الأدنى لمفاص العمود الخلوص الأدنى = الحد الأدنى لمفاص الثقب - الحد الأعلى لمفاص العمود التداخل الأعلى = الحد الأدنى لمفاص الثقب - الحد الأعلى لمفاص العمود التداخل الأدنى = الحد الأعلى لمفاص الثقب - الحد الأدنى لمفاص العمود	أ	8
ب	9	9- في نظام الثقب الأساسي يتم أخذ مفاص الثقب كأساس لجميع التعبيرات ، حيث يكون الثقب الأساس ممثلاً بإنحراف سفلي مقداره صفر . يستعمل الحرف الكبير (H) للثقوب التي يكون إنحرافها الأساسي مساوياً للصفر دائماً . أما نظام العمود الأساسي فيتم الإعتماد على مفاص العمود كأساس لكل التعبيرات ، إذ يكون الإنحراف العلوي للعمود يساوي صفر . يُشار إلى هذا النظام بالرمز (h) حيث يكون إنحرافه الأساسي صفر دائماً . الأمثلة أدناه توضح نظام العمود الأساسي .	أ	9
ج	10	10- يتم تكتابة المفاص الأساسي المشترك بين الأجزاء المتداخلة بنفسه الرمز الخاص بكل جزء مع ملاحظة إن رمز الثقب يكتب دائماً في البداية	د	10

1- Lawrence E. Doyle, Carl A. keyser, James L. Leach, George F. Schrader, and Morse B. Singer “ *Manufacturing processes and Materials for Engineering*” , 3rd Edition, prentice - Hall, Inc. 1985 .

2- عبد الرسول الخفاف ” الرسم الهندسي “ ، الطبعة الثالثة ، بغداد ، 1993 .

النظرة الشاملة

1- الفئة المستهدفة : طلبة المرحلة الثانوية في الأقسام التكنولوجية للكليات والمعاهد التقنية في هيئة التعليم التقني.


2- مبررات الوحدة : تلعب جودة السطح (*Surface Quality*) من حيث النعومة دوراً مهماً في التطبيقات التي تتضمن الإحتكاك، التآكل، التعب، واللي حيث يجب أن تكون خشونة السطح في أدنى قيمة لها لضمان دقة أبعاد الجزء وكذلك الدقة في تداخله مع الجزء الآخر. إن مفهوم الخشونة غالباً ما يتم وصفه مع مصطلحات مثل تقلب الجودة (*Uneven*)، عدم الإنظام (*Irregular*) والذي يكون مشابه لبعض خواص السطح مثل الصاندة.

3- الفكرة المركزية :

- أولاً- التعرف على مفهوم الخشونة والمصطلحات المتعلقة به .
- ثانياً- معرفة أنواع خشونة السطح وطرق تكوينها .
- ثالثاً- حساب الخشونة بالطرق الرياضية والعملية .

4- أهداف الوحدة :

- 1- يتعرف على معنى خشونة السطح .
- 2- يحدد أنواع الخشونة وكيفية تكوينها .
- 3- يحسب قيم الخشونة نظرياً وعملياً .
- 4- يتعرف على أجهزة قياس الخشونة والمعدات الخاصة بالخشونة .

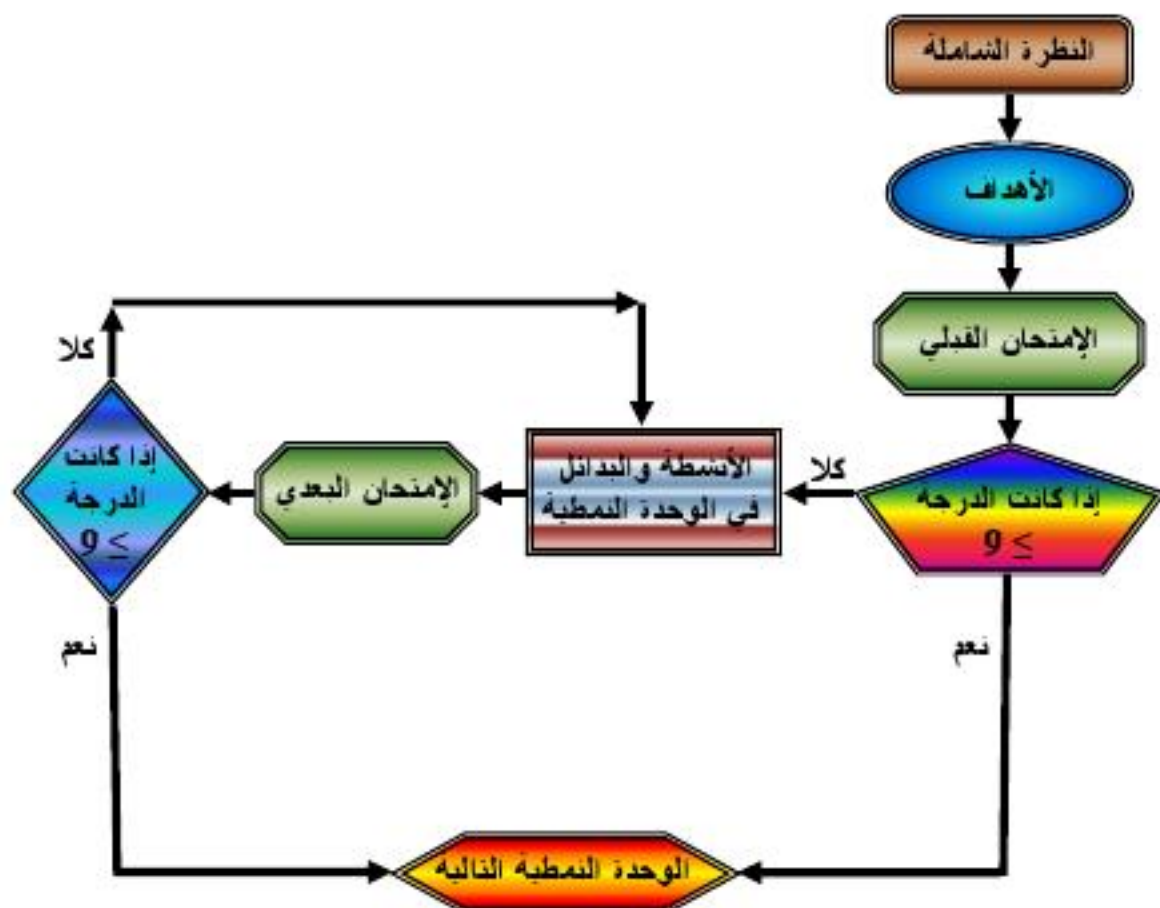

الإختبار القبلي

ضع دائرة حول الحرف الذي يسبق الإجابة الصحيحة لكل مما يأتي :

- 1- الخشونة هي دالة لـ :
 - أ- ارتفاع عدم الانتظامات مسندة إلى خط مرجعي .
 - ب- المسافة الموازية للسطح الإسمي بين القمم أو التناؤات المتتالية .
 - ج- المسافة بين القمة إلى الإنخفاض للمقطع الجانبي للسطح .
 - د- مقدار الفراغات الدقيقة الناتجة من عدم إنتظام السطح .
- 2- يستخدم مصطلح الرصف لوصف :
 - أ- إنجاه نمط السطح المتكرر بواسطة عملية التشغيل .
 - ب- عدم الإنتظام في السطح ذو الفراغات الأوسع من الخشونة .
 - ج- الشقوق التي تنتج على السطح المشغل .
 - د- النموذج السلأ للخشونة .
- 3- يطلق على ارتفاع الخشونة أيضاً مصطلح :
 - أ- تفاوت الجودة .
 - ب- ارتفاع التفاوتات .
 - ج- عدم الإنتظام .
 - د- ارتفاع التموج .
- 4- ينتمي المجهر النفقي الماسح إلى :
 - أ- الأجهزة البصرية .
 - ب- الأجهزة الليزرية .
 - ج- الأجهزة المجهرية .
 - د- أجهزة الإستشعار .
- 5- إن تأثير حجم إبرة الإستشعار يصبح أكثر وضوحاً عندما :
 - أ- يقل تقوس الإرتفاعات والإنخفاضات أو عندما يزداد الميل .
 - ب- يكون الجمل أعلى من الموصى به بواسطة الأحمال القياسية .
 - ج- تكون سرعة إبرة الإستشعار عالية .
 - د- يتم حساب الإنحراف الجانبي .
- 6- يستخدم مجهر المقطع-الضوئي لوصف الخشونة بواسطة :
 - أ- التكرير المتبادل للضوء المستقطب .
 - ب- قياس التغير في الإسقطاب .
 - ج- إستخدام الإلكترونات المقيدة .
 - د- شدة الإنعكس المرأوي .

- 7- يسمح أسلوب الإرتفاع الثابت بـ :
- أ- المسح عبر السطح و التبلر النفقي يبقى ثابتاً .
 - ب- إستكشاف القوى الضعيفة على سطح الشئلة .
 - ج- المسح سريع عبر السطح مع إبقاء فولتية الإنحياز ثابتة .
 - د- إستخدام فولتية إنحياز منخفضة .
- 8- تُعرف الأجهزة النجارية التي تُقيم شدة الإنعكس المرأوي بـ :
- أ- مقبلس لمعان السطح .
 - ب- قبلس الإهليجية .
 - ج- جهاز القطاع الجانبي البصري طويل المسار .
 - د- مقبلس خشونة تومبلنسون .
- 9- تعتمد أجهزة الإستشعار على مبدأ :
- أ- إستخدام فولتية التغذية الخلفية .
 - ب- إستخدام الإلكترونات المفيدة الموجودة على العينة كمصدر للإشعاع .
 - ج- تسلط حزمة من إشعاع كهرومغناطيسي وإنعكاسه من على السطح الذي يتم إختباره .
 - د- تحريك إبرة عبر السطح المراد فحصه لإستكشاف التتوع في الإرتفاع كدالة للمسافة .
- 10- إنا كانت الفولتية المطبقة (AC) في المجهر النفقي الماسح يكون شكل طرف الإبرة :
- أ- قطع زائد .
 - ب- إهليجي .
 - ج- مخروطي .
 - د- دائري .

ملاحظة :

- 1- لكل سؤال درجة واحدة .
- 2- يرجى التحقق من سائمة إجابتك بمراجعة صفحة (مفاتيح الإجابات على الإختبارات) في نهاية الوحدة النمطية، ففي حالة حصولك على درجة (9) فكثر فتكون غير محتاج لدراسة هذه الوحدة وإذهب لدراسة الوحدة التالية . أما في حالة حصولك على درجة أقل من (9) فتسكون بحاجة لدراسة هذه الوحدة .

عرض الوحدة النمطية

1.2 المقدمة (Introduction)

إن خشونة السطح تنتج بشكل أساسي من عمليات التشغيل التي تترك أنماط متنوعة وواسعة على السطح المُشغل ، وهناك الكثير من المصطلحات التي تُستخدم لوصف وتحديد جودة السطح وكما موضح في الشكل رقم (1-2) ، وهذه المصطلحات هي :

1- الرصف (Lay) .

يستخدم هذا المصطلح لوصف اتجاه نمط السطح المتكرر بواسطة عملية التشغيل .

2- الخشونة (Roughness) .

وهي دالة لمقدار الفراغات الدقيقة الناجمة من عدم إنظام السطح . تنتج الخشونة من عمليات التشغيل .

3- ارتفاع الخشونة (Roughness Height) .

وهو ارتفاع عدم الإنظام مستندة إلى خط مرجعي . يقاس ارتفاع الخشونة بالمليمتر ، المايكرون ، أو المايكروإنج ، ويطلق عليها أيضاً ارتفاع الفاونك (Height) (Unevenness) .

4- عرض الخشونة (Roughness Width) .

هو المسافة الموازية للسطح الإسمي بين القمم أو التناؤات المتتالية والتي تُحدد النموذج السائد للخشونة . يُقاس عرض الخشونة بالمليمتر .

5- التموج (Waviness) .


ويُشير إلى عدم الإنظام في السطح ذو الفراغات الأوسع من الخشونة وهو ناتج من الإلنواء ، الإهتزاز ، أو انحراف العمل أثناء التشغيل .

6- ارتفاع التموج (Waviness Height) .

ويمثل المسافة بين القمة إلى الإنخفاض للمقطع الجانبي للسطح مقاساً بالمليمتر .

7- الحدوش (Flaws) .

وهي سفوح تنتج على السطح المشغل نتيجة لرداءة حافة عُدّة القطع ، حيث ربما تكون متلومة أو غير ملائمة لمعدن الشغلة .

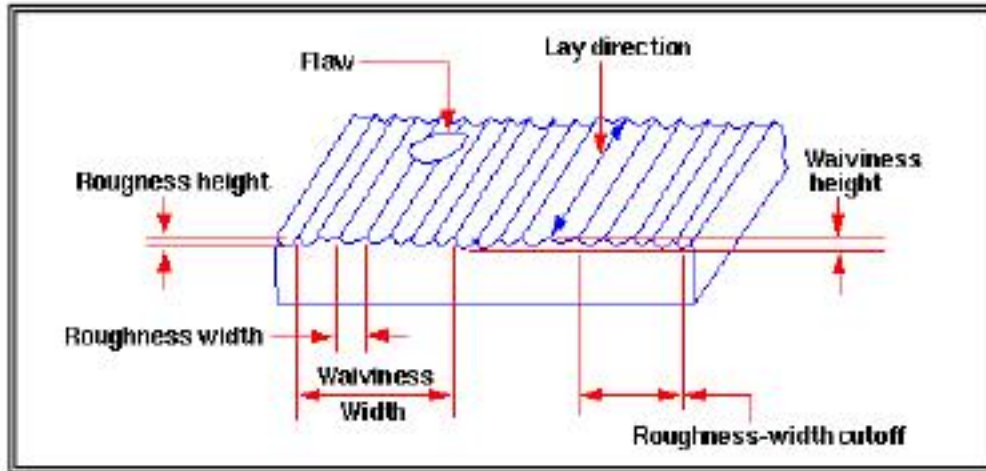

الشكل رقم (1-2) : أشكال خشونة السطح

إختصار ذاتي (1): عرف عرض الخشونة

2.2 أنواع خشونة السطح (Types of Surface Roughness)

إن الخشونة النهائية للسطح المُشغل يمكن أن إعتبرها متكونة أو مساوية لمجموع الخشونة المتألفة والخشونة الطبيعية .

1- الخشونة المتألفة (Ideal Roughness)

وهي أفضل خشونة يمكن الحصول عليها لشكل عدة قطع ومقدار تغذية معينين . ويمكن الحصول على الخشونة المتألفة إذا توفرت الشروط التالية :

- a- عدم وجود حد القطع الناشئ (B. U.E) .
- b- عدم وجود إسطكاك .
- c- حركات ماكينة القطع مضبوطة جداً .

إن تأثير نصف قطر المقدمة للعدة (Nose Radius) والتغذية يمكن أن تجمع في معادلة واحدة للتنبؤ بالخشونة المتوسطة المتألفة لسطح يتم إنتاجه بواسطة عدة قطع مفردة الإتصال وهذه المعادلة تطبق لعمليات الخراطة والقشط :

إختبار ذاتي (2): ما هي شروط تكون الخشونة المتألية

2- الخشونة الطبيعية (Natural Roughness).

في الواقع العملي يصعب الحصول على ظروف متألية وبصورة إعتيادية ، لذلك ينشأ نوع آخر من الخشونة وهي الخشونة الطبيعية والتي تُشكل نسبة كبيرة من الخشونة الفعلية وهي الخشونة الناتجة من عدم إنظام عملية القطع . هنالك عدة عوامل تؤثر على الخشونة الطبيعية والعوامل الرئيسية هي :

- a- تكون حد القطع الناسي في بعض المواد والذي يعتبر العامل الرئيسي للخشونة الطبيعية .
- b- إستخدام ظروف تشغيل غير ملائمة تشمل سرعة القطع ، التغذية ، وعمق القطع والتي سوف تؤثر بشكل سلبي على الإنجاز السطحي للمادة المشغلة .
- c- إستخدام عدة قطع ذات شكل هندسي ومادة لا تُلائم مادة الشغلة المراد تشغيلها .
- d- بلى عدة القطع .
- e- تضرر أو تخدش سطح الشغلة عند جريان الرايش .
- f- عدم جساءة وإستقرارية مكنة التشغيل و عدم ضبط حركاتها إضافة إلى ضعف تثبيت الشغلة كل ذلك بسبب الإهزازات والإصطكاك .
- g- وجود عيوب في بنية معدن الشغلة .
- h- تولد رايش غير مستمر عند قطع المواد الهشة .
- i- تمزق مادة الشغلة عند قطع معدن ليونة بسرعة واطئة .

إضافة إلى ذلك تؤثر الخشونة على الخواص الميكانيكية والغير بآئية للسطح المُشغل حيث تَنخفض مقاومة الكِمال ومقاومة السد نتيجة لتكون نقاط ضعف تتركز فيها الإجهادات في نهايات الإنخفاضات الناتجة من عدم إنظام السطح المُشغل ، كذلك سوف نقل مقاومة المادة المشغلة للثقل الكيميائي والميكانيكي وتزداد مقاومة الإحتكاك نتيجة لضعف إنزلاق السطوح الخشنة .

إختبار ذاتي (3): ما هو العامل الرئيسي في تكون الخشونة الطبيعية

3.2 طرق قياس الخشونة (Measurement Method)

هناك عدة طرق حسابية تستخدم لتقدير خشونة السطح الناتجة من عمليات التشغيل المختلفة وهذه الطرق هي :

1- طريقة متوسط الخط المركزي (Center - Line Average -CLA)

وتسمى أيضاً طريقة متوسط الخشونة (*Roughness Average*) ويُشار إليها اختصاراً (R_a) ويمكن تعريف هذه الطريقة على أنها متوسط الانحرافات الموجودة فوق ونحت المستوى الوسطي للسطح مُقسمة ضمن مسافة معينة . ويمكن حسابها من المعادلة التالية :

$$R_a = \frac{a_1 + a_2 + a_3 + \dots + a_n}{L}$$

$$R_a = \frac{1}{L}(y_1 + y_2 + y_3 + \dots + y_n)$$

$$\Rightarrow R_a = \frac{1}{L} \int_0^L y(x) dx \quad (4)$$


حيث إن :

R_a = خشونة السطح .

L = الطول التقديري .

y = الإرتفاع والانخفاض .

x = المسافة على طول القياس .

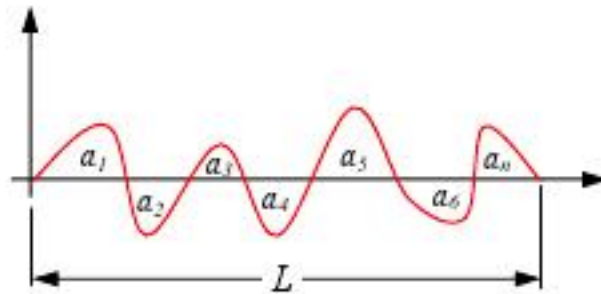

تستخدم هذه الطريقة في أوروبا لحساب خشونة السطح .

2- طريقة متوسط الجذر التربيعي (Root Mean Square Average)

ويرمز لها اختصاراً (MRMS) أو (R_q). نستخدم هذه الطريقة في الولايات المتحدة الأمريكية عن طريق ربط فولتمتر (AC) لقياس الجذر التربيعي للإشارة الكهربائية للإرتفاعات وكما يلي :


$$R_q = \sqrt{\frac{z_1^2 + z_2^2 + z_3^2 + \dots + z_n^2}{n}}$$

$$\Rightarrow R_q = \sqrt{\frac{1}{L} \int_0^L y^2(x) dx} \quad (5)$$

حيث إن :

n = عدد الإرتفاعات .


z = الإرتفاع .

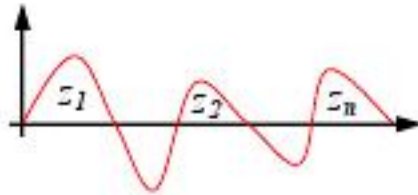

3- طريقة متوسط الارتفاع بين القمة والوعر (Average Peak to valley Height)

ويرمز لها بالرمز (R_p) نأخذ هذه الطريقة خمسة إرتفاعات وخمسة إنخفاضات فقط والتي تقع ضمن طول محدد (L). ويمكن حساب مقدار الخشونة من القانون التالي :

$$\Rightarrow R_p = \frac{(a_1 + a_2 + a_3 + a_4 + a_5) - (b_1 + b_2 + b_3 + b_4 + b_5)}{5} \quad (6)$$

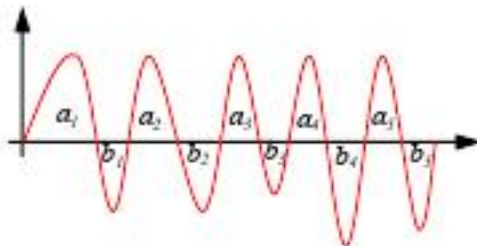


(Maximum Height)

4 - طريقة أقصى ارتفاع

ويرمز لها بالرمز (H_{max}) وهي من الطرق القديمة في حساب خشونة السطح وتعتمد على أخذ الارتفاع الأقصى بين أعلى قمة وأدنى إنخفاض ويمكن حسابها من القانون التالي :

$$\boxed{H_{max} = a_1 + a_2} \quad (7)$$

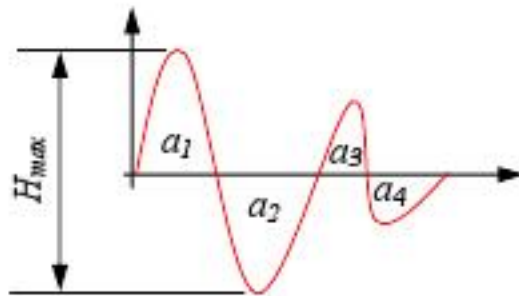


حيث إن :

 $a_1 =$ أقصى ارتفاع . $a_2 =$ أدنى إنخفاض .

مثال 3

في أحد عمليات التشغيل كانت العلامات المتروكة على سطح الشغلة (الخسونة) على شكل دالة جيبية) $y = a \sin \theta$ ، المطلوب حساب قيمة هذه الخسونة بطرق فليس الخسونة المختلفة .

// الحل //

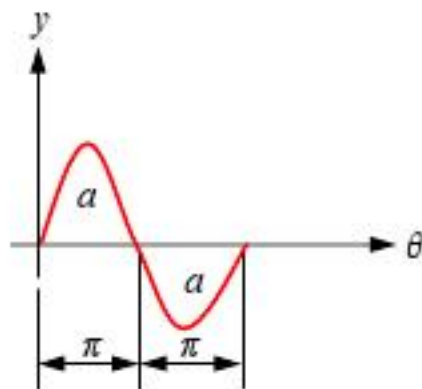1- طريقة متوسط الخط المركزي (R_o) .

$$R_o = \frac{1}{L} \int_0^L y(x) dx \quad \Rightarrow \quad R_o = \frac{1}{\pi} \int_0^{\pi} a \sin \theta d\theta$$

$$R_a = \frac{a}{\pi} (-\cos \theta)_0^\pi \implies R_a = 0.637a$$

2- طريقة متوسط الجذر التربيعي (R_q) .

$$R_q = \sqrt{\frac{1}{L} \int_0^L y^2(x) dx} \implies R_q = \sqrt{\frac{1}{\pi} \int_0^\pi a^2 \sin^2 \theta d\theta}$$

$$\sin^2 \theta = \frac{1}{2} (1 - \cos 2\theta) \implies R_q = \sqrt{\frac{a^2}{2\pi} \int_0^\pi (1 - \cos 2\theta) d\theta}$$

$$\implies R_q = 0.707a$$

3- طريقة متوسط الارتفاع بين القمة والفرع (R_z) .

$$R_z = \frac{5 \times 2a}{5} \implies R_z = 2a$$

4- طريقة أقصى ارتفاع (H_{max}) .

$$H_{max} = a_1 + a_2 \implies H_{max} = 2a$$

إختبار ذاتي (4): عدد الطرق الرياضية لحساب الخشونة


4.2 أجهزة قياس الخشونة (Measurement Instruments)

هناك العديد من الأجهزة المستخدمة اليوم في قياس خشونة السطوح المختلفة وتتميز هذه الأجهزة عن بعضها البعض بمدى دقتها ومبدأ عملها . ويمكن أن نقسم أجهزة قياس الخشونة إلى ثلاث مجاميع رئيسية هي :

- 1- أجهزة الإستشعار . وتعتمد على مبدأ تحريك إبرة على السطح المراد قياس خشونته .
- 2- الأجهزة البصرية . ويقوم مبدأ عملها على سقوط الضوء وانعكاسه من على السطوح المخشنة .
- 3- الأجهزة المجهرية . وتعتمد على إستخدام المجهر لمعرفة تنوع السطح من حيث الخشونة .


1.4.2 أجهزة الإستشعار (Stylus Instruments)

تعتمد أجهزة الإستشعار والموضحة في الشكل رقم (2-3) على مبدأ تحريك إبرة عبر السطح المراد فحصه لإستكشاف التنوع في الإرتفاع كدالة للمسافة . إن أجهزة الإستشعار الأولى كانت تُستخدم نظام العذات لتكبير الإزاحة العمودية للإستشعار لتسجيل المقطع الجانبي على صفيحة زجاجية - (Smoked Glass Plate) وهذا النوع من الأجهزة موضح في الشكل رقم (2-4) والمسمى بمقياس خشونة تومبلنسون (Tomlinson) (Roughness Meter).

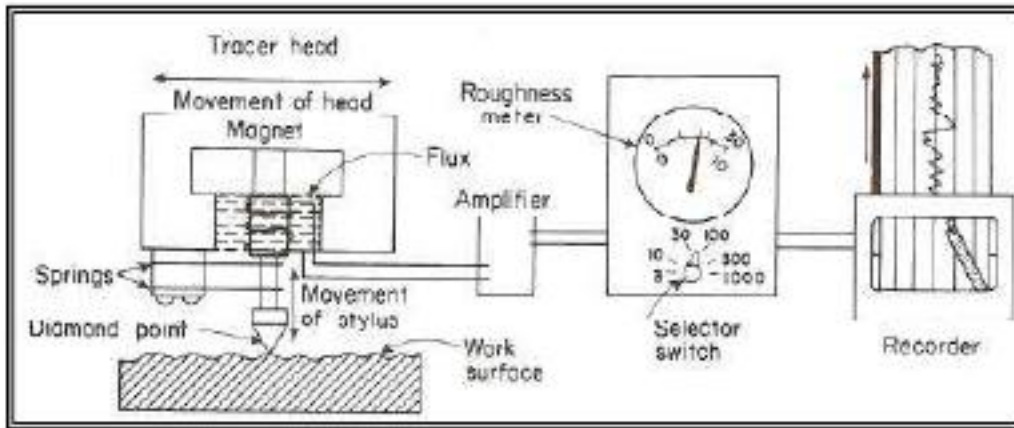

الشكل رقم (2-3) : جهاز الإستشعار لقياس الخشونة

إن الخطوة التالية في تطور أجهزة الإستشعار كانت في دمج محول (Transducer) يُستخدم لتحويل الإزاحة العمودية إلى إشارة كهربائية ، وهذه الإشارة يمكن معالجتها بعد ذلك بواسطة الجهاز إلكترونياً لحساب وسط الخشونة المناسبة . إن نوع المحول المستخدم يؤثر بشكل كبير في عمل الجهاز . وتستخدم غالباً بلورة كهروضغطية (Piezoelectric) كمحول في الأجهزة منخفضة الكلفة ، وتتضمن آلات التحويل الأخرى محولات الملف المتحرك ، محولات المواسعة ، والمحولات التفاضلية ذات المتغير الخطي (LVDT) .

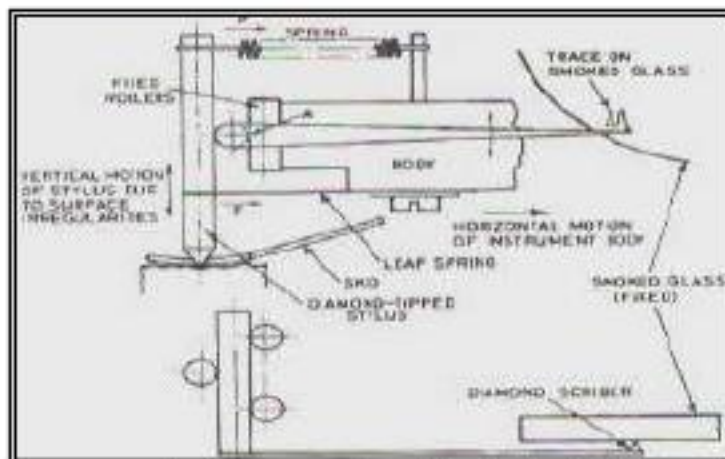


الشكل رقم (2-4) : مقبلس خشونة توميلنسون

هناك بعض الأخطاء التي يمكن أن تنتج في قياسات الخشونة عند استخدام أجهزة الإستشعار وهذا راجع إلى الأسباب الآتية :

1- حجم إبرة الإستشعار (Stylus Size)


إن تأثير حجم إبرة الإستشعار موضح في الشكل رقم (2-5) والذي يوضح مقارنة تخطيطية للمقطع الجانبي الحقيقي (*Actual Profile*) والمقطع الجانبي المقفى (*Traced Profile*). هذا التأثير لـحجم الإبرة يصبح أكثر وضوحاً عندما يقل نقوس الارتفاعات والإنخفاضات أو عندما يزداد الميل .

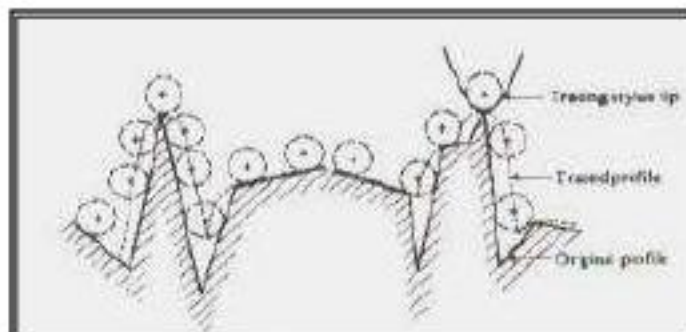

الشكل رقم (2-5) : تأثير حجم إبرة الإستشعار على دقة القياس

2- حمل الإستشعار (Stylus Load)

لقد وجد بأن النسوة اللدن يمكن أن يحدث على السطح إذا تم استخدام حمل أعلى من الموصى به بواسطة الأحمل القياسية وما موضح في الشكل رقم (2-6).

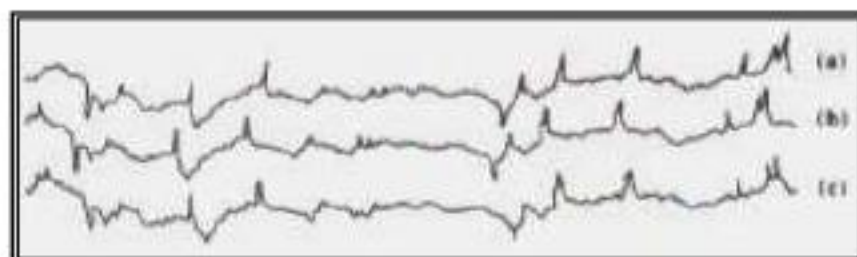

الشكل رقم (2-6) : تأثير حمل الإستشعار

3- الانحراف الجانبي (Lateral Deflection)

ويتم حساب الانحراف الجانبي ليكون متوفر عندما يُقارن لأبعاد إبرة الإستشعار .


4- سرعة إبرة الإستشعار (Stylus Speed)

إذا كانت سرعة إبرة الإستشعار عالية فيمكن أن تفقد الإبرة الإتصال مع السطح . ومع ذلك فقد وجد إنه لمعظم السطوح تكون الأخطاء الناتجة من سرعة الإبرة غير مهمة أو ثانوية .

إختصار ذاتي (5): وضع تأثير سرعة إبرة الإستشعار على قياس الخشونة

2.4.2 الأجهزة البصرية (Optical Instruments)


يعتمد مبدأ عمل هذه الأجهزة على تسليط حزمة من إشعاع كهرومغناطيسي وانعكاسه من على السطح الذي يتم إختياره ، وهذا الانعكاس يتم بثلاث أليات هي : الانعكاس المرآوي (Specularly) ، الانعكاس الإنتشاري (Diffusey) ، أو يتم بكلا الأليتين معاً . الشكل رقم (2- 7) يوضح الأشكال الثلاثة من الانعكاس .

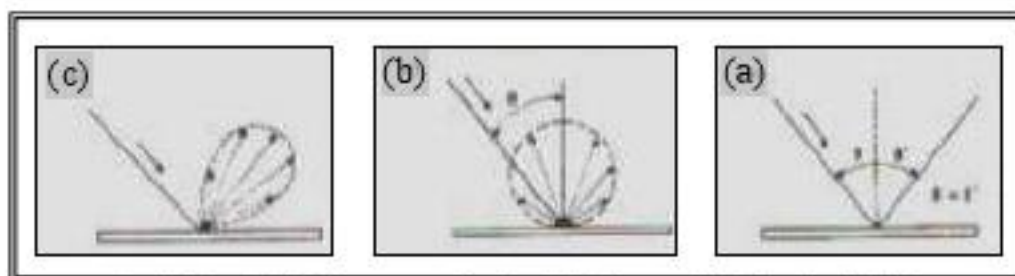

الشكل رقم (2- 7) a- الانعكاس المرآوي b- الانعكاس الإنتشاري
c- الانعكاس المرآوي و الإنتشاري


وإعتماداً على خشونة السطح ، فإن الإشعاع المسلط ذو طول موجي مُحدد يمكن أن ينعكس مرآوياً ، بينما الإشعاع لطول موجي آخر يمكن أن ينعكس إنتشارياً . لذلك فإن مقدار الانعكاس المرآوي أو الانعكاس الإنتشاري يمكن أن يستخدم لحساب خشونة السطح . أحد الأجهزة التي نستخدم الانعكاس المرآوي لوصف الخشونة هو مجهر المقطع-الضوئي (Light – Section Microscope) ، حيث تسقط صورة لشق داخل السطح وتقوم العدسة الشبكية بإلتقاط الصورة عند زاوية الانعكاس المرآوي ، فإذا كان السطح

صفيل ، فسوف تكون الصورة الناتجة مستوية . أما إذا كان السطح خشناً فإنه سوف يتم ملاحظة نموذج متعرج في الصورة المنعكسة . هذا الجهاز مناسب لقياس خشونة القمة إلى الإنخفاض مع إنجاز عمودي إلى حوالي ($0.5 \mu m$) . الشكل رقم (8-2) يوضح مبدأ هذا الجهاز .

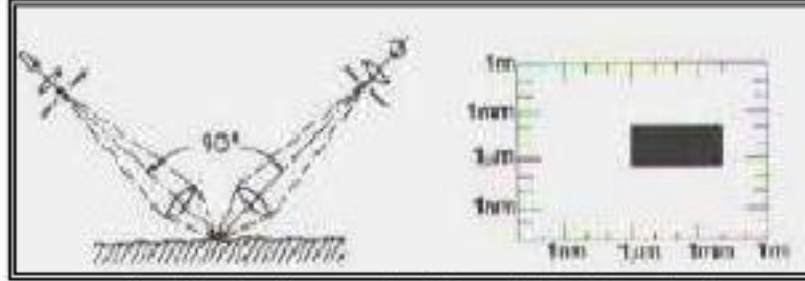

الشكل رقم (8-2) : مبدأ عمل مجهر المقطع-الضوئي

إن التأثير المتبادل للضوء المستقطب مع السطح يمكن أن يستعمل لتقدير خشونة السطح ، وهذا المبدأ تم استخدامه في جهاز القطاع الجانبي البصري طويل المسار (*Long - Path length Optical Profile*) الموضح في الشكل رقم (9-2) والذي يركز حزمة ليزرية على السطح بواسطة مرآة متراصة . قبل وصول الليزر للعبئة المختبرة فإنه يذهب خلال مؤشر ولاستون (*Wollaston Prism*) الذي يقوم بإسقاط الحزمة إلى مركبتين منعكستين ، هذه الحزم تُركز بعد ذلك بؤرباً على السطح حيث تنعكس راجعة للموسور . وأخيراً يتم توجيه الحزم المنعكسة مباشرة إلى فائق الحزمة (*Beam Splitter*) الذي يُرسل كل حزمة إلى كاشف مختلف . إن الإختلاف الطوري للحزم المستقطبة ، والذي يتناسب مع الارتفاع عند السطح يفتح فرق جهد يمكن قياسه . يمتلك جهاز القطاع الجانبي طويل المسار درجة وضوح ذات مدى عمودي ($2 \mu m$) و ($0.025 nm$) على التوالي .

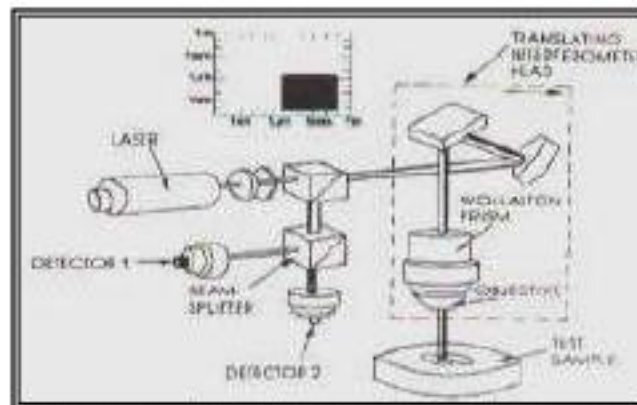

الشكل رقم (9-2) : جهاز القطاع الجانبي البصري طويل المسار

تُعرف الأجهزة التجريبية التي تُقيم سدة الإنعكس المرآوي بمقياس لمعان السطح (*Gloss Meters*) وتعتمد قدرة هذه الأجهزة على قياس الخشونة على الإرتباط العكسي بين سدة الإنعكس المرآوي و

الإختبار البعدي

ضع دائرة حول الحرف الذي يسبق الإجابة الصحيحة لكل مما يأتي :

- 1- تعتمد طريقة أقصى ارتفاع على :
 - أ- أخذ خمسة ارتفاعات وخمسة إنخفاضات فقط والتي تقع ضمن طول محدد .
 - ب- أخذ الارتفاع الأقصى بين أعلى قمة وأدنى إنخفاض .
 - ج- أخذ الجذر التربيعي للارتفاعات فقط .
 - د- أخذ متوسط الإنحرافات الموجودة فوق وتحت المستوى الوسطي للسطح مُقاسة ضمن مسافة معينة .
- 2- يطلق مصطلح متوسط الخشونة على :
 - أ- طريقة متوسط الجذر التربيعي
 - ب- طريقة متوسط الارتفاع بين القمة والقمعر .
 - ج- طريقة أقصى ارتفاع .
 - د- طريقة متوسط الخط المركزي
- 3- عند قطع معدن لينة بسرعة واطئة تتكون الخشونة بسبب :
 - أ- تمزق مادة الشُعلة .
 - ب- تضرر أو تخدش سطح الشُعلة .
 - ج- تكوّن حد القطع الناشئ .
 - د- تولد ريش غير مستمر .
- 4- تؤثر الخشونة على الخواص الميكانيكية والفيز يائية للسطح المُشغل حيث تَنخفض مقاومة الكِبال ومقاومة السد نتيجة لـ :
 - أ- استخدام ظروف تشغيل غير ملائمة .
 - ب- استخدام عدة قطع ذات شكل هندسي ومادة لا تُلائم مادة الشُعلة المراد تشغيلها .
 - ج- تكون نقاط ضعف تتركز فيها الإجهادات في نهايات الإنخفاضات الناتجة من عدم إنظام السطح .
 - د- عدم جساءة وإستقرارية ملائمة التشغيل و عدم ضبط حركاتها .
- 5- إن الإجراء الذي يُتخذ للتعويض بخشونة السطح الحقيقية هي :
 - أ- حساب قيمة خشونة السطح المثالية وضربها مع نسبة الخشونة الحقيقية إلى الخشونة المثالية .
 - ب- حساب نصف قطر المقدمة للعدة .
 - ج- حساب قيمة خشونة السطح المثالية .
 - د- حساب نسبة الخشونة الحقيقية إلى الخشونة المثالية .
- 6- الخشونة الطبيعية هي :
 - أ- أفضل خشونة يمكن الحصول عليها لشكل عدة قطع ومقدار تغذية معينين .
 - ب- الخشونة الناتجة من عدم إنظام عملية القطع .
 - ج- ارتفاع عدم الإنظامات مستندة إلى خط مرجعي .
 - د- دالة لمقدار الفراغات الدقيقة الناتجة من عدم إنظام السطح .

- 7- تعتمد قدرة مقبلس لمعان السطح في قبلس الخشونة على :
- التغيرات في زاوية السقوط .
 - إستخدام حلقة التغذية المرتدة .
 - قبلس التغير في الإسقطاب بعد إنعكس شعاع ضوئى من السطح .
 - الإرتباط العكسى بين سدة الإنعكس المرأوى و متوسط الحذر التربيعى (RMS) .
- 8- يعمل المحول في أجهزة الإستشعر على :
- إلتقاط الصورة عند زاوية الإنعكس المرأوى .
 - إسقطاب الحزمة إلى مركبتين متعامدين .
 - تحويل الإزاحة العمودية إلى إشارة كهربائية .
 - توجيه الحزم المنعكسة مباشرة إلى فلق الحزمة .
- 9- يمتلك جهاز القطاع الجانبى طويل المسار درجة وضوح ذات مدى عمودى :
- $(2 \mu m)$ و $(0.025 nm)$ على التوالي .
 - $(1 nm)$.
 - $(0.01 nm)$.
 - $(0.1 nm)$.
- 10- تعتمد درجة وضوح الملاءة عند إستخدام المجهر النفقى الماسح بشكل كبير على :
- تضارب السطح .
 - شكل طرف الإبرة .
 - النهاية المتمركزة للإبرة .
 - التصوير السريع للسطوح المسنوبة .

ملاحظة :

- لكل سؤال درجة واحدة .
- يرجى التحقق من سائمة إجابتك بمراجعة صفحة (مفاتيح الإجابات على الإختبارات) في نهاية الوحدة النمطية، ففي حالة حصولك على درجة (9) فكثر فنكون غير محتاج لدراسة هذه الوحدة وإذهب لدراسة الوحدة التالية . أما فى حالة حصولك على درجة أقل من (9) فستكون بحاجة لدراسة هذه الوحدة .

مفاتيح الإجابة على الإختبارات

الإختبار البعدي		الإختبارات الذاتية	الإختبار القبلي	
الإجابة الصحيحة	رقم السؤال		الإجابة الصحيحة	رقم السؤال
ب	1	1- هو المسافة الموازية للسطح الإسمي بين القمم أو الفتحات المتتالية والتي تُحدد النموذج السائد للخشونة. تُقاس عُرض الخشونة بالميليمتر.	د	1
د	2	2- عدم وجود حد القطع الفاسئ ($B.U.E$) ، عدم وجود إسطكاك ، حركات مائكة القطع مضبوطة جداً	أ	2
أ	3	3- تُكوّن حد القطع الفاسئ في بعض المواد	ب	3
ج	4	4- طريقة متوسط الخط المركزي (R_a) ، طريقة متوسط الحفر الفردي (R_q) ، طريقة متوسط الإرتفاع بين القمة والقمم (R_z) ، طريقة أقصى إرتفاع (H_{max})	ج	4
أ	5	5- إذا كانت سرعة إبره الإستعمار عالية فممكن أن تطف الإبرة الإتصال مع السطح . ومع ذلك فقد وجد إنه لمعظم السطوح تكون الأخطاء الناتجة من سرعة الإبرة غير مهمة أو ثانوية	أ	5
ب	6	6- يعتمد مبدأ عمل هذه الأجهزة على تسلط حُرمة من إشعاع كهرومغناطيسي وبتعكسه من على السطح الذي يتم إختباره ، وهذا الإنعكاس يتم بثلاث ألياف هي: الإنعكاس المرأوي ، الإنعكاس الإنشاري ، أو يتم بكام الألتين معا	د	6
د	7	7- المجهر النفقي الماسح ، والدراسة المجهرية بالقوة الذرية .	ج	7
ج	8		أ	8
أ	9		د	9
ب	10		ج	10

- 1- E.P.DeGarmo, J.T. Black, and R.A. kohser “ *Materials and processes in Manufacturing* ” , 10th Edition , john Wiley & Sons , 2008 .
- 2- Sherif D.Elwakil “ *Processes and Design Manufacturing* ” , Second Edition , PWS Publishing Company , 1998 .
- 3- Boothroyd ,G. “ *Fundamentals of Metal Machining and Machine Tools* ” , McGraw Hill , 1975 .
- 4- عبد الخلق عبد حسن ، ملازن عبد الستار المفنى “ *تصنيع المعادن* ” ، الطبعة العربية ، دار البزوري ، 2005 .

النظرة الشاملة

1- الفئة المستهدفة : طلبة المرحلة الثانوية في الأقسام التكنولوجية للكليات والمعاهد التقنية في هيئة التعليم التقني.

2- مبررات الوحدة : إن أبعاد الأجزاء التي تُصنع يجب أن يتم فحصها قبل وبعد إجراء الإنهاء السطحي لها للتأكد من جودتها ونوعيتها ودفء أبعادها .

3- الفكرة المركزية :

أولاً- التعرف على مفهوم القبس والمعايرة .

ثانياً- التعرف على أنواع أجهزة القبس والمعايرة .


ثالثاً- معرفة كيفية عمل هذه الأجهزة .

4- أهداف الوحدة : سيكون الطالب بعد دراسته لهذه الوحدة قادراً على أن :

1- يتعرف على معنى القبس والمعايرة .

2- يستعمل أجهزة القبس والمعايرة .

5- المخطط الإنسيابي:

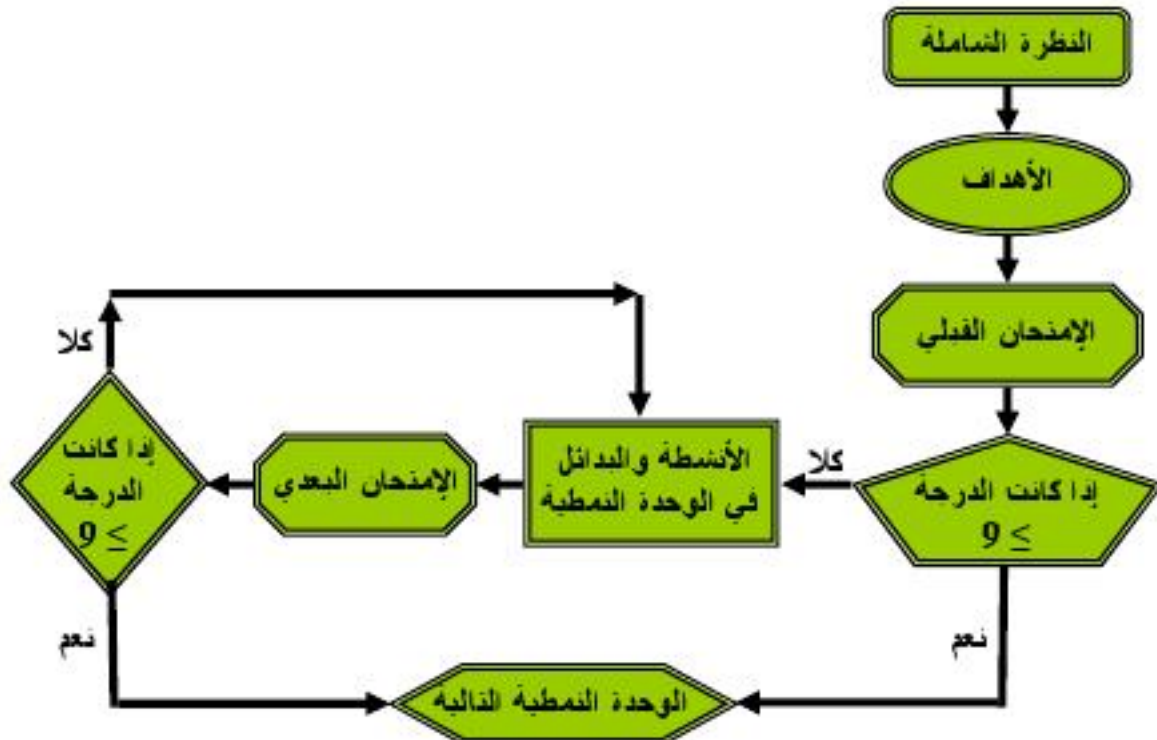

الإختبار القبلي

ضع دائرة حول الحرف الذي يسبق الإجابة الصحيحة لكل مما يأتي :

- 1- يستخدم القيلس لمعرفة :
 أ- الأجزاء الجيدة والرديدة الصنع .
 ب- القيلس الحقيقي للبعد .
 ج- فيما إذا كان التُّعد يقع ضمن الحدود النابتة المسموح بها .
 د- مهارة العُمَّلين .

- 2- تُعتبر القدمة من أجهزة :
 أ- القيلس نوع النقل .
 ب- القيلس الليزرية والصوتية .
 ج- المعايرة .
 د- القيلس مباشرة القراءة .

- 3- يوضع الجسم المراد قياسه بالميكرومتر بين :
 أ- المصد و عمود الدوران .
 ب- عمود الدوران و الماسورة .
 ج- المصد و العروة .
 د- العروة و العروة المساعدة .

- 4- يستخدم المُبين ذو القرص المدرج في :
 أ- معرفة توازن السطوح عند فحص المكائن الإنتاجية .
 ب- قياس العمق للشقوق والتغوب .
 ج- المقارنة بين ارتفاع سطح معلوم وارتفاع سطح مجهول .
 د- قياس العمق الداخلي والخارجي .

- 5- تحتوي مُحددات القيلس السدادية الثلاثية المتتابعة على :
 أ- فتحة ثابتة والأخرى قابلة للحركة .
 ب- حد الدخول و لا دخول واقعين في الجهة نفسها .
 ج- حد الدخول و لا دخول واقعين في الأطراف .
 د- فكوك متحركة .

- 6- ينتمي مقيلس التداخل إلى :
 أ- أجهزة القيلس الخطية .
 ب- أجهزة القيلس نوع النقل .
 ج- أجهزة المعايرة .
 د- أجهزة القيلس الصوتية والليزرية .

- 7- تُستخدم مُحددات الفيلس التتالية مسطحة الحديد لـ :
- أ- فيلس البُعد بين السطحين وتُستخدم أيضاً لفيلس عمق الثقوب ..
 - ب- فيلس أجزاء الأسنان الداخلية والخارجية .
 - ج- فيلس المسافة والسّمك بواسطة فيلس الأطوال الموحدة .
 - د- فيلس الأعمدة أو الأجزاء الإسطوانية .
- 8- إن معنى الحد لا دخول (Not Go) هو إن :
- أ- الأبعاد لا يمكن فيلسها .
 - ب- الأبعاد أكبر من جهاز المعايرة .
 - ج- الأبعاد التي لا تقع ضمن حدود الفيلس وغير مسموح بها .
 - د- الأبعاد أصغر من جهاز المعايرة .
- 9- تُستخدم مسطرة الفولاذ كـ :
- أ- جهاز نوع النقل .
 - ب- جهاز لضبط الزوايا القائمة .
 - ج- جهاز توازن .
 - د- جهاز فيلس خطي يحتوي على تدريجات .
- 10- في مقبلس التداخل يقوم فلن الحزمة بتقسيم حزمة الضوء إلى :
- أ- حزمة الحدود وحزمة الضوء .
 - ب- حزمة الليزر وحزمة الضوء .
 - ج- الحزمة المقاسة وحزمة المرجح .
 - د- حزمة الليزر وحزمة المرجح .

ملاحظة :

1- لكل سؤال درجة واحدة .

2- يرجى التحقق من سائمة إجابتك بمراجعة صفحة (مفاتيح الإجابات على الإختبارات) في نهاية الوحدة النمطية، ففي حالة حصولك على درجة (9) فكلّ فتكون غير محتاج لدراسة هذه الوحدة وإذهب لدراسة الوحدة التالية . أما في حالة حصولك على درجة أقل من (9) فتسكون بحاجة لدراسة هذه الوحدة .

عرض الوحدة النمطية

1.3 المقدمة (Introduction)

يمكن تعريف القياس (*Measuring*) على أنه العملية التي تنفذ لإيجاد القياس الحقيقي للبعد أما المعايرة (*Gauging*) فإنها العملية التي يتم من خلالها معرفة فيما إذا كان البعد يقع ضمن الحدود المسموح بها . لذلك وفي حالة الإنتاج الكمي فإنه يلجأ إلى المعايرة في تحديد الأجزاء الجيدة والردئة الصنع حيث يقل الزمن اللازم للفحص ، إضافة إلى ذلك فإن المعايرة لا تحتاج إلى خبرة ومهارة كبيرتين على عكس القياس الذي يكون من الدقة بحيث يستلزم الكثير من المهارة لإجرائه وكذلك يكون وقت القياس أكثر من المعايرة . وتختلف الدقة في أجهزة القياس من جهاز إلى آخر وحسب الغرض المصنوع لأجله .

إختبار ذاتي (1): ما الفرق بين القياس والمعايرة

2.3 أجهزة القياس (Measuring Instruments)

هناك العديد من أجهزة القياس التي تستخدم اليوم في أكثر المصانع والورش لقياس الأبعاد للأجزاء المصنعة وتختلف هذه الأجهزة فيما بينها في طريقة عملها وطريقة قياسها للأبعاد والدقة التي يتم الحصول عليها منها ، حيث الأجهزة التي تقاس أبعاد إلى (0.02 mm) تعتبر أجهزة دقيقة . يمكن أن تقسم أجهزة القياس إلى نوعين رئيسيين هما أجهزة القياس مباشرة الخطية و أجهزة القياس الصوتية والليزرية .

1.2.3 أجهزة القياس الخطية (Linear Measuring Instruments)

تقسم أجهزة القياس الخطية إلى نوعين أساسيين هما :

1- أجهزة القياس مباشرة القراءة .

2- أجهزة القياس نوع النقل .

إحتذار ذاتي (3): ما هو ممدأ عمل أجهزة القياس الضوئية والليزرية

3.3 أجهزة المعايرة (Gauging Instruments)

ويُطلق عليها أيضاً مُحددات القياس (*Limiting Gauges*) وتُستخدم في الإنتاج الكمي الكبير حيث لا يمكن أخذ كل القراءات للأجزاء المصنعة بسبب الكلفة العالية لذلك يتم حسب فيما إذا كان الجزء المصنوع يقع ضمن حدود الإنتاج المسموح بها أم لا ، وهنا تأتي وظيفة أجهزة المعايرة أو مُحددات القياس . تُصنع مُحددات القياس من المواد ذات الصلابة العالية مثل الفولاذ على الكربون والفولاذ السبائكي ويكون لها حدان رئيسيان هما :

- 1- دخول (*Go*) . أي الأبعاد المسموح بها والتي تقع ضمن حدود القياس .
- 2- لا دخول (*Not Go*) . وهي الأبعاد التي لا تقع ضمن حدود القياس وغير مسموح بها .


4.3 أنواع أجهزة المعايرة (Type of Gauges)

هناك أنواع عديدة من أجهزة المعايرة أو مُحددات القياس المستخدمة في جميع ورش التشغيل والتي تختلف في طبيعة عملها حسب العرض المطلوب منها . ويمكن تصنيف مُحددات القياس حسب عملها كالآتي :


1.4.3 مُحددات قياس الأبعاد الخارجية (*External Limiting Gauges*)

تحتوي هذه المُحددات على فكوك بنيت عليها البعد الإسمي والسماح المسموح بها للمنتج على حدي مُحدد القياس . هناك عدة أنواع من هذه المُحددات وهي :

- 1- مُحددات القياس الإطافية (*Snap Gauges*) . وتمتلك هذه المُحددات فتحة ثابتة والأخرى قابلة للحركة ، وأيضاً يحتوي على حدين هما دخول (*Go*) و حد لا دخول (*Not Go*) . الشكل رقم (3-10) يوضح مبدأ عمل هذه المُحددات . أما الشكل رقم (3-11) فيستعرض أنواع مُحددات القياس الإطافية .

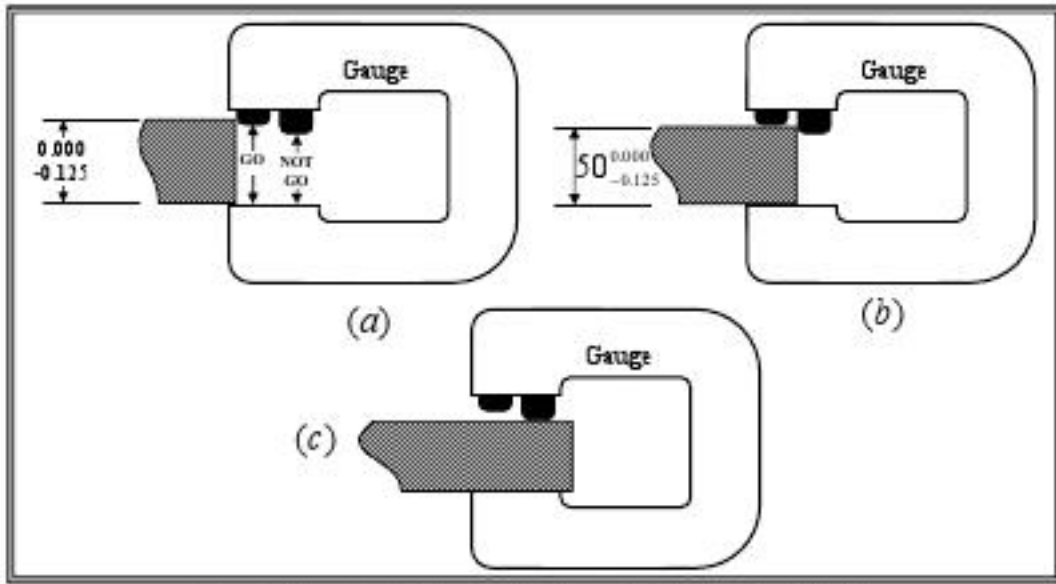


الشكل رقم (10-3) : مبدأ عمل مُحددات القياس الإطباقية

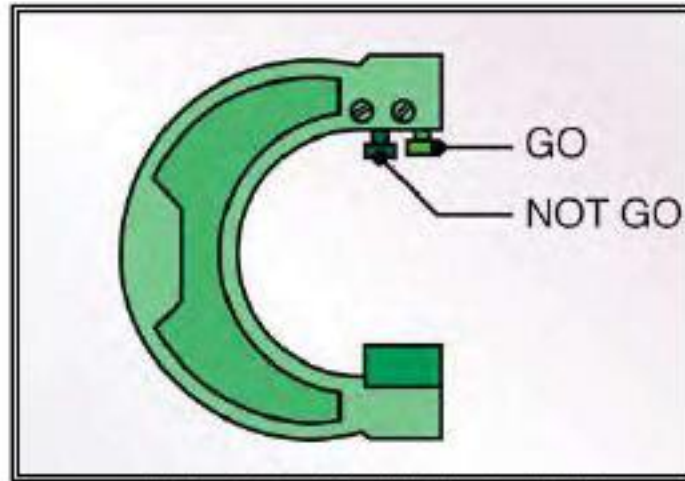

الشكل رقم (11-3) : مُحدد قياس إطبقي

2- مُحددات القياس الإطباقية القابلة لل ضبط (Adjustable Snap Gauges)

وهو أيضاً من مُحددات القياس الإطباقية ، حيث هذا النوع يمكن أن يتحرك أحد الفكوك وبالتالي يمكن ضبطه على الأبعاد المطلوبة . الشكل رقم (12-3) يوضح هذا النوع من المُحددات .

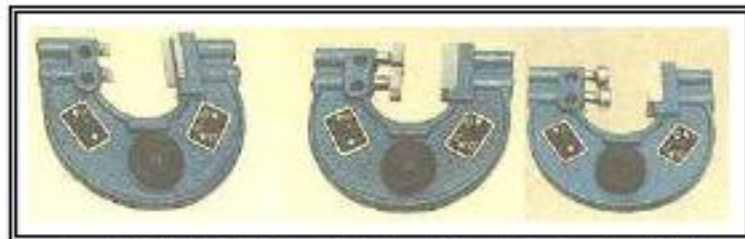

الشكل رقم (12-3) : مُحددات قياس إطباقية قابلة لل ضبط

3- محددات القياس الحلقية (Ring Gauges)

وتستخدم لقياس الأعمدة (*Shafts*) أو الأجزاء الأسطوانية وهي موضحة في الشكل رقم (3-13) ، حيث نستخدم فتحة مسلوحة لحد التمد (*Go*) وأخرى لحد التمد (*Not Go*) لنفس التمد .



الشكل رقم (3-13) : مُحددات القياس الحلقية

إختصار ذاتي (4) : عدد أنواع مُحددات قياس الأبعاد الخارجية

2.4.3 مُحددات قياس الأبعاد الداخلية (Internal Limiting Gauges)

وتستخدم لقياس الأبعاد الداخلية للأجزاء المصنعة وتكون على أنواع هي :

1- مُحددات القياس السدادية ثنائية الطرف (Double End Plug Gauges)

يمتلك هذا المحدد قطر مفرد للسيطرة على الحدود العليا والدنيا للفتح . نحتاج المعايير في هذا النوع إلى محددتين للقياس الأصغر يسمى (*GO*) للسيطرة على الأبعاد المسموح بها (الدنيا) والواسع (*NOT GO*) للسيطرة على الأبعاد الكبيرة . عادة يكون الجزء الواسع أقصر من الجزء الأصغر . الشكل رقم (3-14) يوضح محدد سداي ثنائي الطرف .



الشكل رقم (3-14) : مُحدد قياس سداي ثنائي الطرف

2- محددات القياس السدادية الثنائية المتتابعة (Sequent Double End Plug Gauges)


ويكون حد الدخول و لا دخول واقعين في الجهة نفسها ، ويكون جزء الدخول على النهاية الخارجية وكما في الشكل رقم (14-3) .



الشكل رقم (14-3) : مُحدد قِياس سداي ثنائي متتابع

3- محددات القياس الثنائية مسطحة الحدين (Flush Pin Gauges)


وتقاس هذه المحددات حدود البُعد بين السطحين وتستخدم أيضاً لقياس عمق الثقوب . يتم وضع المقطع الرئيسي للمحدد على أعلى السطحين مع إسناد المسمر المنزرج على السطح الأدنى فإذا كان العمق بين السطحين ليس كبير جداً ، فإن قمة المسمر ولكن ليس الخطوة المنخفضة سوف تكون فوق قمة سطح المحدد القياس بشكل طفيف . أما إذا كان العمق كبير جداً فإن المسمر سوف يكون أسفل السطح . وفي حالة كون العمق صغير سوف تكون الخطوة المنخفضة في أعلى سطح جسم المحدد القياس . الشكل رقم (15-3) يوضح مُحدد قِياس ثنائي مسطح الحدين .

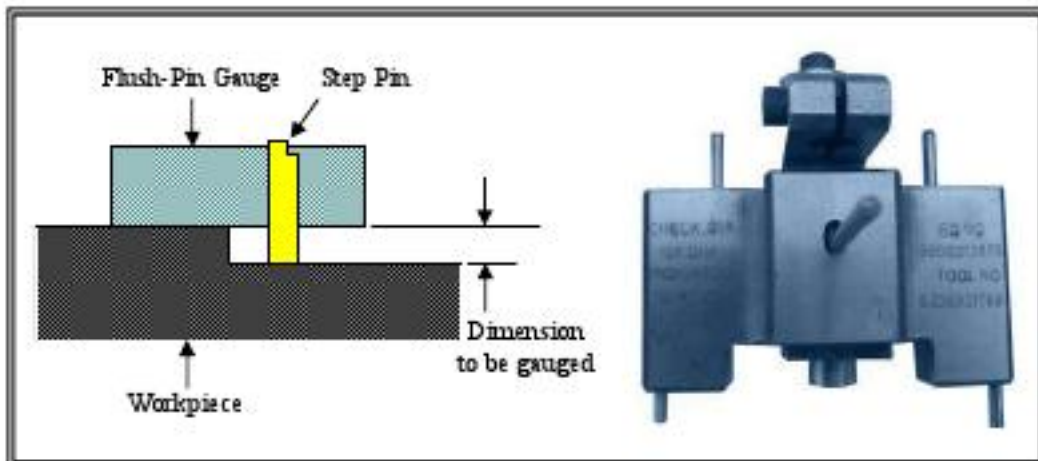

الشكل رقم (15-3) : مُحدد قِياس ثنائي مسطح الحدين

3.4.3 مُحددات قياس الأسنان (Threads Limiting Gauges)

وتستخدم لقبس أجزاء الأسنان الداخلية والخارجية. الشكل رقم (3-16-a) يوضح مُحددات قبس حلقيّة تستخدم للأسنان الخارجية إضافة إلى استخدام المايكروميتر في القبس الخارجي والموضح في الشكل رقم (3-16-b). الشكل رقم (3-17) يوضح مُحددات قبس الأسنان الداخلية.

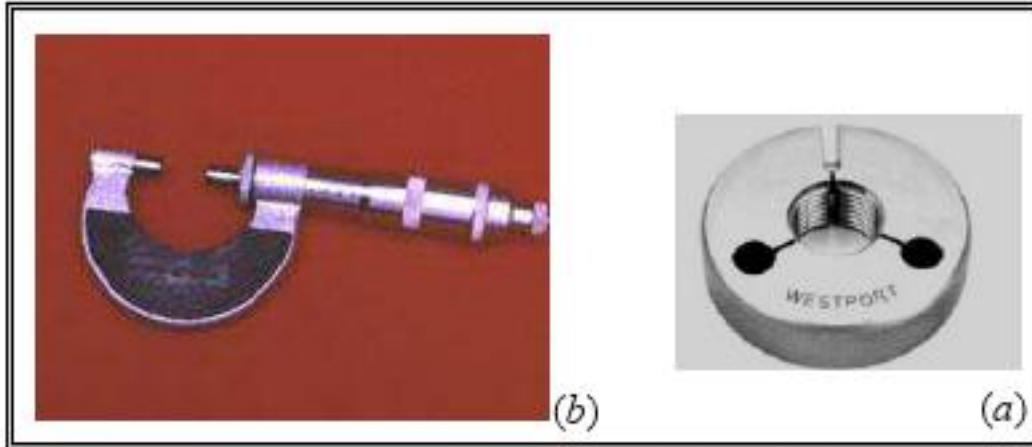

الشكل رقم (3-16): مُحددات قبس الأسنان الخارجية



الشكل رقم (3-17): مُحددات قبس الأسنان الداخلية

4.4.3 مُحددات قياس الأجزاء المستدقة الطرف (Tapered Limiting Gauges)

وتستخدم للأجزاء مستدقة الأطراف (السُّلَبات) الداخلية والخارجية. تقوم هذه المحددات بمعايرة كل من زاوية الجزء المستدق وحجمه. أي إنحراف عن الزاوية الصحيحة سوف يلاحظ عن طريق الإسفرخاء بين المحدد السدادي والتقب المستدق. أما الحجم فيفحص بواسطة العمق الذي يتوافق إليه السدادة داخل التقب، والعمق الصحيح يدرج بواسطة علامة على السدادة. الشكل رقم (3-18) يوضح عدد من مُحددات القبس للأجزاء المستدقة.



الشكل رقم (3-18) : مُحددات قياس متنوعة للأجزاء المسندفة

إختبار ذاتي (5): ما هو مبدأ عمل مُحددات قياس الأجزاء المسندفة الطرف

ملاحظة :

يرجى التحقق من سلامة إجابتك بمراجعة صفحة (مفاتيح الإجابات على الإختبارات) في نهاية الوحدة النمطية

الإختبار البعدي

ضع دائرة حول الحرف الذي يسبق الإجابة الصحيحة لكل مما يأتي :

- 1- تقوم محددات قبيلس الأجزاء المستدقة الطرف بمعايرة كل من :
 - أ- حدود التحد بين السطحين .
 - ب- زاوية الجزء المستدق وحجمه .
 - ج- الأعمدة أو الأجزاء الإسطوانية .
 - د- أجزاء الأسنان الداخلية والخارجية .
- 2- تحتاج المعايرة في محددات القبيلس السدادية ثنائية الطرف إلى محددتين للقبيلس هما :
 - أ- الأصغر يسمى (GO) والواسع (NOT GO) .
 - ب- حد (GO) و (NOT GO) واقعين في الجهة نفسها .
 - ج- فتحة مساوية لحد التحد (Go) وأخرى (Not Go) لنفس التحد .
 - د- فتحة ثابتة (Go) والأخرى قابلة للحركة (Not Go) .
- 3- ينتمي فرجال القبيلس النابضي إلى :
 - أ- أجهزة القبيلس مباشرة القراءة .
 - ب- أجهزة القبيلس الخطية .
 - ج- محددات القبيلس الإطباقية .
 - د- أجهزة القبيلس نوع النقل .
- 4- تعتمد أجهزة القبيلس الليزرية والضوئية في مبدأ عملها على إستخدام :
 - أ- حزمة من الهليوم-النيون ، التي تطلق إلى حزمتين كل حزمة مختلفة في التردد والإسقطب .
 - ب- مصدر حزمة ومستقبل يتضمن صمام ثنائي ضوئي .
 - ج- الظواهر مثل التداخل والتداخل وإستخدام الليزر في قبيلس أبعاد المنتجات الصناعية .
 - د- الأطوال الموجية كدالة لقبيلس المسافة والسماك .
- 5- يستخدم المايكروميتير لقبيلس الأسنان :
 - أ- الداخلية .
 - ب- الخارجية .
 - ج- الداخلية والخارجية .
 - د- اللولبية .
- 6- يمكن أن تستخدم مسطرة الفولاذ لقبيلس :
 - أ- العمق للسقوق والثقوب .
 - ب- إرتفاع سطح معلوم وإرتفاع سطح مجهول .
 - ج- الزوايا وبدقة عالية .
 - د- الأجزاء المستدقة .

7- تحوي المجموعة المركبة على :

- أ- فلورة زجاجية مقوسة تحوي على كحول وبقاعة هوائية .
- ب- المصن ، عمود الدوران ، الماسورة ، العروة ، والعروة المساعدة .
- ج- مسطرة محمولة على قاعدة .
- د- مسطرة فيلس ، زاوية الضبط القائمة ، ميزان الذسوية الكحولي ، المنقلة القنمة .

8- يمكن بواسطة المبين ذو القرص المدرج تحديد :

- أ- الأعمدة والقضبان ذات المقاطع الدائرية .
- ب- العمق الداخلي والخارجي ، الأقطار ، المراكز ، الشقوق المستقيمة ، المسطحة ، والمحيطية .
- ج- الإسفلمة والإستواء للسطوح ، وكذلك معرفة مقدار تمركز أي سطح إسطواني .
- د- توازن السطوح عند فحص المكان الإنتاجية .

9- نستخدم والمنقلة القنمة لقياس :

- أ- الزوايا .
- ب- الارتفاع .
- ج- العمق .
- د- الأقطار .

10- يتم فحص الحجم بمحددات فيلس الأجزاء المستندة الطرف بواسطة :

- أ- حدود التبعد بين السطحين .
- ب- العمق الذي تتوافق إليه السداة داخل الثقب .
- ج- زاوية الجزء المستند .
- د- الانحراف عن الزاوية الصحيحة .

ملاحظة :

1- لكل سؤال درجة واحدة .

2- يرجى التحقق من سلامة إجاباتك بمراجعة صفحة (مفاتيح الإجابات على الإختبارات) في نهاية الوحدة النمطية، ففي حالة حصولك على درجة (9) ففكر فتكون غير محتاج لدراسة هذه الوحدة وإذهب لدراسة الوحدة التالية . أما في حالة حصولك على درجة أقل من (9) فتسكون بحاجة لدراسة هذه الوحدة .

مفاتيح الإجابة على الإختبارات

الإختبار البعدي		الإختبارات الذاتية	الإختبار القبلي	
الإجابة الصحيحة	رقم السؤال		الإجابة الصحيحة	رقم السؤال
ب	1	1- القياس هو العملية التي تنفذ لإيجاد القياس الحقيقي للبعد، أما المعايرة فإنها العملية التي يتم من خلالها معرفة فيما إذا كان البعد يقع ضمن الحدود الثابتة المسموح بها.	ب	1
أ	2	2- في هذا النوع من الأجهزة يتم أخذ قياس البعد مباشرة من الجهاز والذي يحتوي على تدريجات والتي منها يتم قراءة الطول ، السمك ، العمق ، القطر ، الارتفاع وغيرها .	د	2
د	3	3- تعتمد هذه الأجهزة على إستخدام الظواهر مثل التقاطع والتداخل وإستخدام الليزر في قياس أبعاد المنتجات الصغرية .	أ	3
ج	4	4- تحددت القياس الإطنافية ، تحددت القياس الإطنافية القابلة للضغط ، وتحددت القياس الخلفية	ج	4
ب	5	5- تقوم هذه المحولات بمعايرة كل من زاوية الجراء المستقي وحجمه . أي إنحراف عن الزاوية الصحيحة سوف يلاحظ عن طريق الإسفرخاء بين المحدد السدادي والتقب المستقي . أما الحجم فيتم قياسه بواسطة العمق التي تتوافق إليه السدادة داخل التقب ، والعمق الصحيح يدرج بواسطة عاصمة علي السدادة .	ب	5
أ	6		د	6
د	7		أ	7
ج	8		ج	8
أ	9		د	9
ب	10		ج	10

- 1- E.P.DeGarmo, J.T. Black, and R.A. kohser “ *Materials and processes in Manufacturing* ” , 10th Edition , john Wiley & Sons , 2008 .
- 2- Sherif D.Elwakil “ *Processes and Design Manufacturing* ” , Second Edition , PWS Publishing Company , 1998 .
- 3- Boothroyd ,G. “ *Fundamentals of Metal Machining and Machine Tools* ” , McGraw Hill , 1975 .
- 4- د. فحطان خلف الخزرجي ، د. عدل محمود حسن “ *مبادئ عمليات الإنتاج* ” ، الطبعة الثانية ، دار مجلة للطباعة ، 2009 .

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
الجامعة التقنية الجنوبية
المعهد التقني الشطرة
قسم التقنيات الميكانيكية/ فرع الانتاج

وحدة تدريبية

لطلبة المرحلة الثانية / انتاج

الخراطة

- مكائن الخراطة الاعتيادية
- مكائن الخراطة البرجية، الاوتوماتيكية
- مكائن الخراطة الاوتوماتيكية المبرمجة
- نظرية تكوين الرايش

النظرة الشاملة

1- الفئة المستهدفة : طلبة المرحلة الثانوية في الأقسام التكنولوجية للكليات والمعاهد التقنية في هيئة التعليم التقني.

2- مبررات الوحدة : تضم ورش التشغيل الكثير من المكائن المستخدمة في تشغيل المواد الهندسية والتي من ضمنها مكينة الخراطة والتي تنفذ عليها العديد من العمليات التشغيلية ولمختلف المواد ولذلك فمن المهم إلقاء الضوء على هكذا مكينة وعمليات لبيان أهميتها بالنسبة لعمليات التصنيع .


3- الفكرة المركزية :

- أولاً- التعرف على مكينة الخراطة وأجزاءها وأنواعها .
- ثانياً- التعرف على أنواع العمليات المنفذة على المخرطة .
- ثالثاً- معرفة المتغيرات التي تحكم عمليات الخراطة المختلفة .
- رابعاً- التعرف على التعداد المستخدمة على المخرطة .
- خامساً- معرفة القوانين الخاصة بحساب معدلات التشغيل وزمن التشغيل .
- سادساً- معرفة كيفية إنشاء بطاقة التشغيل .

4- أهداف الوحدة :

- 1- يستعمل مكينة الخراطة في الورشة .
- 2- يتعرف على نوع العملية المجرأة على المخرطة وكيفية تنفيذها .
- 3- تحديد متغيرات القطع الضرورية للتشغيل .
- 4- بحسب زمن التشغيل لعمليات الخراطة المتنوعة .
- 5- يصمم بطاقة التشغيل لكل عملية ولكل جزء يتم تشغيله .

5- المخطط الإنسيابي:

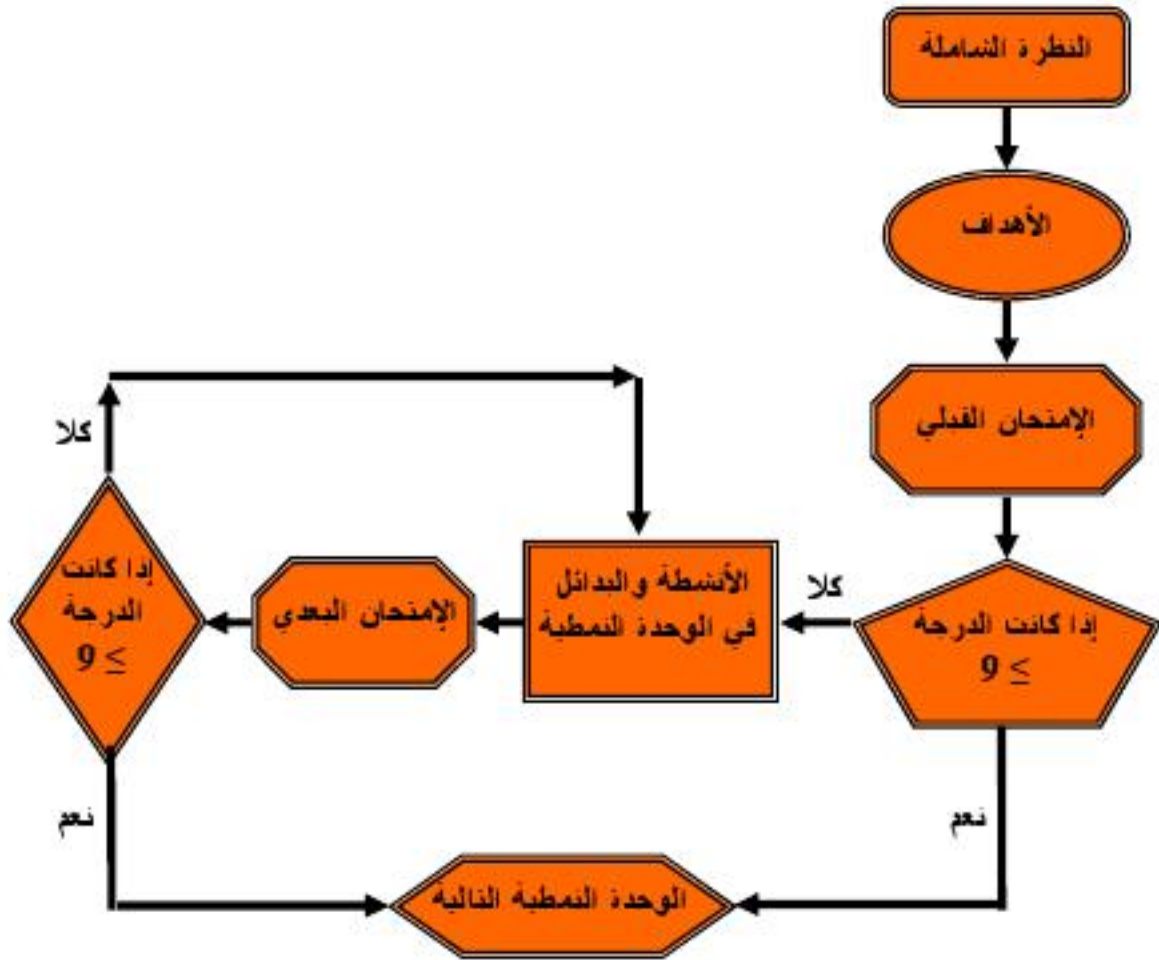

الإختبار القبلي

ضع دائرة حول الحرف الذي يسبق الإجابة الصحيحة لكل مما يأتي :

1- تكون التغذية القطرية هي السائدة في عملية :

- أ- الخراطة العذبة .
- ب- التسوية .
- ج- التشكيل الجانبي .
- د- التخريش .

2- يتم تثبيت عُدّة الخراطة في مثبت العُدّة المستقر فوق :

- أ- الراسمة العرضية .
- ب- الغراب الثابت .
- ج- السكك .
- د- الراسمة الطولية .

3- إن الفرق بين مخرطة الذنبية والبرجية في كون الأخيرة تمتلك :

- أ- أبراج تحل محل الغراب المتحرك ومركبة مثبت العُدّة مجمعة .
- ب- سرج متحرك لتأمام والخلف .
- ج- فمّاح منزلق على السرج .
- د- برج مميز لإمساك العُدّة .

4- نستخدم عملية الشطب في الخراطة :

- أ- لإنفاج الأسنان الداخلية والخارجية .
- ب- لتوسيع الثقوب .
- ج- لقطع زاوية على زاوية السطح الخارجي الإسطوانى .
- د- لقطع نهاية الجزء .

5- نلزم طريقة التثبيت بين المراكز :

- أ- المشعولات الطويلة .
- ب- الأجزاء الإسطوانية القصيرة .
- ج- الأشكال غير المنتظمة .
- د- الأشكال غير الدائرية مثل المربعة والمستطيلة .

6- إن فائدة زاوية الموسور هي :

- أ- تقليل الإحتكاك بين حافة القطع والسطح المشغل .
- ب- تشكيل الرايش .
- ج- تحمل الصدمات والقوى المؤثرة على العُدّة .
- د- قطع المعدن وإزالته .

7- يجب أن تكون قاعدة الماسكات الميكانيكية مسطحة بشكل تام :

- أ- لأن أي نتوء فيها يسبب كسر اللقمة .
- ب- من أجل تثبيت اللقمة بشكل صحيح في مكانها .
- ج- للسماح بتمرير اللقمة .
- د- لتقليل القوى المؤثرة على اللقمة .

8- نفس سرعة القطع في الخراطة بوحدات :

- أ- rev/min .
- ب- m/min .
- ج- mm/min .
- د- m .

9- تقدر مسافة الخلوص المضافة في الخراطة بـ :

- أ- 5mm-2mm .
- ب- 5mm-1.5mm .
- ج- 6mm-2mm .
- د- 6mm-1.5mm .

10- تمتلك بطاقات التشغيل أهمية كبيرة في الصناعة لأنها تمثل :

- أ- المسار الإنتاجي الذي يمر به المنتج خلال تصنيعه .
- ب- لغة التخاطب والتعبير بين المصمم والمُنفذ .
- ج- منحدرات التشغيل المستخدمة في القطع .
- د- الحسابات العملية للقطع .

ملاحظة :

1- لكل سؤال درجة واحدة .


2- يرجى التحقق من سلامة إجابتك بمراجعة صفحة (مفاتيح الإجابات على الاختبارات) في نهاية الوحدة النمطية، ففي حالة حصولك على درجة (9) فكلّما فنكون غير محتاج لدراسة هذه الوحدة وإذهب لدراسة الوحدة التالية . أما في حالة حصولك على درجة أقل من (9) فستكون بحاجة لدراسة هذه الوحدة .

عرض الوحدة النمطية

(Introduction)

1.5 المقدمة

الخراطة هي عملية قطع المعدن والتي تستخدم لتوليد سطوح إسطوانية بواسطة ملائحة تسمى المخرطة (Lathe)، وعادة تكون الشغلة هي التي تدور على عمود الدوران وعُدة القطع تُغذى داخلها أما محورياً أو قطرياً أو كإحدى الطريقتين بشكل متزامن لإعطاء السطح المطلوب. إن مصطلح "خراطة" (Turning) بمعناه العام يُشير إلى توليد أي سطح إسطواني مع عُدة قطع مفردة (Single Point Tool)، وبشكل أكثر دقة فإنه غالباً يُطبق فقط لتوليد سطوح إسطوانية خارجية موجهة أساسياً بشكل موازي لمحور الشغلة. إن اتجاه حركة التغذية المحوري هو السائد في عملية الخراطة بالنسبة لعمود دوران الملائحة، أما التغذية القطرية فهي السائدة في عملية التسوية (Facing)، أما السطوح المخروطية والكنوزية فإنها تحتاج كإحدى النوعين من التغذية في الوقت نفسه وغالباً يُشار إليها بمصطلح التشكيل الجانبي (Profiling). عمليات الخراطة والتسوية والتشكيل الجانبي موضحة في الشكل رقم (1-5).

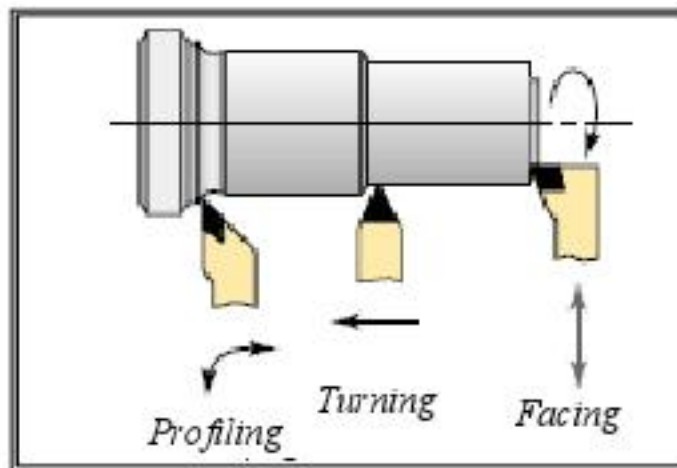


الشكل رقم (1-5): عمليات الخراطة والتسوية والتشكيل الجانبي

إختار ذاتي (1): عرف عملية الخراطة

تتكون المخرطة من تراكيب عديدة وكما موضح في الشكل رقم (2-5) وهذه التراكيب هي :

- 1- العراب النابت (Head Stock) . وهو جزء الطاقة في المخرطة ويقع إلى يسار المشغل ويضم تروس تغيير السرعة وعمود الدوران وجزء تثبيت الشغلة .
- 2- العراب المتحرك (Tail Stock) . وهو الجزء غير الدوار ولكن يمكن أن يتحرك للأمام والخلف على سلك المخرطة ويستخدم في عملية تمرير الشغلة وأيضاً يتم تزويده بعدد تشغيل مثل المنقب للقيام بعملية التفتيش .
- 3- العربة (Carriage) . وتتحرك للأمام والخلف يدوياً أو آلياً ويتم تثبيت باقي المركبات عليها ، وأثناء حركة العربة يتم عملية الخراطة وتتحرك العربة على طول المحور (z).
- 4- الراسمة العرضية (Cross Slide) . وهي مثبتة على العربة ويمكن أن تتحرك داخل أو خارج المحور (x) عمودياً على حركة العربة . تستخدم الراسمة العرضية لتثبيت عمق القطع ويمكن أن تتحرك بتغذية يدوية أو آلية .
- 5- الراسمة الطولية (Compound Rest) . تثبت الراسمة الطولية فوق الراسمة العرضية ويمكن أن تتحرك للداخل والخارج يدوياً للانسوية أو لتثبيت عمق القطع ويمكن أن تدور بزوايا (360°) وتغذى يدوياً بأي زاوية .
- 6- مثبت العدة (Tool Post) . يتم تركيب مثبت العدة على الراسمة الطولية ويمكن أن يكون بأشكال متنوعة .
- 7- الفرش (Bed) . ويمثل بدن المخرطة الذي تثبت عليه جميع الأجزاء . يُصنع الفرش من حديد الزهر أو الفولاذ ، ويجب أن يكون مستقر حتى يقوم الإهتزازات .
- 8- السيك (Ways) . وتكون مسطحة أو بشكل حرف (V) وتتحرك عليها العربة والعراب المتحرك .

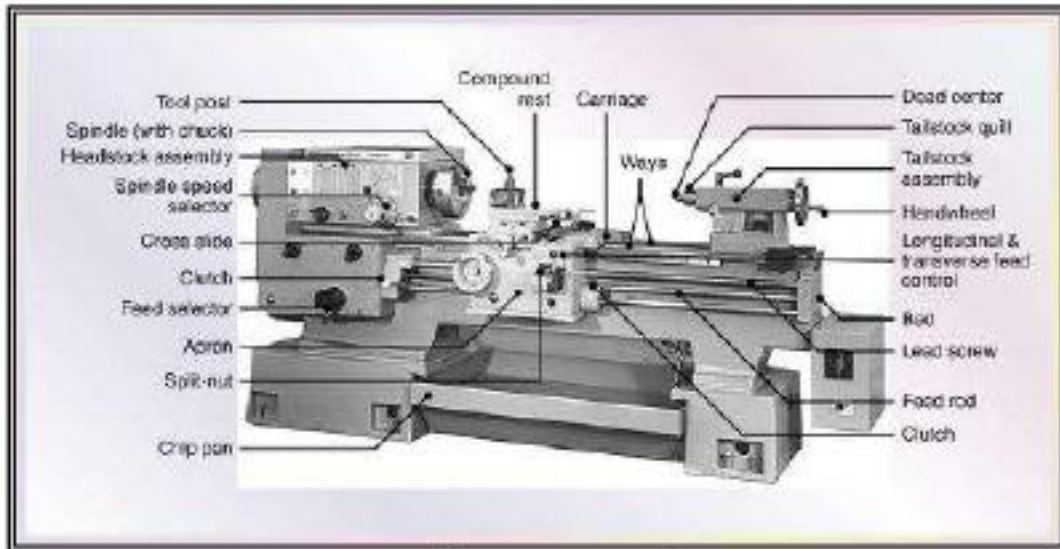

الشكل رقم (2-5): أجزاء المخرطة الأساسية (مخرطة الذنب)

إختبار ذاتي (2): ما هي مكونات المخرطة

3.5 أنواع المخارط (Types of Lathes)


هناك أنواع مختلفة من المخارط التي نستخدم اليوم في ورش التصنيع ونذكر بعضها في هذا الفصل وكما موضح أدناه .

أولاً - مخرطة الذنب (Center Lathe) .

وهي المخرطة الأكثر شيوعاً في الاستخدام والتي أخذت تسميتها من طريقة تثبيتها للسُّلطة بواسطة المراكز في المخرطة ، على الرغم من كون هذه الطريقة ليست الوحيدة لتثبيت العمل . تسمى مخرطة الذنب في بعض الأحيان بمخرطة الملائنة (Engine Lathe) والتي نستخدم للتطبيقات العامة الكثيرة ولهذا يكون تركيب هذه الملائنة أكثر جساءة . مخرطة الذنب موضحة في الشكل رقم (2-5) .

ثانياً - المخرطة البرجية (Turret Lathe) .

وهي تشبه ملاءنة المخرطة ما عدا إن الأبراج التي تثبت العُدّة حلت محل الخراب المتحرك ومركبة مثبت العُدّة مجتمعة ، وتعتبر المخرطة البرجية ملاءنة ذات إنتاج واسع وهي موضحة في الشكل رقم (3-5) .

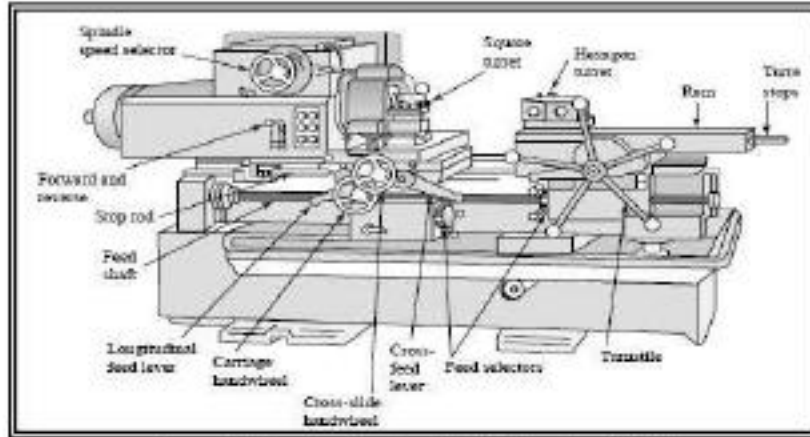

الشكل رقم (3-5) : أجزاء المخرطة البرجية


هناك نوعان من الأبراج التي تُثبت فيها التُعد في المخرطة البرجية وهي :

- 1- الأبراج المربعة (Square Turrets)
تُثبت البرج المربع على قمة الراسمة العرضية وهو مُدار على تثبيت أربعة عُدد في آن واحد .
- 2- الأبراج السداسية (Hexagon Turrets)
وتحل محل العراب المُحرك ، ويوضع هذا البرج أما على تسماح منزلق أو على السرج أو على مؤخرة الهيكل .

وتقسم المخارط البرجية إلى نوعين أساسيين و حسب طبيعة عملها وهذين النوعين هما :

- 1- المخارط البرجية الأفقية (Horizontal Turret Lathes)
وتقسم بدورها إلى نوعين هما :
1- مخرطة التسماح البرجية (Ram Turret Lathe) . وهي تمتلك برج موضوع على منزلق أو تسماح يتحرك للأمام والخلف على السرج .
2- مخرطة السرج البرجية (Saddle Turret Lathe) . و تمتلك برج مثبت مباشرة على السرج المُحرك للأمام والخلف مع البرج .

- 2- المخارط البرجية العمودية (Vertical Turret Lathes)
تشبه هذه المخرطة ملانة التلقبب العمودية ولكنها تمتلك برج مميز ومنظم للإمساك بالتُعد . تحتوي هذه المخارط طرف دوار أو منصدة في الوضع الأفقي مع البرج مثبت أعفوق على القضيب المُستعرض ، إضافة إلى ذلك هناك على الأقل رأس جانبي واحد يُرود مع البرج المربع لإمساك التُعد وكما موضح في الشكل رقم (4-5) .

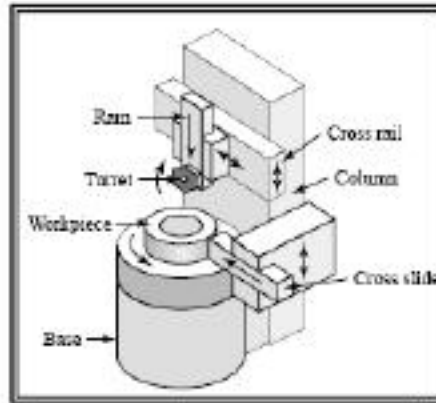

الشكل رقم (4-5) : مخرطة برجيه عمودية

ثالثاً - مخرطة الورشة (Tool Room Lathe)

ونستخدم عندما نكون هنالك حاجة إلى دقة أعلى بكثير مما هو مطلوب بشكل عادي للعمل الإنتاجي العام . إضافة إلى ذلك فإن مدى الأحجام والمواد المُعالجة هنا هو عادةً أوسع ، ولهذا سوف تمتلك الماكينة مدى سرعات وتخبثات عالية مترافقة مع جساءة كبيرة .

رابعاً - مخرط الغرض الخاص (Special Purpose Lathes)

ثم تطوير هذه المخرط من مخرط الذنبة لإستخدامها في تطبيقات خاصة والتي لا يمكن معالجتها بمخرطة الذنبة التقليدية .


إختصار ذاتي (3): ما هي أنواع المخرط

4.5 العمليات التي يمكن إنجازها على المخرطة

إضافة إلى الخراطة والتسوية فإن هنالك عمليات تشغيل متنوعة أخرى يمكن إنجازها على المخرطة وهي موضحة في الشكل رقم (5-5) وهي كالآتي :

- 1- الشنّط (Chamfering) . وهو ما يُعرف أيضاً بالشمفرة ، حيث نستخدم العُدّة لقطع زاوية على زاوية السطح الخارجي الإسطوانى (الحافة) ، (الشكل رقم (5-5) (a)).

- 2- الفصل (Parting) . يتم تغذية العُدَّة فطرياً داخل الشُعلة التي تدور عند موضع معين على طول الشُعلة لقطع نهاية الجزء ، (الشكل رقم (b-5-5)).
- 3- الخسفين (Threading) . ونستخدم لإنجاج الأسنان الداخلية والخارجية ، (الشكل رقم (c-5-5)).
- 4- التنقيب (Boring) . ونستخدم لتوسيع الثقوب حيث تُثبت أداة توسيع الثقب على الغراب المتحرك، (الشكل رقم (d-5-5)).
- 5- الثقب (Drilling) . يتم تثبيت أداة الثقب على الغراب المتحرك ونستخدم لإنجاج الثقوب بواسطة تغذية المثقب داخل الشُعلة الدوارة على طول محورها ، (الشكل رقم (e-5-5)).
- 6- الخريش (Knurling) . وتُدعى أيضاً بالثرثرة ونستخدم لإنجاج سطح خشن مُمسَّر بشكل عرضي على سطح الشُعلة ، (الشكل رقم (f-5-5)).

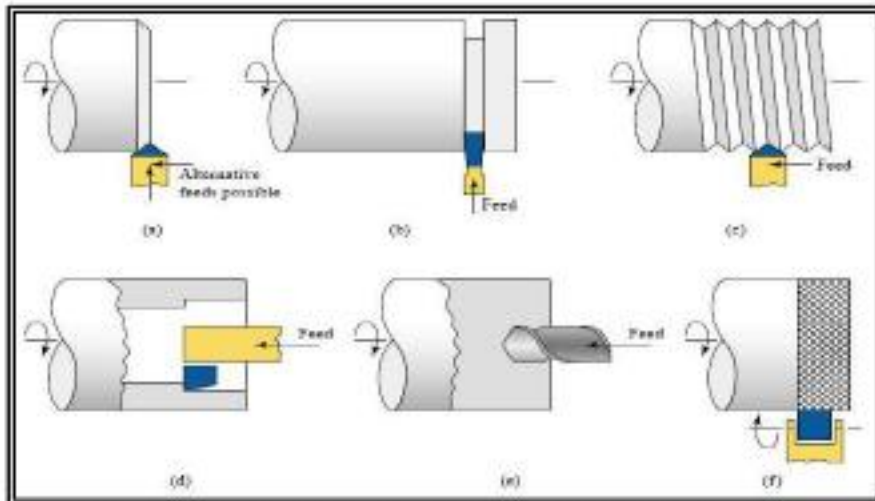

الشكل رقم (5-5) : العمليات التي يمكن إنجازها على المخرطة


اختيار ذاتي (4) : كيف ندم عملية الثقب على المخرطة

5.5 تثبيت الشغلة على المخرطة (Holding of Workpiece)

هناك أربع طرق رئيسية نستخدم لتثبيت أو مسك الشغلة على المخرطة وهي الأكثر شيوعاً في الإستخدام وهي كالآتي :

أولاً- التثبيت في الطرف (Holding in Chuck) .


وهذه الطريقة هي الأكثر شيوعاً في الإستخدام على المخارط ، حيث يمتلك الطرف ثلاثة أو أربعة فكوك وكما موضح في الشكل رقم (5-6) ويتم تثبيت الطرف على نهاية عمود الدوران . تتحرك الفكوك حركة قطرية للإمساك بالشغلة يدوياً أو آلياً ، ونستخدم لتثبيت الأجزاء الإسطوانية القصيرة .

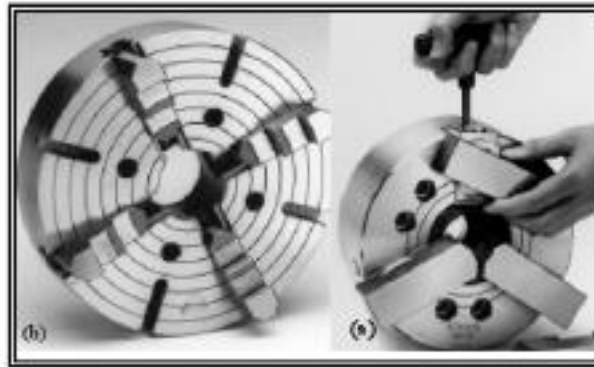

الشكل رقم (5-6) : التثبيت في الطرف

ثانياً- التثبيت بين المراكز (Holding Between Centers) .

من أجل الحصول على عمليات خراطة دقيقة وفي حالة كون السطح المُشغل لا يكون بالمعنى الصحيح لذلك يمكن إستخدام الخراطة بين المراكز (انظر الشكل رقم (5-7)). ونستخدم هذه الطريقة للمشغولات الطويلة ويكون عمق القطع والتغذية صغيرين وفي حالة عمل المسلوبات الطويلة .

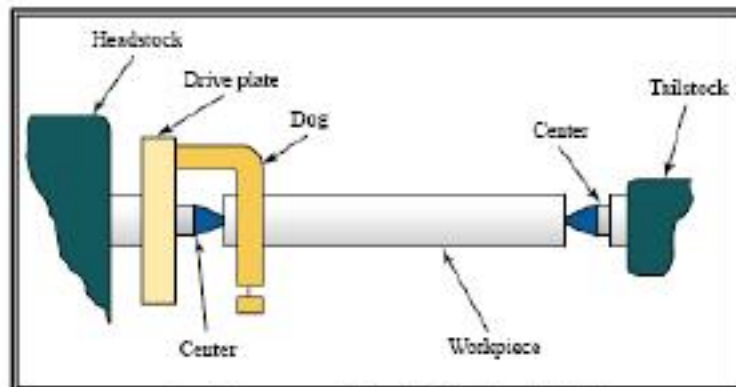


الشكل رقم (5-7) : التثبيت بين المراكز

(Holding in Collets)

ثالثاً- التثبيت في الأطواق

وهي عبارة عن وصلات أنابيب فولاذية رقيقة مسفوفة في ثلاث فطح طولية وكما موضح في الشكل رقم (8-5) ، ونستخدم هذه الطريقة عندما تكون هناك حاجة لدقة تثبيت عالية . عندما يتم سحب الطوق داخل عمود الدوران بواسطة قضيب السحب فإن فطح الطوق سوف تُضغَط مسببة الإمساك بالأسطوانة .

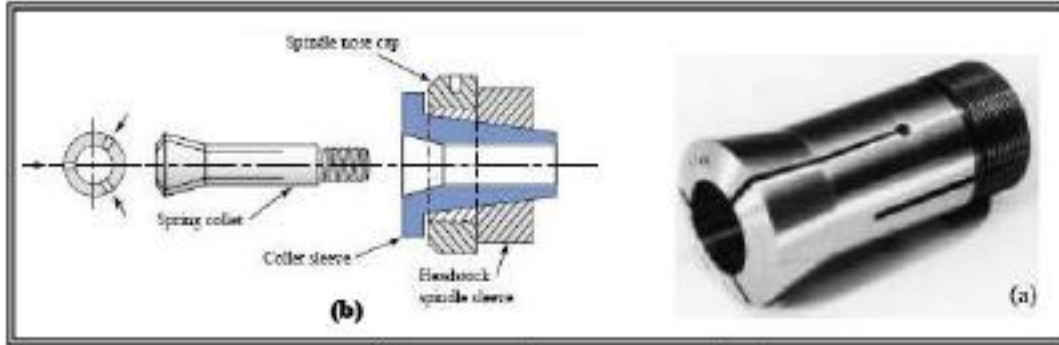


الشكل رقم (8-5) : التثبيت في الأطواق

(Holding in Face Plate)

رابعاً- التثبيت في صينية المخرطة

إن الصينية عبارة عن قرص من حديد الزهر مزود بصرة تستخدم للربط على نهاية عمود الدوران وتوجد في المستوى الأفقي أربعة إلى ستة مجاري يكون الشكل الجانبي لها على شكل حرف (T) وعدد من الثقوب النافذة . يمكن عمل معظم الأشكال الغير منتظمة الشكل والأشكال غير الدائرية مثل المربعة والمستطيلة وغيرها باستخدام الصينية كمنبث وكما موضح في الشكل رقم (9-5) .

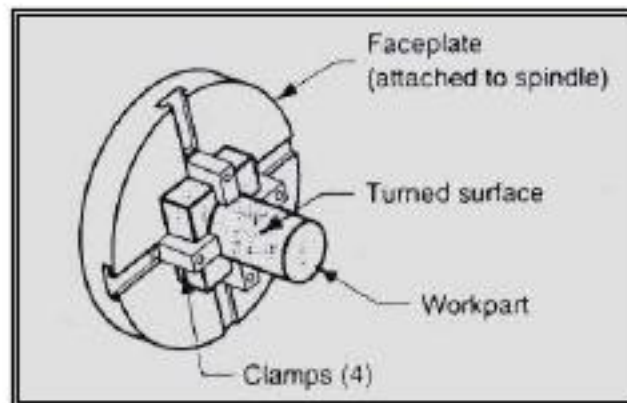


الشكل رقم (9-5) : التثبيت في صينية المخرطة

إحذار ذاتي (5) : كيف يتم التثبيت بواسطة الأطواق

6.5 هندسية أداة القطع (Cutting Tool Geometry)

تعتبر أداة القطع المستخدمة في عمليات الخراطة أداة قطع مفردة الإنصال (*Single Point Tool*) والذي يعني إن حافة قطع واحدة فقط هي التي تقوم بعملية التشغيل. تعتمد هندسية أداة القطع بشكل رئيسي على خواص مادة الأداة والشغلة. الشكل رقم (9-5) يوضح مصطلحات أداة القطع المستخدمة في الخراطة. وفيما يلي وصف لهذه المصطلحات:

- 1- وجه الأداة (**Face**). هو السطح العلوي من مقدمة طرف الأداة الأمامي والذي ينسب عليه الرابض.
- 2- نصف قطر المقدمة (**Nose Radius - r**). وينشأ من تقاطع حافة القطع الرئيسية مع حافة القطع المساعدة ويمكن أن تكون المقدمة حافة الزاوية أو مستديرة.

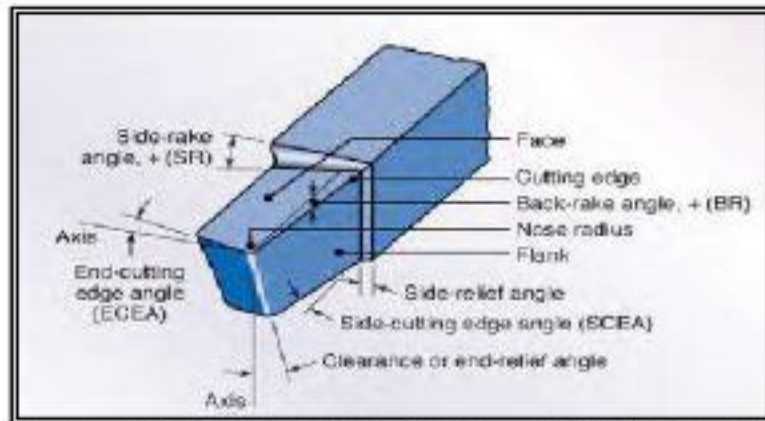

الشكل رقم (10-5): مصطلحات أداة القطع المستخدمة في الخراطة

- 3- زاوية الحرف (**Rake Angle - γ**). تؤدي هذه الزاوية دوراً هاماً في عملية تشكيل الرابض إذ يزيدونها بسهولة دخول الأداة في المعدن ونقل نشوه الجزء المنزوع ويحسن إنسب الرابض ونقل قوة القطع ومقدار إستهلاك القدرة وتزداد جودة السطح المشغل. أما عند زيادة هذه الزاوية يؤدي إلى إضعاف حافة القطع والتقليل من متانتها وزيادة بلى الأداة. تقسم زاوية الحرف إلى زاوية الحرف الخلفية (**Back Rake Angle - γ_b**) و زاوية الحرف الجانبية (**Side Rake Angle - γ_s**).

- 4- زاوية الخلوص (**Clearance Angle - α**). وتسمى أيضاً (**Relief Angle**) وهي مهمة لتقليل الاحتكاك بين حافة القطع وسطح الشغلة وبالتالي زيادة عمر الأداة وزيادة قدرة الماكينة أثناء التشغيل. إن زيادة زاوية الخلوص عن الحد المقرر يؤدي إلى إضعاف مقطع الأداة ويجعله معرضاً للكسر. هنالك نوعان من زاوية الخلوص هما زاوية الخلوص النهائية (**End Relief Angle - α_e**) و زاوية الخلوص الجانبية (**Side Relief Angle - α_s**).

5- زاوية الموشور (β - Wedge Angle) . وهي الزاوية المحصورة بين السطح الأمامي ووجه العُدّة ، وكلما كبر مقطع العُدّة زادت قيمة زاوية الموشور ، ويجب أن تكون هذه الزاوية كبيرة من أجل تحمل الصدمات والقوى المؤثرة على العُدّة أثناء التشغيل ، وكلما صغر هذا المقطع أصبح سهل الكسر كما إنها تزداد كلما كان المعدن المقطوع يمتلك صلابة عالية . ويلاحظ إن مجموع هذه الزوايا الثلاث يساوي (90°) ، $(\gamma + \alpha + \beta = 90^\circ)$.


6- زاوية حافة القطع (θ - Cutting Edge Angle) . وهي الزاوية المسؤولة عن القطع و إزالة المادة من على سطح الشّغلة وهي على نوعين هما:

a- زاوية حافة القطع الجانبية (θ_s - Side Cutting Edge Angle) . وتعيين سمك وعرض الجزء المُزال حيث ينفص السمك عند نقصان هذه الزاوية يرافقه زيادة في عرض الجزء المُزال وتنتزع بفضل هذا الحرارة الناتجة في عملية القطع على مسافة أكبر من حافة القطع والذي يُحسن عملية تصريف الحرارة من حافة القطع وزيادة ثبات العُدّة مما يسمح بزيادة القطع وتسخيل عدد أكبر من المشغولات في الوحدة الزمنية .

إلا إن تقليل هذه الزاوية يؤدي إلى زيادة قوى القطع وتزداد بشكل خاص القوة المحورية الدافعة مما يؤدي إلى إنحناء القطع غير الجائسة عند تسخينها وإلى إنعدام الدقة وكذلك إلى ظهور الإهزازات في الشّغلة والعُدّة مما يُقلل من جودة السطح المُشغل .

b- زاوية حافة القطع النهائية (θ_e - End Cutting Edge Angle) . ونعمل على تقليل الاحتكاك بين السطح الخلفي المساعد للعُدّة و سطح الشّغلة المعرض للتسخيل .

إن هذه الزوايا يتم جمعها سوياً لتشكيل الرقم التسلسلي للعُدّة القطع وكما في المثال التالي والذي يمثل أحد عُدّ القطع الخاصة بعملية الخراطة .

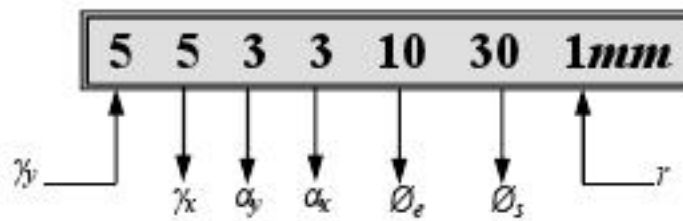

إختصار ذاتي (6): ما هو دور زاوية الحرف في عملية القطع

7.5 ماسكات عُدّة القطع (Tool Holders)

نُستخدم هذه التراكيب من أجل مسك عُدّة القطع وهناك نوعين من الماسكات والتي تُصنّف حسب تعقيدها وطريقة تثبيتها للعدّة وهي :

1- ماسكات العُدّة البسيطة (Simple Holders). وتكون العُدّة مثبتة بالماسك بشكل مباشر بواسطة اللحام .

2- ماسكات العُدّة الميكانيكية (Mechanical Holders). وتكون عُدّة القطع والمسماة باللقمة قابلة للإستبدال ، وتتكون هذه الماسكات من الأجزاء التالية :

1- النِصَب (Shank or Tool Holder)


وهو الجزء الأساسي لِماسك العُدّة والخرض منه هو تقديم حافة القطع للشغلة . يحتوي النِصَب على فجوات نافذة ، أخلايد وقاطعت ، ويجب أن يزود الماسك بمسند ثابت لحافة القطع الكربيدية . يُصنع النِصَب من الفولاذ على الكربون أو واطئ السبائك ويُعمل حرارياً لإعطائه الخواص الميكانيكية والفيزيائية المناسبة .

2- القاعدة (Seat)

معظم ماسكات العُدّة تستعمل قاعدة كربيدية كمسند للقمة . وتصنع القاعدة من كربيدات التتوكسنن المسمّنة أو من الفولاذ ويجب أن تكون القاعدة مُسطحة بشكل تام وذلك لأن أي نتوء فيها سوف يسبب كسر اللقمة .

3- مفتاح التثبيت أو القفل (Clamp or Locking Device)

العديد من أنظمة التثبيت والقفل طُورت لتثبيت اللقمة في ماسك العُدّة . إن الوظيفة الأساسية لآلية التثبيت هي لِمسك اللقمة بإحكام في موقعها . الشكل رقم (5-11) يوضح ماسك عُدّة ميكانيكي .

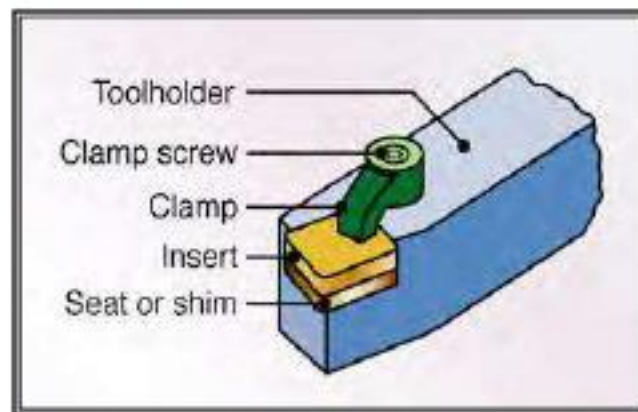


الشكل رقم (5-11) : ماسك عُدّة ميكانيكي

إختبار ذاتي (7): ما هو الفرق بين الماسكات المسبقة والميكانيكية

8.5 وسائل تثبيت عدة القطع (Tool Holding Devices)

إن أبسط شكل لمثبت عدة القطع موضح في الشكل رقم (a-12-5) ، وهو ملائم لتثبيت عدة القطع مفردة الإتصال . يقع تحت العدة مباشرة كتلة منحنية مسندة على سطح كروي مقعر ، وتعطي هذه الطريقة من الإسناد وسيلة سهلة لميلان العدة ، بحيث تكون زاويتها بالإرتفاع الصحيح لعملية التشغيل . ويتم وضع هذا المثبت على الراسمة الطولية .

الشكل رقم (b-12-5) يوضح مثبت عدة يسمى البرج المربع وهو فخر على تثبيت أربعة عدد قطع في آن واحد ، ويمكن أن نوضح أي عدة قطع في مكانها بواسطة فتح مسند العدة بواسطة رافعة مجهزة تعمل على تدوير هذا المسند وبعدها يُعد التثبيت بواسطة الرافعة نفسها .

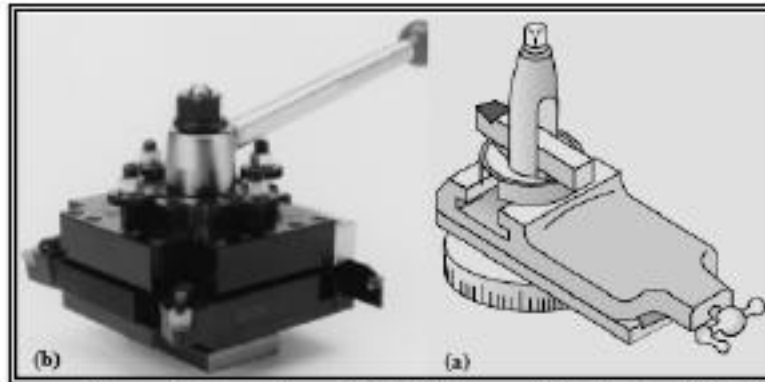

الشكل رقم (12-5) a - مثبت عدة بسيط b - البرج المربع

إختبار ذاتي (8): ما هو البرج المربع

9.5 ظروف القطع (Cutting Conditions)

بعد أن يتم إختيار الماكينة وعدة القطع لإجراء عملية تشغيل معينة ، يجب أن تؤخذ ظروف القطع الرئيسية بنظر الإعتبار والتي تشمل :

- 1- سرعة القطع (Cutting Speed)
- 2- عمق القطع (Cutting Depth)
- 3- معدل التغذية (Feed Rate)

إن إختيار ظروف القطع هذه سوف يؤثر على إنتاجية عملية التشغيل بشكل علم ، وعلى عمر عُدة القطع ، الإنهاء السطحي والحرارة المتولدة وإستهلاك الطاقة بشكل خاص .

1.9.5 سرعة القطع (Cutting Speed)

تُشير سرعة القطع إلى سرعة السطح النسبية بين العُدة والشغلة معبراً عنها بوحدة (mm/min)، ويمكن أن تتحرك الشغلة أو العُدة أو كلاهما أثناء القطع . هنالك عوامل عديدة تعتمد عليها سرعة القطع ويمكن إجمالها بالآتي :

- 1- نوع المعدن المراد قطعه .
- 2- معدن العُدة .
- 3- قابلية العُدة والشغلة للتوصيل الحراري .
- 4- نوعية سطح الشغلة المندجة .
- 5- هندسية عُدة القطع .
- 6- سوائل القطع المستخدمة .
- 7- عمق القطع والتغذية .
- 8- نوع القطع (تخشين أو تنعيم) .

ويمكن أن تُحسب سرعة القطع من القانون التالي :

$$V_c = \frac{\pi DN}{1000} \quad (1)$$

حيث :

V_c = سرعة القطع (mm/min)

D = قطر الشغلة (mm)

N = دورة لكل دقيقة (rpm)

2.9.5 عمق القطع (Depth of Cut)

عمق القطع منطبق بعمق حافة عُدة القطع الذي تصل إليه أثناء تعسفها بالشغلة . ويتم حساب عمق القطع بتعدد خطي واحد لمساحة القطع . على سبيل المثال لإختزال القطر الخارجي لقطعة شغلة بمعدل (0.5mm) سوف يكون عمق القطع (0.25mm) . ويمكن حساب عمق القطع من القانون التالي :

$$\Rightarrow d_p = \frac{D_1 - D_2}{2} \quad (2)$$

حيث :

d_p = عمق القطع (mm)

D_1 = قطر الشغلة الابتدائي (mm)

D_2 = قطر الشغلة النهائي (mm)

3.9.5 التغذية ومعدل التغذية (Feed and Feed Rate)

يمكن تعريف التغذية على ملائحة المخرطة على إنها كمية المادة المزالة من الشغلة لكل دورة لها أو لكل شوط للعدة مقاسة بوحدة (mm/rev). أما معدل التغذية فيعرف على إنه معدل الحركة الجانبية التي نذكرها عدة القطع على طول الشغلة الدوارة مقاساً بوحدة (mm/min). تمتلك التغذية، السرعة، وعمق القطع تأثيراً مباشراً على الإنتاجية، عمر العدة، ومتطلبات الماكينة. لذلك يجب أن يتم اختيار هذه العناصر بكل عناية لكل عملية، وسواء أكان المطلوب هو قطع خشن أو إنهاء سطحي سوف يمتلك تأثيراً كبيراً على ظروف القطع المختارة.

مثال

احسب سرعة القطع التي يتم بها تشغيل قطعة من الفولاذ الطري ذات قطر (100mm) وتدور بسرعة (300rpm).

// الحل

$$V_c = \frac{\pi DN}{1000}$$

$$V_c = \frac{\pi \times 100 \times 300}{1000} \Rightarrow V_c = 94.2 \text{ m/min}$$

إختصار ذاتي (9): عرف سرعة القطع

ويمكن حساب عمق القطع الكلي من المعادلة التالية :

$$\Rightarrow d_{\text{total}} = \frac{D_1}{2} - \frac{D_2}{2} \quad (13)$$

حيث إن :

D_1 = قطر الشغلة قبل القطع (mm)

D_2 = قطر الشغلة بعد القطع (mm)

مثال 1

احسب زمن التشغيل اللازم لخراطة شغلة من الفولاذ الطري من قطر أولي (50mm) إلى قطر (26mm) فإذا كان طول الشغلة (100mm) وسرعة القطع (25ml/min) والتغذية (2mm/rev) وعمق القطع (2mm). أفرض إن خلوص البداية والنهاية هو (4mm).

// الحل

$$V_c = \frac{\pi DN}{1000}$$

$$25 = \frac{\pi \times 50 \times N}{1000} \Rightarrow N = 159 \text{ rpm}$$

$$d_{\text{total}} = \frac{D_1}{2} - \frac{D_2}{2}$$

$$d_{\text{total}} = \frac{50}{2} - \frac{26}{2} \Rightarrow d_{\text{total}} = 12$$

$$I = \frac{d_{\text{total}}}{d_p}$$

$$I = \frac{12}{2} \Rightarrow I = 6$$

$$T_c = \frac{L + C}{f \times N} \times i$$

$$T_c = \frac{100 + 4}{2 \times 159} \times 6 \Rightarrow T_c = 1.96 \text{ min}$$

مسألة 3

شغلة من الفولاذ واطى الكربون بطول (85mm) تم تشغيلها على ماكينة خراطة مركزية بعمق قطع مصنوعة من فولاذ السر عت العالبة (HSS) بعمق قطع (2mm) وتغذية (0.2mm/rev) وبعدد أسواط خراطة مقدارها (4) عند سرعة قطع (30ml/min). فإذا علمت إن قطر الشغلة النهائي بعد التشغيل أصبح (44mm)، إحصب زمن التشغيل لهذه الشغلة.

// الحل

بما إن شوط القطع الواحد بقطع من المادة (4mm) وبعمق قطع قدره (2mm)، إذاً خلال أربعة أسواط يتم قطع مادة قدرها (16mm = 4 × 4).

لذلك يكون القطر الابتدائي للمادة قبل القطع = (القطر النهائي + 16mm)

$$60mm = 16 + 44 =$$

$$V_c = \frac{\pi DN}{1000}$$

$$30 = \frac{\pi \times 60 \times N}{1000}$$

$$\Rightarrow N = 159.2 \text{ rpm}$$

$$T_c = \frac{L + C}{f \times N} \times i$$

$$T_c = \frac{85 + 0}{0.2 \times 159.2} \times 4$$

$$\Rightarrow T_c = 10.7 \text{ min}$$

مسألة 3

إحصب زمن التشغيل الحقيقي اللازم لتشغيل عمود من الفولاذ نوع (C40) طوله (120mm) وقطره (50mm) ليصبح بقطر (42mm)، إذا علمت إن سرعة القطع في حالة قطع النخسيتين هي (30ml/min) وبعدد دورات (176rpm) وعمق قطع (2mm) عند تغذية قدرها (0.24mm/rev)، وفي حالة الإنهاء السطحي يكون سرعة القطع (60ml/min) وبمساحة إنهاء مقدارها (0.75mm) وبعدد دورات (440 rpm) وتغذية (0.1 mm/rev). أفرض إن مسافة الخلوص المضافة هي (2mm).

// الحل

$$4mm = \frac{42 - 50}{2}$$

بما إن الخلم المراد إن الله =

وسماحة الإنهاء = 0.75mm

إنأ الخلم الممكن إن الله بالندخسين = 3.25mm = 0.75-4

بما إن أعظم عمق قطع يمكن أخذه هو (2mm) لذلك سوف يكون هناك سوطين للقطع .

$$46mm = \frac{42 + 50}{2}$$

معدل عمق القطع =

1- في حلة الندخسين .

$$T_c = \frac{L + C}{f \times N} \times t$$

$$T_c = \frac{120 + 2}{0.24 \times 176} \times 2 \quad \Rightarrow \quad T_c = 5.776 \text{ min}$$

2- في حلة الإنهاء .

$$T_c = \frac{120 + 2}{0.1 \times 440} \quad \Rightarrow \quad T_c = 2.77 \text{ min}$$

$$T_{total} = T_{Rough} + T_{Finish}$$

$$T_{total} = 5.776 + 2.77 \quad \Rightarrow \quad T_{total} = 8.546 \text{ min}$$

11.5 قدرة التشغيل (Machining Power)

إن القدرة اللازمة في الخراطة عند عمود الدوران تعتمد على سرعة القطع ، عمق القطع ، التغذية ، وصاندة مادة الشئلة وفلابلية التشغيل . إضافة إلى ذلك تعتمد القدرة المطلوبة في الخراطة على قوة القطع لتكون دالة قدرة لمعدل التغذية (F) وعمق القطع (dp) . ومن المعادلة أدناه يمكن حساب قوة القطع :

$$\Rightarrow F_c = k \times dp \times F \quad (14)$$

حيث :

F_c = قوة القطع .

k = ثابت يعتمد على مادة الشغلة وفيم هذا الثابت موضحة في الجدول رقم (1-5).

dp = عمق القطع .

F = معدل التغذية .

عندها تكون القدرة تساوي :

$$\boxed{P = F \times V} \quad (15)$$

وبجمع المعادلة (11) مع المعادلة (12) يكون :

$$\boxed{Power(P) = k \times dp \times f \times V} \quad (16)$$

حيث :

P = القدرة (w) .

وهذه المعادلة تمثل معادلة القدرة اللازمة للخراطة .

الجدول رقم (1-5): قيم الثابت (k) لحساب القدرة اللازمة للخراطة

Material being Cut	k (N/mm ²)
Steel , 100-150BHN	1200
Steel , 150-200BHN	1600
Steel , 200-300BHN	2400
Steel , 300-400BHN	3000
Cast Iron	900
Brass	1250
Bronze	1750
Aluminum	700

مثال

احسب القدرة اللازمة للتخشين والإنهاء للجزء المشغل في المثال رقم (3) مستخدماً المعلومات المتوفرة فيه . إذا علمت إن قيمة الثابت (k) للشغلة هو (1600N/mm²) .

1- في حلة التدخين .

$$\text{Power}(P) = k \times d \times f \times V$$

$$P = \frac{1600 \times 30 \times 0.24 \times 2}{60} \Rightarrow \boxed{P = 384w}$$


2- في حلة الإنهاء .

$$\text{Power}(P) = k \times d \times f \times V$$

$$P = \frac{1600 \times 60 \times 0.1 \times 0.75}{60} \Rightarrow \boxed{P = 120w}$$

12.5 بطاقة التشغيل (Operating Card)

تمثل بطاقة التشغيل المسار الإنتاجي الذي يمر به المنتج خلال تصديقه موضحاً في جدول يضم العمليات التي يتم إجراءها عليه . وتمتلك بطاقات التشغيل أهمية كبيرة في الصناعة حيث إنها تعتبر لغة التخاطب والتعبير بين المصمم والمُنفذ ، إضافة إلى ذلك تعطي فهم كامل لأبعاد الأجزاء المصنعة مما يُقلل أخطاء التنفيذ وبالتالي يُقلل كُلف إنتاجها إضافة إلى تقليل زمن الإنتاج ومعرفة عدد العمليات الواجب إجراءها على المُنتج . الشكل رقم (5-14) يوضح جزء ميكانيكي مصنع وبطاقة التشغيل الخاصة به والعمليات المنفذة عليه .

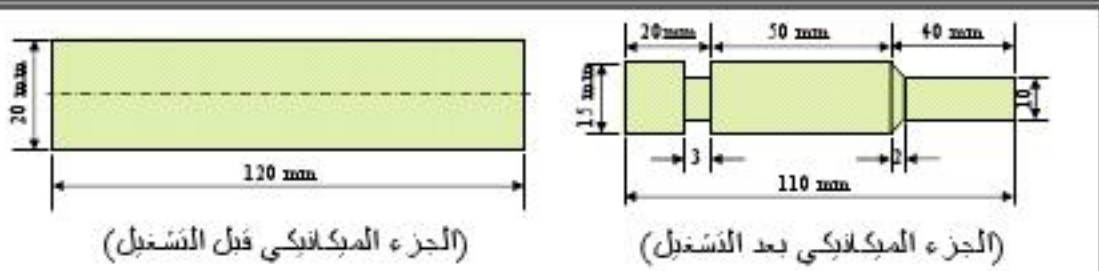

(الجزء الميكانيكي قبل التشغيل)

(الجزء الميكانيكي بعد التشغيل)

بطاقة التشغيل

مدة عُدة القطع	أداة القياس	سرعة القطع (ml/min)	عمق القطع (mm)	التغذية (mm/rev)
H.S.S	قُدّمة بدفة فيلس (0.1 mm)	55	0.5	0.1
		60	1	0.2
		65	2	

وصف للعمليات المنفذة على الجزء الميكانيكي

مادة عُدة القطع	أداة القياس	سرعة القطع (ml/min)	عمق القطع (mm)	التغذية (mm/rev)	نوع العملية	
هولاند السرعات العالية (H.S.S)	قُدّمة بدفة فيلس (0.1 mm)	65	2	0.2	تشغيل	خراطة طولية إلى قطر (15mm) وطول (110mm) متوطين
		60	0.5	0.1	إنهاء	
		55	2	0.2	تشغيل	خراطة طولية إلى قطر (10mm) وطول (40mm) متوطين
		55	0.5	0.1	إنهاء	
		65	1	0.2	تشغيل	فتح مجرى بطول (3mm) وقطر (10mm) بتأدية أنواط
		60	0.5	0.1	إنهاء	
		65	2	0.2	تشغيل	قلب الشتلته وفتح الزائد منها وتسوية الوجه الثاني لها إلى الطول المطلوب متوطين
		60	0.5	0.1	إنهاء	

الشكل رقم (5-14): بطاقة التشغيل الخاصة بتصنيع جزء ميكانيكي ووصف للعمليات المنفذة

إختصار ذاتي (10): ما هي أهمية بطاقة التشغيل

ملاحظة:

يرجى التحقق من سلامة إجابتك بمراجعة صفحة (مفاتيح الإجابات على الإختبارات) في نهاية الوحدة النمطية

الإختبار البعدي

ضع دائرة حول الحرف الذي يسبق الإجابة الصحيحة لكل مما يأتي :

- 1- إن الغرض من النصب في عُدّة القطع هو :
 - أ- مسك اللقمة بإحكام في موقعها .
 - ب- تقديم حافة القطع للشعلة .
 - ج- مسند للقمة .
 - د- تثبيت اللقمة على القاعدة .
- 2- نعمل زاوية حافة القطع النهائية على :
 - أ- تعيين سمك وعرض الجزء المزال .
 - ب- تقليل الاحتكاك بين حافة القطع والشعلة .
 - ج- تسهيل دخول العُدّة في المعدن وتقليل نشوه الجزء المتزوع .
 - د- تقليل الاحتكاك بين السطح الخلفي المساعد للعُدّة وسطح الشعلة المعرض للتسخيل .
- 3- نستخدم طريقة التثبيت في الأطواق عندما تكون هناك حاجة :
 - أ- لدقة تثبيت عالية .
 - ب- لتثبيت الأجزاء المربعة أو المستطيلة .
 - ج- لعمل المسلوبات الطويلة .
 - د- لتثبيت الأجزاء الإسطوانية القصيرة .
- 4- نستخدم الغراب المذحرك في عملية :
 - أ- تحديد عمق القطع .
 - ب- تثبيت العُدّة .
 - ج- تمرير الشعلة وأيضاً يتم تزويده بعدد تسخين مثل المنقب للقيام بعمليات الثقب .
 - د- التسوية وتثبيت عمق القطع .
- 5- التغذية السائدة في التشكيل الجانبي هي :
 - أ- القطرية .
 - ب- القطرية والمحورية .
 - ج- المحورية .
 - د- العرضية .
- 6- يسمى الجزء الذي ينساب عليه الرايش بـ :
 - أ- النصب .
 - ب- نصف فطر المقدمة .
 - ج- مثبت العُدّة .
 - د- وجه العُدّة .

7- يمثل الرمز (g) في قانون زمن صناعة الأسنان :

أ- عدد أبواب السن المراد إنتاجه .

ب- عدد أسواط القطح للسن .

ج- عدد الدورات المنجزة على السن .

د- طول السن المراد إنتاجه .

8- إن معدل التغذية هو :

أ- سرعة السطح النسبية بين العُدّة والسُّعْلة .

ب- كمية المغة المُزَالَة من السُّعْلة لكل دورة لها أو لكل شوط للعُدّة .

ج- التقدم المحوري للعُدّة على طول السُّعْلة لكل دورة للسُّعْلة .

د- المسافة التي تتخللها العُدّة داخل السُّعْلة .

9- نحل الأبراج السداسية في المخرطة البرجية محل :

أ- الراسمة العرضية .

ب- الغراب المنحرك .

ج- مثبت العُدّة .

د- السرج .

10- يستخدم النخريش لإنتاج :

أ- سطح خشن مهشّر بشكل عرضي على سطح السُّعْلة .

ب- زاوية على السطح النهائي للسُّعْلة .

ج- ثقب داخل السُّعْلة .

د- أسنان داخلية وخارجية .

ملاحظة :

1- لكل سؤال درجة واحدة .

2- يرجى التحقق من سائمه إجابتك بمراجعة صفحة (مفاتيح الإجابات على الإختبارات)

في نهاية الوحدة النمطية، ففي حلة حصولك على درجة (9) فكثر فنكون غير محتاج

لدراسة هذه الوحدة وإذهب لدراسة الوحدة التالية . أما في حلة حصولك على درجة أقل من

(9) فسنتكون بحاجة لدراسة هذه الوحدة .

مفاتيح الإجابة على الإختبارات

الإختبار القبلي		الإختبارات الذاتية	الإختبار البعدي	
رقم السؤال	الإجابة الصحيحة		رقم السؤال	الإجابة الصحيحة
1	ب	1- الخراطة هي عملية قطع المعدن والتي تستخدم لتوليد أسطواناتية بواسطة ماكينة تسمى المخرطة (Lathe) ، وعادة تكون الشغلة هي التي تدور على عمود الدوران وعُدة القطع تُعدى داخلها إما محورياً أو قطرباً أو كلا الطريقتين بشكل متزامن لإعطاء السطح المطلوب .	1	ب
2	د	2- العراب الثابت ، العراب المتحرك ، العربة ، الراسعة العرضية ، الراسعة الطولية ، مثبت العُدة ، الفرنس ، السيكا .	2	د
3	أ	3- مخرطة الذنب ، المخرطة المرحية ، مخرطة الورشة ، مخارط العرص الخاص .	3	أ
4	ج	4- يتم تثبيت أداة القطب على العراب المتحرك وتستخدم لإنتاج القلوب بواسطة تعبئة المتعب داخل الشغلة الدوارة على طول محورها .	4	ج
5	أ	5- وهي عبارة عن وصالت أنابيب فولاذية رفيعة مشقوفة في ثابت قطع طولية ، وتستخدم هذه الطريقة عندما تكون هناك حاجة لأداة تثبيت عاقبة . عندما يتم سحب الطوق داخل عمود الدوران بواسطة قضيب السحب فإن قطع الطوق سوف تُصعد مسببة الإمساك بالشغلة .	5	ب
6	ج	6- هذه الراوية دوراً هاماً في عملية تشكيل الرايش إذ تزيدها سهل دخول العُدة في المعدن ونقل نشوه الحبر ، المزروع ويتحسن إنسحاب الرايش ونقل قوة القطع ومقدار إنسهاك القدرة وترداد جودة السطح المشغل . أما عند زيادة هذه الراوية يؤدي إلى إضعاف حافة القطع والتقليل من متانتها وزيادة بلي العُدة .	6	د
7	أ	7- في الماسكات العُدة البسيطة تكون العُدة مثبتة بالماسك بشكل مباشر بواسطة اللحام . أما في الماسكات العُدة وتكون عُدة القطع والمسماء باللقمة قابلة للإستبدال .	7	أ
8	ب	8- وهو مثبت عُد في المخرطة ويكون قادراً على تثبيت أربعة عُد قطع في أن واحد ، ويمكن أن نوضح أي عُد قطع في مكانها بواسطة فتح مسند العُدة بواسطة رافعة مجهزة تعمل على تدوير هذا المسند وبعدها يُعاد التثبيت بواسطة الرافعة نفسها .	8	ج
9	د	9- تُشير سرعة القطع إلى سرعة السطح النسبية بين العُدة والشغلة معبراً عنها بوحدات (mm/min) ، ويمكن أن تتحرك الشغلة أو العُدة أو كلاهما أثناء القطع .	9	ب
10	ب	10- نعتبر لغة التخاطب والتعبير بين المصمم والنفذ ، إضافة إلى ذلك تعطي فهم كامل لأبعاد الأجزاء المصنعة مما يُقلل أخطاء التنفيذ وبالتالي تقليل كُلف إنتاجها إضافة إلى تقليل زمن الإنتاج ومعرفة عدد العمليات الواجب إجراءها على المنتج .	10	أ

- 1- E.P.DeGarmo, J.T. Black, and R.A. kohser “ *Materials and processes in Manufacturing* ” , Eighth Edition , john Wiley & Sons , 1999 .
- 2- P N Rao “ *Manufacturing Technology Metal Cutting and Machine Tool* ” , Tata McGraw-Hill Publishing Company Limited , New Delhi . Ninth Reprint , 2004 .
- 3- Lawrence E. Doyle, Carl A. keyser, James L. Leach, George F. Schrader, and Morse B. Singer “ *Manufacturing processes and Materials for Engineering* ” , Third Edition, prentice - Hall, Inc. 1985 .
- 4- George Schneider Jr “ *Cutting Tool Applications* ” , Manufacturing Center , 2001 .
- 5- Sherif D.Elwakil “ *Processes and Design Manufacturing* ” , Second Edition , PWS Publishing Company , 1998 .

6- المهندس صباح عبد الصمد البجاري ، المهندس سلمي البجاري “ هندسة الإنتاج ” ، مؤسسة المعاهد الفنية ، 1987 .

عرض الوحدة النمطية

1.12 المقدمة (Introduction)

يمكن تعريف الذكّم الرقّمى (NC) لمكّنة التّشغيل على أنّها طريقة للأتمتة والتي بسيطر فيها على وظائف المكّنة المتعددة بواسطة الحروف ، الأرقام ، والرموز وتُدار هذه المكّينات بواسطة برنامج بُغدى فيها وهذا البرنامج يتضمّن التعليمات الدّقيقة حول منهجية التّصنيع بالإضافة إلى بقية الحركات، وعلى سبيل المثال ما هي العُدّة التي نستخدم ، ما هي السرعة والتّغذية ، والحركة من أبة نقطة إلى أخرى وفي أى مسار ، حيث يتم إعطاء كل هذه التعليمات في البرنامج . إن وظائف الذكّم الرقّمى بسيطر عليها إلكترونياً ، هيدروليكياً ، أو بهواء المضغوط ، ويمكن أن تكون واحدة أو أكثر من الوظائف الذّاتية الحركة في مكّينات (NC) :

- 1- تشغيل وإيقاف عمود دوران المكّنة .
- 2- السيطرة على سرعة عمود الدوران .
- 3- تحديد موضع طرف العُدّة عند المواقع المرغوبة وتوجيهها على طول المسارات المرغوب بها بواسطة السيطرة الذّاتية على منزلقات الحركة .
- 4- السيطرة على معدل حركة طرف العُدّة (معدل التغذية) .
- 5- تغيير العُدّة في عمود الدوران .

إن التطبيقات الرّئيسية للذكّم الرقّمى هي في مكّينات قطع المعادن مثل مكّينات التّقرير ، المخروط ، مكّينات التّجليخ ، ومكّينات توليد التروس . إلى جانب ذلك ، يستخدم الذكّم الرقّمى برامج السيطرة لتحديد من مكّينات تشكيل المعادن مثل المنقّب، مكّينات القطع بالهَب ، تني الأنابيب ، ومكّينات فص ولف الصفائح ، وأخيراً يمكن أن تكون الروبوتات (Robots) بشكل أساسي وحدات معالجة المادة ولكن أساسيات السيطرة تكون قريبة جداً للذكّم الرقّمى . إن مكّينات الذكّم الرقّمى تلتزم الأعمال الآتية :

- 1- الأجزاء التي تمتلك متحنيات كننورية معقدة والتي لا يمكن تصنيعها بالطرق التقليدية .
- 2- الأعمال التي تتطلب دقة وتكرارية عاليين جداً .
- 3- كمية الإنتاج الصغيرة .

4.12 التطور التاريخي لتقنية التحكم الرقمي

لقد تم أول تطوير لتقنية التحكم الرقمي في الفترة ما بين العام 1948 و 1952 في معهد ماسوشوست للتقنية (MIT) بالتعاون مع شركة جون بارسونس للطائرات في مدينة ميثيغان بالولايات المتحدة الأمريكية . وترجع فكرة التحكم الرقمي في ذلك الوقت إلى ظهور حاجة ماسة لإنتاج قطع غابية في الدفة لأشكال هندسية معقدة تُشكل أجزاءاً من الطائرات الحربية وعلى وجه الخصوص مراوح للطائرات العمودية .

ونسبة لتعقيد هذه الأشكال فقد إفتضى ذلك إستخراق وقت طويل للتأكد من صحة العائقة من حيث الموقع بين عدة القطع والشئنة وذلك قبل الشروع في عمليات التشغيل . وقد أدى ذلك إلى إطالة الزمن المطلوب لإكمال عمليات التصنيع وبالتالي زيادة التكلفة . ومن ثم فقد نشأت فكرة التحكم الرقمي لتحقيق الأهداف التالية :

- 1- زيادة الإنتاج .
 - 2- تحسین جودة ودقة القطع المُشئنة .
 - 3- تحقيق الإستقرار في تكاليف الإنتاج .
 - 4- إمكانية تصنيع القطع المعقدة التي قد يستحيل تصنيعها بإستخدام المكينات التقليدية .
- وتم في عام 1952 تصنيع أول مكنة للتحكم الرقمي وكانت ذات ثلاثة محاور وتعمل بواسطة شريط مثقب . وفي العام 1954 تم الإعلان رسمياً عن تطبيق تقنية التحكم الرقمي وبعدها بثلاث سنوات تم أول إنتاج لهذه المكينات وتركيبها لتكون جاهزة للإستخدام . وبحلول عام 1960 كانت تقنية التحكم الرقمي قد لاقت قبولاً واسعاً وأصبح بمقدور الجهات الراعية في إستخدامها الحصول عليها دون عوائق .

5.12 أنواع أنظمة التحكم الرقمي


هنالك ثلاثة أنواع رئيسية من أنظمة التحكم الرقمي المستخدمة اليوم في عمليات التشغيل المختلفة وهذه الأنواع هي :

أولاً- التحكم الرقمي (Numerical Control-NC) .

وهو صورة من صور الأتمتة القابلة للبرمجة حيث يتم التحكم في معدات التصنيع بواسطة برنامج خاص بقطعة المراد إنتاجها ، ويكون البرنامج بشكل أرقام وحروف ورموز ويُحفظ على هيئة شريط مثقب يتم قراءته بواسطة جهاز التحكم في المكنة . عندما تتغير القطعة المراد تصنيعها بتغير البرنامج أيضاً ،

ثانياً- التحكم الرقمي بالحاسوب (Computer Numerical Control-CNC) .

وهو عبارة عن نظام تحكم رقمي يستخدم فيه الحاسوب ، الذي تُخزن فيه البرامج التي تُتحكم في الماكينة ، ويمكن برمجة ماكينة التحكم الرقمي مباشرة باستخدام لوحة مفاتيح الحاسوب أو بواسطة شريط مغنط يقوم الحاسوب بقراءته كما إن بعض مكينات (CNC) يستطيع فيها الحاسوب بالإضافة إلى ما تم ذكره قراءة البرامج المسجلة على إسطوانة . يعمل نظام السيطرة على حركة المحاور في حلقة تغذية خلفية مع محولات مناسبة مثل المقاسات الخطية ولأو المرمزات الدوارة للحصول على الموقع أو سرعه التغذية الخلفية المناسبين ، وكما موضح في الشكل رقم (2-12) .

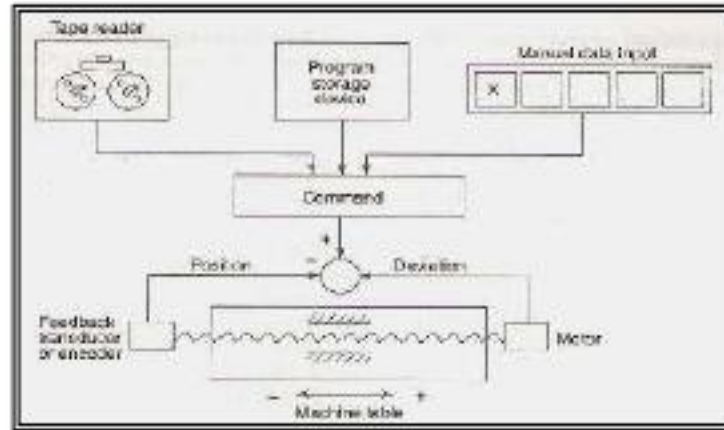

الشكل رقم (2-12) : بيانات المعالجة في ماكينة (CNC) في تحكم الحلقة المغلقة

لا تنتج مكينات (CNC) بالضرورة منتجات أكثر دقة من مكينات (NC) ولكنها فقط أسرع في التشغيل نتيجة لسرعة انتقال مجموعة البرنامج إلى وحدة التحكم . هناك صفت عديدة يتميز بها نظام (CNC) على نظام (NC) وهي كالآتي :

1- يمكن إدخال البرامج مباشرة من على الماكينة وحفظها في ذاكرة الحاسوب الملحق بالماكينة .
2- سهولة تصحيح ومراجعة البرنامج وبالتالي التوفير في زمن تصميم البرنامج المطلوب لتصنيع المشغولات .

3- التخفيض في كمية المعلومات التي يتم إدخالها في برنامج التصنيع ، وكذلك السرعة في تنفيذ البرنامج .
هناك أسباب عديدة أدت إلى الانتشار الواسع لإستخدام مكينات (CNC) في الصناعة ، حيث بدأ ظهور هذه الماكينات وسيلة لتخفيض كلفة الإنتاج للصناعات التي تتميز بحجم إنتاج منخفض مثل صناعة القطع المساعدة في صناعة الطائرات وقطع الدوائر الهيدروليكية وصناعة مكينات العدد نفسها ، ففي كل هذه الصناعات التي ذكرناها وغيرها من الصناعات ذات المتطلبات الشبيهة ، نجد إنه من الضروري أن يكون المنتج عالي الجودة ومضمون عند إستعماله . لذلك فعند إستعمال مكينات (CNC) في مثل هذه المجالات التي تم ذكرها يمكن أن يحقق المزايا التالية :

- 1- تقليل الوقت الضائع بدون إنتاج فعلي للماكينة .
 - 2- استخدام مثبتات (Fixtures) أكثر بساطة من تلك المستخدمة في الماكينات التقليدية .
 - 3- تحقيق نظام إنتاج أكثر مرونة للتغيرات في جداول الإنتاج .
 - 4- السهولة في نقل أي تغييرات في تصميم القطع المنتجة لأن ذلك يحتاج فقط إلى تغيير في البرنامج السابق للقطع .
 - 5- زيادة دقة التصنيع والتقليل من الأخطاء التي يقع فيها العاملون .
- ولكن إلى جانب هذه المزايا لمكينات (CNC) فإن هناك بعض المحددات التي يجب الإنتباه لها عند استخدام مثل هكذا مكينات وهي :

- 1- ارتفاع كلفة تشغيل المكينات .
- 2- ارتفاع التكلفة الإبتنائية لمكينات (CNC) .
- 3- إجراء تدريب جديد للعاملين على كل المستويات لإستيعاب نظام (CNC) ومتطلباته من برمجة وتشغيل وصيانة .
- 4- زيادة الصيانة الكهربائية وتتو عنها داخل المصنع .

ثالثاً- التحكم الرقمي المباشر (Direct Numerical Control-DNC) .
 وهو عبارة عن نظام تصنيع يقوم فيه حاسوب واحد بالتحكم في عدة مكينات تحكم رقمي بصورة مباشرة ودية ، حيث ينتقل برنامج القطعة المراد إنتاجها من ذاكرة الحاسوب مباشرة إلى مكينة التحكم الرقمي .
 هناك نوعان من التحكم الرقمي المباشر هما :

1- الكلفة الأقل (Minimum Cost) .
 في هذا النظام تكون الإمكانيات المزودة بها كل مكينة هي أقل المتطلبات منها بحيث يمكن تنفيذ كل عملية تشغيل . وهناك مشكلة مع هذا النظام وهي إنه يمكن حدوث تأخير في توصيل الحاسوب للأقراص إلى الماكينة بينما هي تقوم بتنفيذ شغلها سابقة . ومن مميزاته إن هناك نقطة واحدة للتحكم .

2- أقصى مرونة (Maximum Flexibility) .
 في هذا النظام يكون لكل مكينة الحاسوب الخاص بها ويقوم الحاسوب الرئيسي بتوصيل البرنامج الكامل للشغل ، ولا يتدخل الحاسوب الرئيسي مباشرة عند تشغيل القطعة على الماكينة . والميزة الكبيرة لهذا النظام إنه يمكن بسهولة نسبية توصيل مكينات العدد والمصانع الأخرى ، ويمكن استخدام كل مكينة على حدة عن الحاسوب الرئيسي .

على الرغم من إن مكائنات (CNC) و مكائنات (DNC) تستخدم الحاسوب في عملها إلا إنه يجب ملاحظة الفروق التالية فيما بينها :

- 1- الحاسوب في (CNC) يتحكم في مكينة واحدة ، في حين إنه يسيطر على عدد كبير من المكائنات في نظام (DNC) .
- 2- الحاسوب في نظام (DNC) يكون بعيداً عن المكائن ولكنه يوجد مباشرة مع نظام (CNC) .
- 3- الحاسوب في نظام (DNC) ليس هدفه الوحيد التحكم في المكائن التي تعمل معه بل هو يمثل جزء من نظام توفير المعلومات لإدارة المصنع ، أما بالنسبة لنظام (CNC) فالحاسوب يقتصر عمله على مكينة واحدة فقط .
- 4- نظراً لمسائل التنسيق التي ترافق نظام (DNC) فإنه لا يكون مجدداً من الناحية الإفتصادية إلا في حالة الشركات الكبرى .

إختصار ذاتي (4): ما هي أنواع التحكم الرقمي

6.12 أنواع أنظمة التحكم في ماكنات التحكم الرقمي

بملاك معظم أنظمة التحكم إستجابة عالية جداً مع إنجاز جيد للأمر بحوالي (1,000) أو أقل . و تمتلك مفاتيح التحكم عدد من الأساليب التي يمكن تشغيلها من خلالها ، وهناك أربعة أساليب أو أنظمة والتي من خلالها يمكن للمراقب أن يعمل في عاقبة مع مركز التشغيل وكما موضح في الشكل رقم (3-12) ، وهذه الأساليب (الأنظمة) هي :

1- أسلوب نقطة - إلى - نقطة .

في هذا الأسلوب يمتلك نظام التحكم القدرة على العمل في ثلاثة محاور ، ولكن ليس بالضرورة بشكل متزامن . وكنيجة لهذا يمكن تحريك العدة إلى أي نقطة (في محاور x , y) في السرعة الأكبر الممكنة ونقل عملية التشغيل في محور واحد (المحور z) عند تلك النقطة . هذا الشيء سوف يكون مفيد لمكائن النقاب والتخريم . (انظر الشكل رقم (3-12)) . يسمى هذا النوع من المكائن بمكائن التحكم الموضعي .

2- أسلوب نقطة- إلى- نقطة في خط مستقيم .


هو تحسين لإسلوب نقطة إلى نقطة ، حيث تكون المكنة قادرة لنقل الحركة المستمرة في كل اتجاه للمحور . هذا الشيء سوف يساعد في الحصول على التفريز في خط مستقيم على طول أي محور وكما موضح في الشكل رقم (12-3-b) . تسمى المكنات هنا بمكنات الذكك في المسار الخطي .

3- أسلوب المحوران الكننوريان مع مستوي قابل للتحويل .

وهو تطوير للنظام السابق حيث يتم في هذا النظام إضافة قدرة حركة تلقائية في أي محورين وكما موضح في الشكل رقم (12-3-c) ، وهذا ما يُحتاج إليه في معظم الحالات .

4- أسلوب المحاور الثلاثة الكننورية ذات المسار المستمر .

ويعتبر الإسلوب الأعلى للذكك والذي يوجد عموماً في معظم أنظمة الذكك المستخدمة اليوم . يعطي هذا الإسلوب القدرة على الحركة التلقائية في ثلاثة محاور أو أكثر ، وهذا سوف يفيد في تشغيل معظم المقاطع ثلاثية الأبعاد المعقدة والتي تصلاف في الممارسات الصناعية مثل المركبات ، الطائرات ، والقوالب . (انظر الشكل رقم (12-3-d)) .

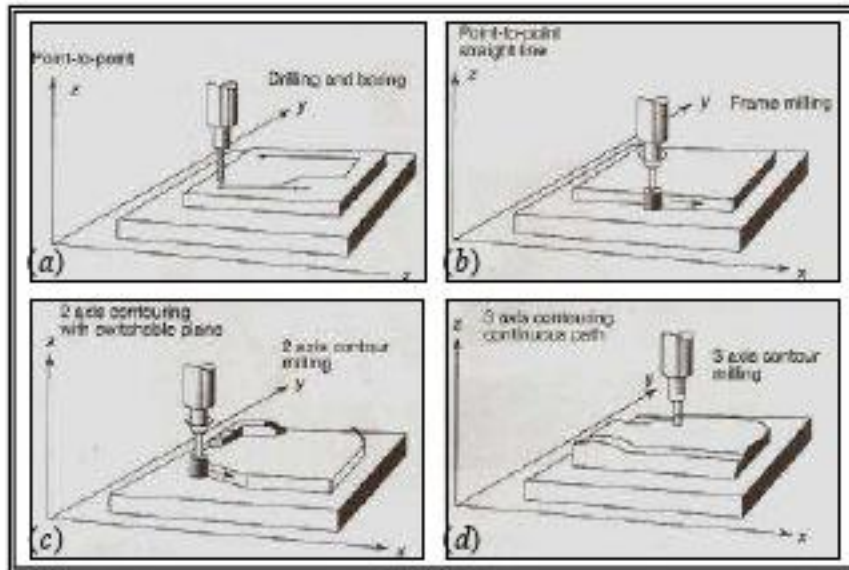

الشكل رقم (12-3) : أنواع أنظمة الذكك في عملية تشغيل (CNC)

إختبار ذاتي (5) : ما هو أسلوب نقطة إلى نقطة

المائل هي في كونها وسيلة للسيطرة على الرايش ، حيث كما ذكرنا يكون الرايش بشكل نااض حلزوني .
لقد وضح سنالتر بأن $(\beta = \theta)$ كتقريب أول . ويمكن التوضيح بأنه تحت هذه الظروف يكون :

$$\sin \gamma_e = \sin^2 \theta + \cos^2 \theta \sin \gamma_n \quad (7)$$

وتكون زاوية الجرف الفعالة أكبر دائماً من زاوية الجرف الإسمية (*Nominal Rake Angle*) .

إختصار ذاتي (7): عدد أنواع عمليات القطع

8.4 أنواع الرايش (Types of Chips)

إن عملية قطع المعدن تنتج سطابا منطابرة تدعى بلرايش ويقسم الرايش الناتج من عمليات القطع إلى ثلاث أنواع رئيسية هي :

1- الرايش غير المستمر أو المنشطي (*Discontinuous or Segmented*)

ينتج الرايش غير المستمر أو المنشطي عند قطع المعدن الهشة (*Brittle Metals*) مثل حديد الزهر والبرونز الصلب أو عندما يتم قطع معدن مطيلية تحت ظروف قطع رديئة . ويكون الرايش غير المستمر على أنواع هي :

- 1- الرايش المنفقت .
- 2- الرايش المنقطع .
- 3- الرايش الدقيق .

يحصل الرايش غير المستمر نتيجة لسرعة القطع المنخفضة وزاوية الجرف الصغيرة . الشكل رقم (4-8- α) يوضح هذا النوع من الرايش .

2- الرايش المستمر (*Continuous Chip*)

ينتج الرايش المستمر عندما لا يُعاق جريان المعدن الأقرب إلى وجه العدة بواسطة حافة القطع الناسي أو الإحتكاك عند السطح البيني للعدة . ينتج الرايش المستمر في المعدن المطيلية حيث تكون سرعة القطع عالية إضافة إلى إن زاوية الجرف تكون كبيرة . يكون هذا النوع من الرايش بشكل شريط مستمر ويعتبر

منظلي لفعل القطع الفعال ، هذا النوع من الرايش موضح في الشكل رقم (4-8-b) . يكون الرايش المستمر على أنواع هي :

1- الرايش المستقيم (Straight Chip)

الرايش المستقيم هو الأكثر إز عاجاً من بين أنواع الرايش حيث هذا النوع من الرايش يُلْتَف على عُدّة القطع والسُّخْلَة وأداة التَّنْبِيَت . هذا النوع من الرايش يتكون في المواد المطبّيلة مثل الفولاذ واطي الكاربون والألمنيوم ، ولإزالة هذا الرايش يتم إجراء الآتي :

- 1- زيادة معدل التحدية .
- 2- تقليل زاوية المقدمة .
- 3- زيادة سرعة القطع .
- 4- استخدام عُدّة قطع ذات زاوية جرف سالبة .
- 5- استخدام لقمة حلوية على كسرة رايش .
- 6- استخدام سوائل التبريد .

2- الرايش المتشابك (Snarling Chip)

وهو رايش مستمر يشبه تقريباً الرايش المستقيم ، ويتكون بنفس الظروف التي يتكون فيها الرايش المستقيم ويولد نفس المشكل إلا إنه يكون ملتوي الشكل أو مُتَشَابِك . يتم استخدام نفس وسائل إزالة الرايش المستقيم للتخلص من هذا النوع من الرايش .

3- الرايش الحلزوني (Helix Chip)


ويكون بشكل نايف حلزوني غير منتهي . إن المشكل التي تتولد من هذا النوع من الرايش تشابه تلك المتولدة في حالة الرايش المستقيم . يتكون الرايش الحلزوني في المواد المطبّيلة اللانحديدية . يحصل هذا النوع من الرايش غالباً عندما يستخدم قطع خفيف مع عُدّة جرف موجب ، وللتخلص منه نتبع الآتي :

- 1- استخدام لقمة تشغيل تحوي على كسرة رايش ملبدة .
- 2- زيادة التحدية أو سرعة القطع .

3- الرايش المستمر مع حافة القطع الدائسي (Continuous Chip with BUE)

يتكون هذا النوع من الرايش عندما يُصْنَع المعدن الواقع أمام العُدّة حيث يبدأ الرايش بالإسباب على طول السطح البيني للعُدّة - الرايش ، ونتيجة للحرارة والضغط العاليين والنتائج من عملية القطع إضافة إلى المقاومة العالية للإحتكاك ضد جريان الرايش ، تبدأ قطع صغيرة من المعدن بالإلتصاق على حافة عُدّة القطع .

يبدأ الحافة الناشئة بالتراكم حتى تنفصل عن العُدّة مما يسبب تلثم السطح المُشغّل منزحة سطح رديء الإنهاء السطحي . ينتج هذا النوع من الرايش في المعدن المطيلية عندما تكون التغذية كبيرة وزاوية الجرف صغيرة ويحدث إنخفاض في سرعة القطع ، وأيضاً تكون حافة القطع مثلومة . الشكل رقم (8-4-8-4) يوضح هذا النوع من الرايش .

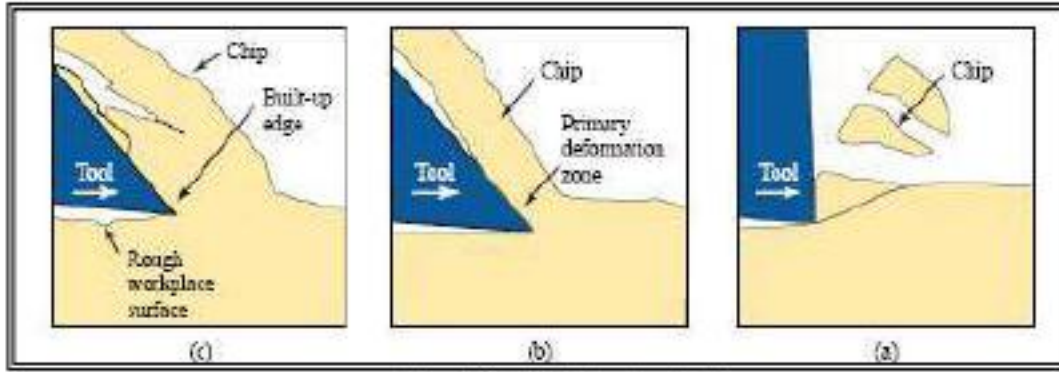

الشكل رقم (8-4) : أنواع الرايش

إحتذار ذاتي (8) : ما هي أنواع الرايش غير المستمر

9.4 سوائل التبريد (Cooling Liquids)

إن عمليات القطع بمختلف أنواعها بصاحبها إرتفاع كبير في درجة الحرارة التي تتولد من مصدرين أساسيين هما :

- 1- الحرارة المتولدة من إحتكاك الرايش بسطح الحد القاطع الأمامي والخلفي لعدّة القطع .
- 2- الحرارة المتولدة من عملية القطع التي تحدث على سطح الشغلة .

وهذا الإرتفاع في درجة الحرارة يتوزع على كل من عدّة القطع و الشغلة و الرايش الناتج من عملية القطع . ولهذا السبب يتم إستخدام سوائل التبريد من أجل تقليل الإحتكاك بين عدّة القطع و الشغلة و بين عدّة القطع و الرايش ، والذي بدوره يقلل القدرة اللازمة للقطع كذلك تعمل سوائل التبريد على تصريف ونقل كمية كبيرة من الحرارة المتولدة في عملية القطع .

1.9.4 فوائد سوائل التبريد (Cooling Liquids Benefit)

ويمكن إجمال فوائد سائل التبريد بالبنقاط التالية :

- 1- ترفع كفاءة القطع وتُطيل عمر الحد القاطع .
- 2- تقلل القدرة اللازمة للقطع بنسبة تتراوح من (10% - 15%) .
- 3- تمنع تمدد الشغلة مما يُحسن الدقة في القياس وإنتاج سطوح ذات جودة عالية .
- 4- تمنع ثلوث الشغلة الذي ينتج من حرارة احتكاك القطع .
- 5- تمنع تكون الأذخنة وكذلك الضباب الذي يتسبب الذي يتسبب من عملية القطع .
- 6- تعمل على إزالة الرابض من منطقة القطع .
- 7- تمنع إلحاق الرابض بالحد القاطع لعدة القطع .
- 8- تمنع صدأ ويلي عدة القطع والشغلة . ويوجد إستثناءات لهذه الحالة .

إختبار ذاتي (9) : لماذا يتم إستخدام سائل التبريد

2.9.4 خواص سائل التبريد (Properties of Cooling Liquids)

لكي تعمل سائل التبريد بصورة صحيحة وتؤدي الغرض الذي تُصاف لأجله فيجب أن تتوفر فيها الخواص التالية :

- 1- يجب أن تكون صالحة كيميائياً فلا تتفاعل مع معدن الشغلة أو معدن عدة القطع أو مع أجزاء الماكينة المختلفة .
- 2- يجب أن لا تساعد على تكون الصدأ .
- 3- لا تتبخر بسرعة ولا تكون ضارة بصحة العاملين باللمس أو الرائحة أي لا تكون سامة .
- 4- يجب أن تكون لها خواص تبريد عالية ، أي تكون جيدة الحمل للحرارة مع قابلية إبتال سطح الشغلة وذلك ليتم التلامس بينها وبين الشغلة بصورة جيدة وبالتالي تسهل عملية إنتقال الحرارة .

- 5- يجب أن تكون لها خواص تزييت عالية .
- 6- يجب أن تكون لزوجتها مناسبة حتى تناسب عملية التشغيل وتسهل إنزلاق الرابض .
- 7- تكون قابلة للتخزين لفترة طويلة دون أن تلتف بالأكسدة أو التجمد فتفقد خواصها .
- 8- يجب أن تكون رخيصة الثمن ويمكن إعادة استخدامها مرات عديدة بعد ترسيبها حتى تصبغ العملية إقتصادية .
- 9- يجب أن تكون درجة إشعالها عالية .
- 10- لا ترغو بسهولة لأن الرغوة تؤدي إلى ارتفاع درجة الحرارة .

3.9.4 أنواع سوائل التبريد (Types of Cooling Liquids)

تقسم سوائل التبريد حسب حالتها إلى نوعين أساسيين هما :

أولاً- الأنواع الغازية (Gas Type) .

هذا النوع قليل الإستخدام لأنه لا يحمل صفة التزييت وتوصيله الحراري ضعيف ومثل عليه الهواء ، الأركون ، وأكاسيد الكربون (CO_2 , CO) ..

ثانياً - الأنواع السائلة (Liquid Type) .

وهذا النوع يكون واسع الإستخدام في الصناعة بسبب خواص التزييت والتبريد التي يمتلكها . وتقسم الأنواع السائلة إلى عدد من المجموع هي :

1- الماء . وهو مزيج من الماء الطبيعي وبعض الأملاح (أكاسيد الصوديوم) ، ويتميز برخصه وتوصيله الحراري الجيد ومن مساوئه إنه يولد الصدأ على السطح المشغل .

2- الزيوت . وتقسم إلى :

a- الزيوت الطبيعية . يمتاز هذا النوع بلزوجته المنخفضة وخصائصه تزييت سريعة ولكنه يتغلغل داخل المعدن بمعدل عالي مما يسبب تغير في خواص المعدن المشغل . تستخدم الزيوت الطبيعية مع المعادن اللأحديدية .

b- الزيوت الدهنية . إستخداماته محدودة وقليلة بسبب كلفته العالية وقابليته على التآكل السريع . يستخدم في التطبيقات الثقيلة .

c- الزيوت الطبيعية – الدهنية . وهي مزيج من الزيوت الطبيعية والزيوت الدهنية ، ومن مميزاته إنه ذو كلفة قليلة نسبياً بالمقارنة مع الزيت الدهني ، ويعمل على تحسين الإنجاز السطحي للمعادن اللاحديدية وكذلك للفولاذ ولا توجد أي تأثيرات على خواص المعدن المشعل وبملاك خواص تزييت عالية .

3- الماء المستحلب . وهو مزيج من الزيوت سواء كانت طبيعية أو دهنية مع الماء . بملاك هذا النوع من سوائل التبريد خصائص تبريد عالية وهو شائع الإستعمال في معظم عمليات القطع بسبب كلفته المنخفضة .

إختبار ذاتي (10): ما هو الماء المستحلب

ملاحظة :

يرجى التحقق من سائمه إجابتك بمراجعة صفحة (مفاتيح الإجابات على الإختبارات) في نهاية الوحدة السطحية

الإختبار البعدي

ضع دائرة حول الحرف الذي يسبق الإجابة الصحيحة لكل مما يأتي :

1- تسمى الزاوية التي يحصل عندها القوس :

- أ- زاوية الجرف .
- ب- زاوية القوس .
- ج- زاوية الخلوص .
- د- زاوية الموسور .

2- إن الصلابة الكيميائية لسوائل التبريد تعني :

- أ- أن لا تكون ضارة بصحة العاملين باللمس أو الرائحة أي لا تكون سامة .
- ب- أن لا تساعد على تكون الصدأ .
- ج- أن تمنع تلوث الشغلة الذي ينتج من حرارة احتكاك القطع .
- د- عدم تفاعلها مع معدن الشغلة أو معدن عمدة القطع أو مع أجزاء الماكينة المختلفة .

3- يعتمد إختيار عمدة القطع على :

- أ- طبيعة العمل الذي تقوم به عمدة القطع و على نوع المادة المشغلة .
- ب- كلفة العمدة .
- ج- إمكانية إستخدامها بشكل متكرر .
- د- صلابتها العالية .

4- يعمل الطلاء لعمدة القطع على تحسين الصفات الكيميائية لها وذلك بتقليل :

- أ- الاحتكاك بين سطح العمدة و الشغلة مما يؤدي إلى خفض درجة الحرارة المتولدة .
- ب- الفترة الزمنية اللازمة لتدخل العامل للسيطرة على عملية القطع .
- ج- قابلية التصاق معدن الشغلة على سطح العمدة .
- د- الإجهادات الحرارية المتولدة .

5- إن الفائدة الرئيسية للقطع المائل هي في كونها :

- أ- وسيلة للسيطرة على الرايش .
- ب- تسهل حساب قوى القطع .
- ج- تزيد كفاءة القطع .
- د- تطيل عمر العمدة .

6- عملية القطع على إنها عملية فص في مستوى فص حسب نظرية :

- أ- تريبسكا .
- ب- أرنست وميرسنت .
- ج- أرماريجو وبراون .
- د- نيبسي .

7- تتوزع الحرارة في عملية القطع على كل من:

- أ- عُدّة القطع و السُّعْلة .
- ب- عُدّة القطع و السُّعْلة و الرايش .
- ج- عُدّة القطع و الرايش .
- د- السُّعْلة و الرايش .

8- إن ميلان عُدّة القطع في القطع العمودي يسبب تغيرات في :

- أ- إنحناه تدفق الرايش فوق وجه العُدّة .
- ب- قوة القص .
- ج- زاوية الجرف والخلوص .
- د- سمك الرايش .

9- إن عيب الزيوت الطبيعية في كونها :

- أ- عالية الكلفة وقابلينها على التفتن السريع .
- ب- تولد الصدأ على السطح المُشغَل .
- ج- تسبب تغير في خواص المعدن المُشغَل عند تغطيتها فيه .
- د- لا تحمل صفة التزييت وتوصلها الحراري ضئيل .

10- ينتج الرايش المستمر مع حافة القطع الناشئ في المعدن المطبلة عندما تكون :

- أ- تُقطع تحت ظروف قطع رديئة .
- ب- سرعة القطع عالية و زاوية الجرف كبيرة .
- ج- زاوية المقدمة كبيرة .
- د- التغذية كبيرة و زاوية الجرف صغيرة .

ملاحظة :

1- لكل سؤال درجة واحدة .

2- يرجى التحقق من سائمة إجابتك بمراجعة صفحة (مفاتيح الإجابات على الإختبارات) في نهاية الوحدة النمطية، ففي حالة حصولك على درجة (9) فكثر فتكون غير محتاج لدراسة هذه الوحدة وإذهب لدراسة الوحدة التالية . أما في حالة حصولك على درجة أقل من (9) فتستكون بحاجة لدراسة هذه الوحدة .

مفاتيح الإجابة على الإختبارات

الإختبار القبلي		الإختبارات الذاتية	الإختبار البعدي	
رقم السؤال	الإجابة الصحيحة		رقم السؤال	الإجابة الصحيحة
1	د	1- إن عملية إزالة المعدن تتم عن طريق تعشيق عُدّة القطع مع السّغلة وتكون المادة المُزالّة على شكل شطابا تُعرف بالرابش .	1	ب
2	ب	2- كلما زادت حساءة الماكينة قلت الإهتزازات وبالتالي تزداد دقة التشغيل والتي تنعكس على جودة السطح المُشغل .	2	د
3	أ	3- نظرية أرنست وميرسنت	3	أ
4	ج	4- الصلادة الساخنة ، العتانة ، مقاومة القلى العالية ، مقاومة ضغط وحتى عالية ، مقاومة عاكسة الأكسدة ، قابلية إنتشار ولطفة ، تمدد حراري ولطفي ، قابلية تشعل عالية .	4	ج
5	د	5- الدورة الرميحية التي تنجر ههبا عُدّة القطع عملها بكفاءة ، ويتضمن هذه الدورة الرميحية الفترة الفاصلة بين عمليتي شط لحافة العُدّة أو عملية إستبدالها	5	أ
6	أ	6- التّشوه اللدن للطبقة المظروعة ، القلّب على الإحتكاك في سطح(وجه) عُدّة القطع أو جانبها	6	د
7	ج	7- القطع العمودي ، القطع المائل .	7	ب
8	ب	8- الرابش المنفتحت، الرابش المنقطع ، الرابش الدقيق .	8	أ
9	د	9- أجل تقليل الإحتكاك بين عُدّة القطع و السّغلة و بين عُدّة القطع و الرابش ، والذي بدوره يقلل الفترة الأثرمة للقطع كذلك تعمل سوائل التبريد على تصريف ونقل كمية كبيرة من الحرارة المتولّدة في عملية القطع .	9	ج
10	ب	10- وهو مزيج من الزيوت سواء كانت طبيعية أو دهنية مع الماء . يمتلك هذا النوع من سوائل التبريد خصائص تبريد عالية وهو شائع الإستعمال في معظم عمليات القطع بسبب كلفه المنخفضة .	10	د

- 1- E.P.DeGarmo, J.T. Black, and R.A. Kohser “ *Materials and processes in Manufacturing* ” , 10th Edition , John Wiley & Sons , 2008 .
- 2- Sherif D.Elwakil “ *Processes and Design Manufacturing* ” , Second Edition , PWS Publishing Company , 1998 .
- 3- Boothroyd ,G. “ *Fundamentals of Metal Machining and Machine Tools* ” , McGraw Hill , 1975 .
- 4- د. فحطان خلف الخزرجي ، د. عدل محمود حسن “ *مبادئ عمليات الإنتاج* ” ، الطبعة الثانية ، دار
مجلة للطباعة ، 2009 .

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
الجامعة التقنية الجنوبية
المعهد التقني الشطرة
قسم التقنيات الميكاتريكية / فرع الانتاج

وحدة تدريبية

لطلبة المرحلة الثانية / انتاج

التفريز، التروس وانواعها

النظرة الشاملة

1- الفئة المستهدفة : طلبة المرحلة الثانوية في الأقسام التكنولوجية للكليات والمعاهد التقنية في هيئة التعليم التقني.

2- مبررات الوحدة : نضم ورش التشغيل الكثير من المكائن المستخدمة في تشغيل المواد الهندسية والتي من ضمنها مكائن التقريز والتي نقتد عليها العديد من العمليات التشغيلية ولمختلف المواد ولذلك فمن المهم إلقاء الضوء على هكذا مكائن وعمليات لبيان أهميتها بالنسبة لعمليات التصنيع .


3- الفكرة المركزية :

- أولاً- التعرف على مكائن التقريز وأجزاءها وأنواعها .
- ثانياً- التعرف على أنواع العمليات المنفذة على مكائن التقريز .
- ثالثاً- معرفة تصنيف القواطع المستخدمة في عمليات التقريز .
- رابعاً- التعرف على العدد المستخدمة على مكائن التقريز وأهم المصطلحات المتعلقة بها .
- خامساً - التعرف على ملحقات مكائن التقريز .
- سادساً - التعرف على طرق التقسيم .
- سابعاً - التعرف على طرق ربط عدد التقريز .
- ثامناً- معرفة القوائين الخاصة بحساب معدلات التشغيل وزمن التشغيل .

4- أهداف الوحدة : سيكون الطالب بعد دراسته لهذه الوحدة قادراً على أن :

- 1- يستعمل مكنة التقرير في الورشة .
- 2- يتعرف على نوع العملية المجراة على مكنة التقرير وكيفية تنفيذها .
- 3- تحديد متغيرات القطع الضرورية للتشغيل .
- 4- يستعمل طرق التقسيم لإنتاج الأشكال المعقدة .
- 5- يختار بالشكل الأمثل الملحقات المناسبة لعملية تقرير معينة .

5- المخطط الإنسيابي:

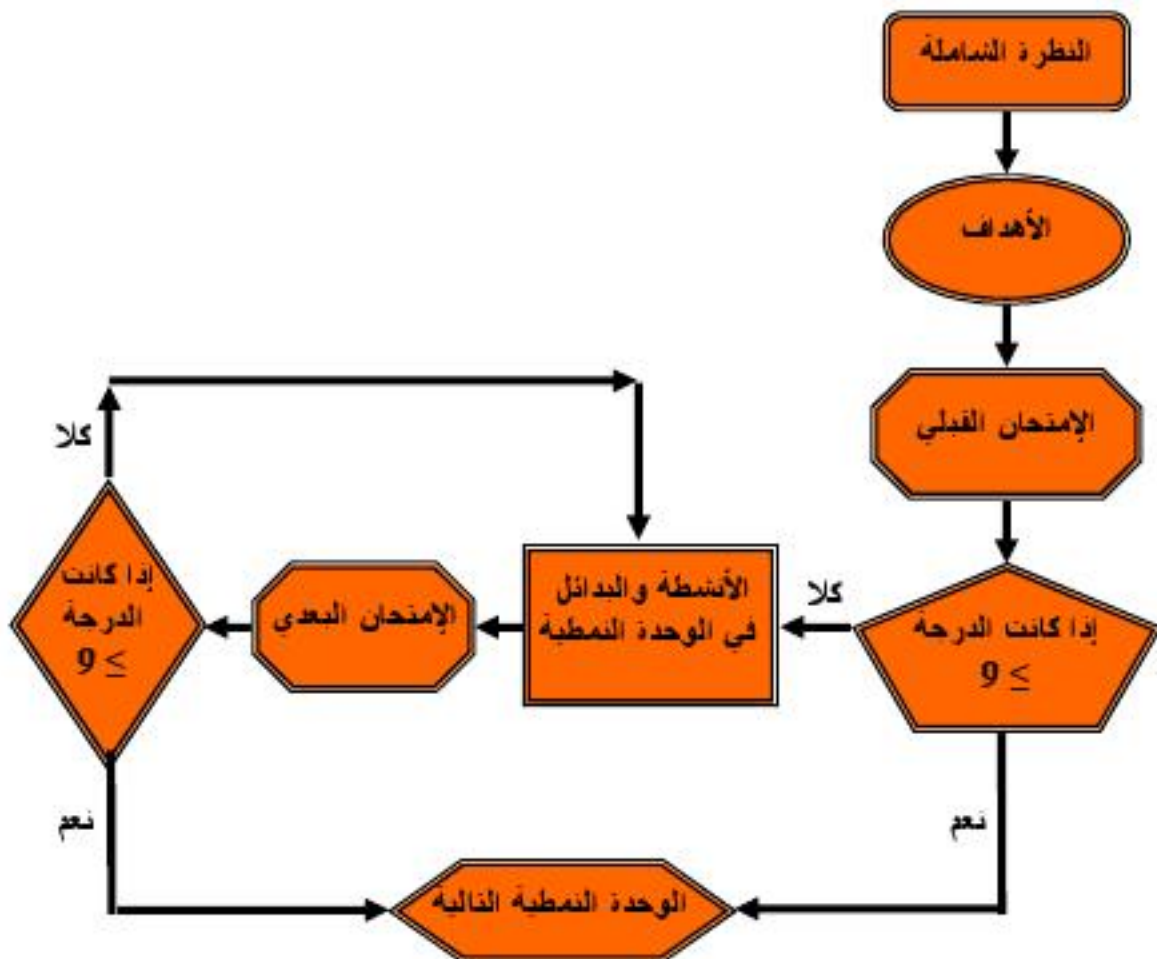

الإختبار القبلي

ضع دائرة حول الحرف الذي يسبق الإجابة الصحيحة لكل مما يأتي :

- 1- في التفريز المزدوج يتم إستخدام :
 - أ- قواطع تشكيل محدبة ومقعدة .
 - ب- قاطعي تفريز جانبيين .
 - ج- ثلاثة قواطع أو أكثر .
 - د- قواطع تفريز وجهة .
- 2- يسمى التفريز التقليدي أيضاً بـ :
 - أ- التفريز للأسفل .
 - ب- تفريز الصعود .
 - ج- التفريز المتماثل .
 - د- التفريز للأعلى .
- 3- إن الفائدة من السراج في مكينة العمود والركبة هو في كونه :
 - أ- بحمل المنضدة .
 - ب- بضم التروس الضرورية للإدارة .
 - ج- بضم عمود الدوران والمحامل .
 - د- بنيت الشغلة .
- 4- تكون زاوية الخطرون كبيرة في الفاطح العادي عذبة الإنجاز من أجل :
 - أ- تفريز الأكتاف .
 - ب- تفريز الأشكال المعقدة .
 - ج- إستخدامه في معدلات إزالة معدن عليبة .
 - د- تفريز المجري والسفوق .
- 5- إن فائدة زاوية الخلوص الثانوية هو :
 - أ- تسهيل نغتل حافة القطع في المعدن .
 - ب- إزالة المعدن .
 - ج- منع إحتمالك السطح الطليق للسن بسطح الشغلة .
 - د- إعادة السطح الطليق إلى عرضه الأصلي .
- 6- يسمح الإنحناء بـ :
 - أ- جريان الرايش بين الأسنان .
 - ب- جريان الرايش والتفاهة .
 - ج- إزالة المعدن في التفريز المحيطي .
 - د- جريان الرايش على الأرضية .

- 7- تُستخدم القاطعات من أجل :
- أ- تثبيت المشغولات المعقدة والكبيرة .
 - ب- تثبيت الأجزاء المنتظمة والصغيرة .
 - ج- المشغولات غير المنتظمة .
 - د- لإنتاج التروس والمستنق .
- 8- إذا الرقم القريب المختار في التقسيم التفاضلي أكبر من التقسيمات المطلوبة يتم إستخدام :
- أ- ترسين عاطلين لتكون الحركتين متعكسيتين .
 - ب- ترس عاطل واحد لتكون الحركتين متعكسيتين .
 - ج- ترس عاطل واحد لتبقى الحركة بنفس الإتجاه .
 - د- ترسين عاطلين لتبقى الحركة بنفس الإتجاه .
- 9- تسبب القوة المماسية في التفرير :
- أ- قوة ضغط على الشُعلة .
 - ب- عزم القطع المنزّم تسليطه من قبل المحرك الكهربائي .
 - ج- دفع العُدّة داخل الشُعلة .
 - د- رفع الشُعلة من المنضدة .
- 10- تقلس سرعة القطع في التفرير :
- أ- معدل ما تتقدمه الشُعلة مخروطة العُدّة الدوارة .
 - ب- معدل إنتقال القاطع فوق الشُعلة .
 - ج- مقدار تغلغل القاطع داخل الشُعلة .
 - د- مقدار الحدود القاطعة .

ملاحظة :


- 1- لكل سؤال درجة واحدة .
- 2- يرجى التحقق من سائمة إجابتك بمراجعة صفحة (مفاتيح الإجابات على الإختبارات) في نهاية الوحدة النمطية، ففي حالة حصولك على درجة (9) فكلّما فتكون غير محتاج لدراسة هذه الوحدة وإذهب لدراسة الوحدة التالية . أما في حالة حصولك على درجة أقل من (9) فتستكون بحاجة لدراسة هذه الوحدة .

عرض الوحدة النمطية

1.6 المقدمة (Introduction)

إن أنواع عُدَد القطع الأساسية المستخدمة في تشغيل المعدن هي العُدَد أحادية الإنصال (*Single Point*) والعُدَد متعددة الإنصال (*Multi Point*) وعلى الرغم من إنها يمكن أن تختلف في المظهر وفي طُرُق تطبيقها ، إلا إنها متشابهة من حيث المبدأ في إن فعل القطع هو نفسه بغض النظر عن نوع العملية . وعند جمع مجموعة من العُدَد أحادية الإنصال في ماسك دائري سوف يتكون القاطع التفرير والذي هو عُدَد إنصال متعدد .

ويمكن تعريف التفرير على إنه عملية توليد سطوح مستوية بواسطة الإزالة التدريجية لكمية الخلم المحسوبة مسبقاً من الشغلة والتي تتقدم عند معدل تغذية بطيئة نسبياً لقاطع التفرير الدوار بسرعة عالية جداً . إن الصفة المميزة لعملية التفرير هي إن كل قاطع تفرير يعمل بشكل عُدَد مستقلة والتي تُزيل حصتها من الخام على شكل رابض مفرد وصغير . الشكل رقم (1-6) يوضح عملية تفرير نموذجية .

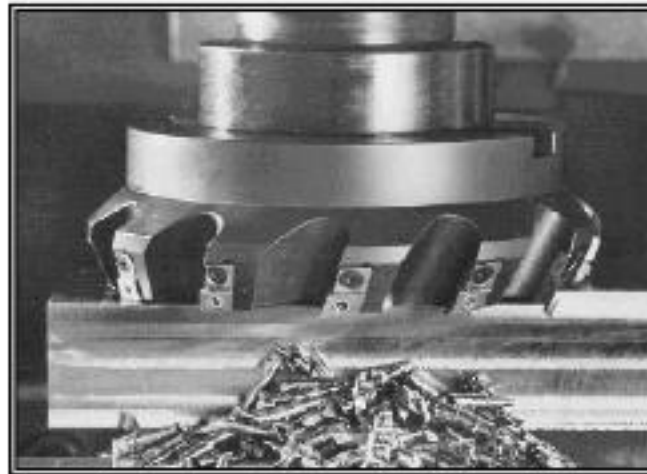

الشكل رقم (1-6) : عملية تفرير نموذجية

إختصار ذاتي (1): ما هي أنواع عُدَد القطع

2.6 أنواع عمليات التفريز (Types of Milling Operations)

هناك عمليات تفريز متنوعة والتي تستخدم لإنجازها حدود فاطعة مفردة أو بشكل مجاميع ، وهذه العمليات موضحة في الشكل رقم (2-6) وهي :

1- التفريز العادي أو اللوحي (Plain or Slab Milling)

التفريز العادي هي عملية تفريز سطح موازي لمحور القاطع ومسفوي بشكل أساسي . ينفذ هذا النوع من التفريز مع قواطع تمتلك أسنان على محيطها فقط ، وهو موضح في الشكل رقم (a-2-6).

2- التفريز الوجهي (Face Milling)

ينتج التفريز الوجهي سطحاً مسنوباً عمودي لعمود الدوران الذي يثبت عليه القاطع . (انظر الشكل رقم (b-2-6)).

3- التفريز الطرفي (End Milling)

التفريز الطرفي هو على الأرجح من أكثر عملية تفريز تُعدداً في الجوانب (الشكل رقم (c-2-6)). قواطع التفريز الطرفية يمكن أن تستخدم بشكل مفرد أو في أزواج لتشغيل المجاري المختلفة .

4- التفريز المزدوج (Straddle Milling)

في التفريز المزدوج يتم استخدام قاطعي تفريز جانبيين وكما موضح في الشكل رقم (d-2-6) ، وتكون القواطع جانبية عادية أو نصف جانبية و تمتلك أسنان مستقيمة أو حلزونية أو جانبية متعرجة الأسنان . تقطع هذه القواطع على الجوانب الداخلية فقط أو على الجوانب الداخلية والمحيط .

5- التفريز التشكيلي (Form Milling)


ويستخدم لإنجاح الأشكال الكنتورية المعقدة والتي لا يمكن إنتاجها بقواطع التفريز الأخرى (الشكل رقم (e-2-6)).

6- التفريز الجماعي (Gang Milling)

في التفريز الجماعي ، يتم تثبيت ثلاثة قواطع أو أكثر على محور الدوران ويتم تشغيل عدة سطوح أفقية ، عمودية ، أو زاوية في شوط واحد . يستخدم التفريز الجماعي في العمل الإنتاجي الكبير من أجل توفير الوقت والجهد .

7- تفريز المجاري والشقوق (Slotting & Slitting Milling)

تستخدم قواطع التفريز العادية والجانبية لعمليات فتح المجاري والشقوق وكما في الشكل رقم (g,f-2-6).

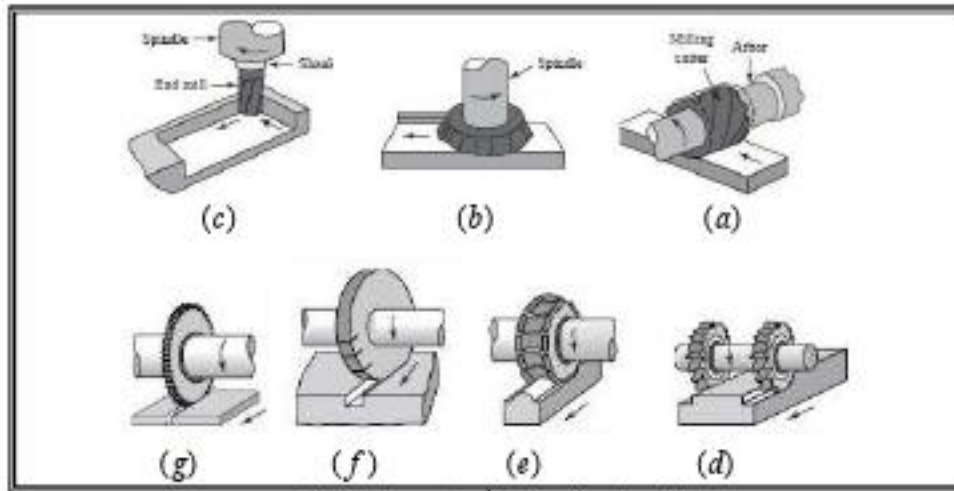

الشكل رقم (2-6) : أنواع عمليات التفرير

إختصار ذاتي (2) : ماذا يعني التفرير الجماعي

3.6 إتجاه تغذية التفرير (Direction of Milling Feed)


هناك نوعان من عمليات التفرير والتي حسب نوع دوران وتغذية القاطع وهي :

1- التفرير التقليدي (Conventional Milling)

ويطلق عليه أيضاً التفرير للأعلى (*Up-Cut Milling*) ، حيث يدور القاطع عكس إتجاه التغذية ، لذلك تقاوم قوى الفصل الناتجة بين القاطع والشغلة حركة العمل . يكون سمك الرايش عند بداية القطع في أدنى قيمة ويزداد تدريجياً إلى أعلى قيمة عند نهاية القطع . التفرير التقليدي موضح في الشكل رقم (a-3-6) .

2- تفرير الصعود (Climb Milling)

ويسمى أيضاً التفرير للأسفل (*Down-Cut Milling*) . في هذا النوع من التفرير يدور القاطع بإتجاه التغذية وإتجاه حركة الشغلة . عندما تبدأ أسنان القاطع بالقطع فإن القوى الناتجة تبدأ بدعم حركة الشغلة وتؤدي إلى سحبها تحت القاطع . يكون سمك الرايش في أعظم قيمة عند بداية القطع ويخترق إلى أدنى قيمة عند نهاية القطع . تفرير الصعود موضح في الشكل رقم (b-3-6) .

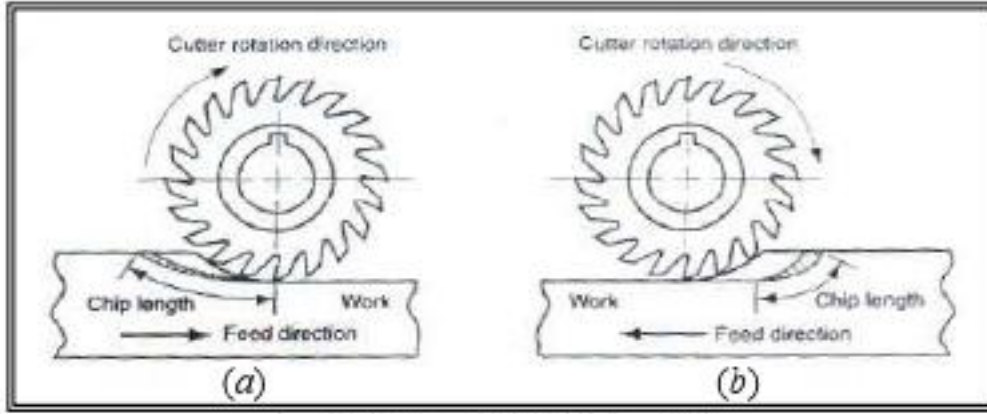

الشكل رقم (3-6) : إتجاه تغذية التفريز

أدناه مقارنة بين التفريز التقليدي وتفريز الصعود .

التفريز التقليدي (لأعلى)	تفريز الصعود (لأسفل)
حركة القاطع عكس إتجاه التغذية حيث الأسنان تتحرك للأعلى	حركة القاطع تكون بإتجاه التغذية والأسنان تتحرك للأسفل
القوى التلامسية تحاول خلع الشغلة من مكانها	القوى تؤدي إلى سحب الشغلة تحت القاطع
سمك الرابض يكون في أدنى قيمة عند بداية القطع ويزداد إلى أعلى قيمة عند نهاية القطع	سمك الرابض هو في أعلى قيمة عند بداية القطع ويقل إلى أدنى قيمة عند نهاية القطع
إنهاء سطحي متواضع وعمر عدة أقصر	إنهاء سطحي أفضل وعمر عدة أطول

إختصار ذاتي (3): ما هي أنواع إتجاه التغذية في التفريز

4.6 ماكينات التفريز (Milling Machines)


إن مكنات التفريز الحديثة تبدو كثيرة الشبه بالتي ظهرت قبل الخمسة والعشرين سنة السابقة ، وتزود هذه المكنات بقدرة حصانية وجساءة أعلى ومدبات سرعات وتغذية واسعة عما كان قبل ذلك . وتصنف مكنات التفريز المستخدمة في التصنيع إلى ثلاثة مجاميع رئيسية هي :

- 1- مكنات تفريز العمود والركبة .
- 2- مكنات التفريز ذات القرش .
- 3- مكنات التفريز الخاصة .

1.4.6 ماكينات تفريز العمود والركبة (Column & Knee Machines)

تصنع مكينات التفريز ذات العمود والركبة بنوعين أساسيين هما :

- 1- المكينات الأفقية (Horizontal Machines) وكما موضح في الشكل رقم (a-4-6).
- 2- المكينات العمودية (Vertical Machines) وهي موضحة في الشكل رقم (b-4-6).

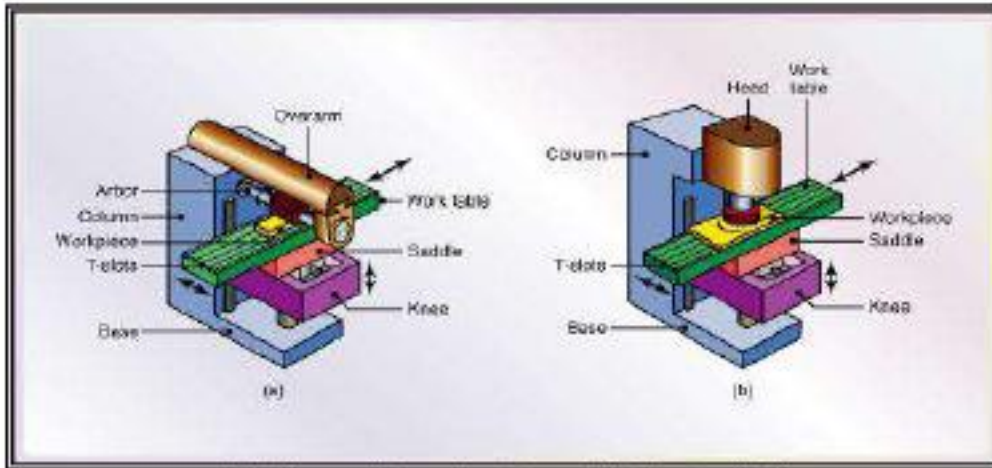

الشكل رقم (4-6) : مكينات تفريز العمود والركبة

في هذا النوع من المكينات يمكن أن تتحرك كل من المنضدة ، السرج ، والركبة . وهناك العديد من الملحقات التي تزود بها هذه المكينات مثل المانزج عملة الغرض ، المناضد الدوارة ورؤوس التقسيم . وبغض النظر عن كون الماكينة عمودية أو أفقية فإن هناك العديد من المركبات المتشابهة التي تجمع بين هذه المكينات وهذه المركبات هي :

- 1- العمود (Column) . ويصنع من حديد الزهر الرمادي أو الحديد المطبلي . ويضم العمود كل من عمود الدوران ، المحامل ، والنروس الضرورية ، الفوايض ، الأعمدة ، المضخات ، وآليات التبديل أو إزاحة من أجل نقل القدرة من المحرك الكهربائي لعمود الدوران عند سرعات مختلفة .
- 2- عمود الدوران (Spindle) . يصنع عمود الدوران عادة من الفولاذ السبائكي المطروق ويعمل حرارياً ليقاوم البلى ، الإهتزاز ، أحمال الدفع ، والإنحناء . تكون هذه الأعمدة مجوفة بحيث إن قضيب السحب يمكن أن يستخدم لمسك محاور الدوران في مكانها .
- 3- الركبة (Knee) . الركبة هي مصبوبة تتحرك للأعلى أو للأسفل بواسطة لولب الرفع ، وتضم النروس الضرورية ، اللوالب ، والآليات الأخرى للتزويد بطاقة التغذية في كل الاتجاهات .
- 4- السرج (Saddle) . ويقوم بحمل المنضدة ويستند على الركبة ويتحرك للداخل وللخارج على طول المحور (Y).

5- المنضدة (Table) . تثبت المنضدة على السرج ، وتمتلك محامل في كل نهاية لحمل لولب تغذية المنضدة . تثبت الشُعلة على المنضدة وأيضاً بقية الملحقات لملائة التفرير .

2.4.6 ماكينات التفرير نوع الفرش (Bed - Type Machines)

ينطلب الإنتاج العلي قطوعات عديدة ، لذلك يمكن أن تكون جساءة ملائة تفرير العمود والركبة غير كفوءة . وغالباً تكون ملائة التفرير نوع الفرش مثالية لمثل هذا النوع من العمل . في هذا النوع من المكينات تستند المنضدة مباشرة على فرش تقبل بينما يوضع العمود خلف الفرش . الشكل رقم (5-6) يوضح ملائة تفرير (CNC) نوع الفرش .



الشكل رقم (5-6) : ملائة تفرير (CNC) نوع الفرش

هناك مزايا عديدة لملائة التفرير نوع الفرش خصوصاً لدورات الإنتاج ، حيث من الممكن تغذية المنضدة هيدروليكياً وهذا يسمح بقوة تغذية عالية جداً ، معدلات تغذية متغيرة أثناء أي قطع ثابت ، والتدوير الآلي للمنضدة . إن المُحدد الرئيسي لملائة التفرير نوع الفرش مقارنة بملائة تفرير العمود والركبة هي إنها أقل تعديلاً في الاستخدام لتسغيل الأجزاء الصغيرة ، ومميزاتها نصب في إنتاجيتها العالية ، قابليتها للتعديل لمكينات واسعة الحجم ، وسهولة تعديلها للتطبيقات الخاصة .

3.4.6 ماكينات التفرير الخاصة (Special Machines)

إن الهدف من هذه المكينات هو لإنتاج مشغولات محددة وهي تلائم العمل الواسع والمعد ، وتكون مكينات التفرير الخاصة على أنواع هي :

1- ماكنات التفريز نوع العربية (Planer- Type Milling Machines)


إن الترتيب العام لهذه الأنواع من الماكينات هو مشابه لمقاسط العربية ماعدا إن رؤوس التفريز تحل محل

لُقم القسط المفردة . تستخدم هذه الماكينات لتصنيع الأجزاء مثل سكك الفرش لتعدد المكثفة الواسعة وبقيّة المشغولات الطويلة التي تحتاج سطح دقيق وسطوح زاوية أو حزوز . هذه الماكينات موضحة في الشكل رقم (6-6-α) .

2- ماكنات التفريز الجانبي (Profile Milling Machines)

يمكن أن يتم إنجاز تشكيل جانبي ثنائي الأبعاد بواسطة استخدام قالب شعاعية ، أو مع مكثفة تفريز عمودية

مسطرة عليها رقمياً . مكثفة تفريز جانبي بخمسة محاور موضحة في الشكل رقم (6-6-β) .

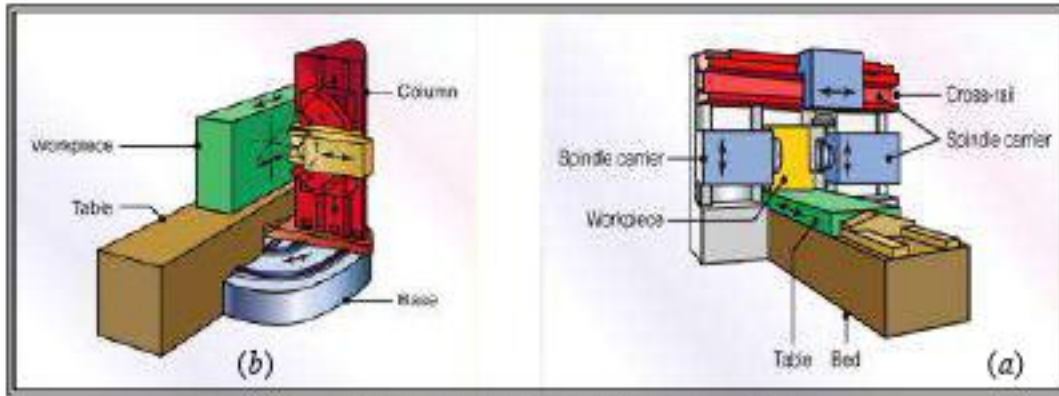

الشكل رقم (6-6) : مكثفات التفريز الخاصة

اختيار ذاتي (4) : عدد أنواع ماكنات التفريز الخاصة

(Milling Cutters)

5.6 قواطع التفريز

إن التنوع الموجود في قواطع التفريز لكل أنواع مكثفات التفريز ساعد في جعل التفريز عملية ذات جوانب متعددة . يتم تصنيع قواطع التفريز في مدى واسع من الأحجام والأشكال والمواد ، وتصنع هذه القواطع من فولاذ السرعت العالية (HSS) والديكربى ملغم بالكربيد والعديد منها يكون قابل للإسبدال ، وتقسّم قواطع التفريز إلى نوعين أساسيين هما :

أولاً - فواطع التفريز المحيطية (Periphery Milling Cutters)

فواطع التفريز المحيطية و الموضحة في الشكل رقم (7-6) تكون عادةً مثبتةً بمحور لتندرج عملها وتقسّم إلى الأنواع التالية :

1- الفاطع الإعنيادي خفيف الإنجاز . وهو فاطح علم الغرض لعمليات التفريز المحيطي . تحتوي الفواطع الضيقة على أسنان مستقيمة بينما الواسعة تمتلك أسنان حلزونية (الشكل رقم (a-7-6)).

1- الفاطع الإعنيادي عنيف الإنجاز . هذه الفواطع مشابهة لفاطح الإنجاز الخفيف ماعداً إنه يُستخدم لمعدلات إزالة المعدن العالية ، لذلك تكون أسنانه ذات مساحة واسعة بشكل أكثر وزاوية الحلزون تكون حوالي (45°) .

2- فاطح التفريز الجانبي . يمتلك هذا الفاطح حواف قطع على الجوانب إضافة للمحيط . يسمح هذا الفاطح بتفريز الشقوق ، كما الشكل رقم (b-7-6) .


3- فاطح التفريز نصف - الجانبي . وهو نفس النوع السابق إلا إنه يمتلك حواف قطع على جانب واحد . يستخدم هذا الفاطح لتفريز الأكتاف .

4- فاطح التفريز الجانبي متعرج الأسنان . هذا الفاطح يشبه فاطح التفريز الجانبي عدا إن أسنانه تكون متعرجة ، ويستخدم هذا الفاطح في عمليات التفريز العميقة والعنيفة . الفاطح المتعرج موضح في الشكل رقم (c-7-6) .

5- فاطح التفريز الزاوي . في حالة الفواطع الزاوية ، تقع حواف القطع المحيطية على مخروط بدلاً من الأسطوانة ويمكن أن تزود بزاوية مفردة أو مزدوجة (انظر الشكل رقم (e, d-7-6)) .

6- فاطح التفريز الخلفي المحويف . يمتلك هذا الفاطح حواف قطع محيطية إضافة إلى حواف القطع الوجهية على نهاية واحدة (انظر الشكل رقم (f-7-6)) .

7- فاطح التفريز التشكيلي . الفاطح التشكيلي هو فاطح محيطي والذي يستخدم لإنتاج شكل خاص على سطح السُّغلة مثل الشكل المحدب أو المقعر (الشكل رقم (i, h, g-7-6)) .

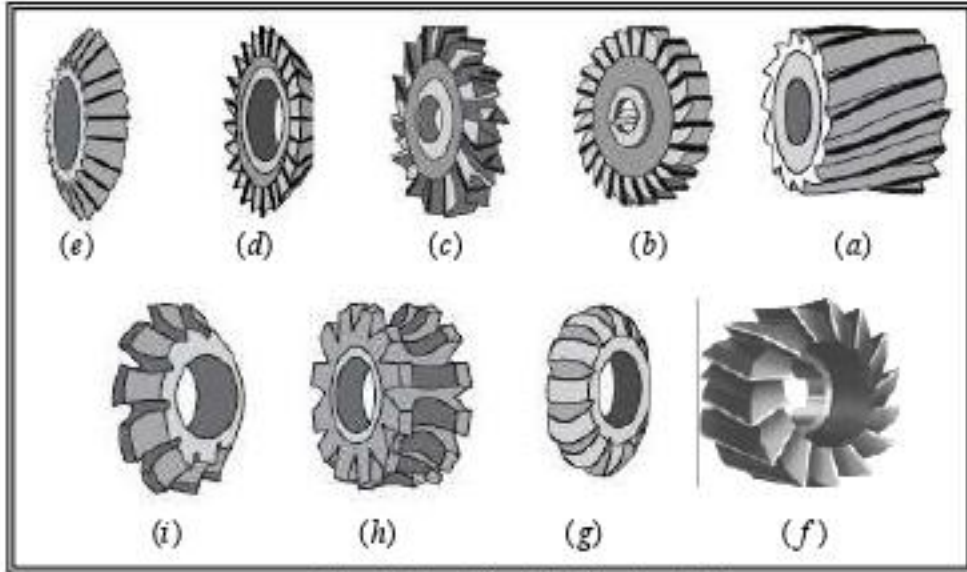


الشكل رقم (6-7) : أنواع فواطح التفريز


ثانياً - فواطح التفريز الخلفية (End Milling Cutters)

تصنع الفواطح الخلفية غير المجوفة من فولاد السرعات العالية أو الكاربيد المسمت ، أما الأنواع الأخرى مثل الفواطح المجوفة والفواطح الدوارة (*Fly Cutters*) تضم عدد القطع الذي تثبت بطراغي أو بطريقة أخرى للوصلات الملائمة . وتقسّم فواطح التفريز الخلفية إلى :

- 1- فواطح التفريز الخلفية الصلدة (**Solid End Mill**) . وتمتلك عدد من الأخلايد ، وتكون حافت القطع على النهاية والمحيط . وهي تشبه المنقب في شكلها وتكون مزودة بنصلب مستقيم (الشكل رقم (6-8-*a*)) أو نصلب مسدق (الشكل رقم (6-8-*b*)).

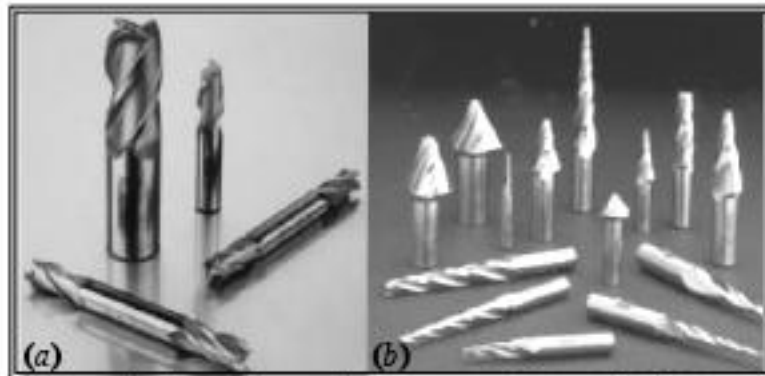

الشكل رقم (6-8) : فواطح التفريز الخلفية الصلدة

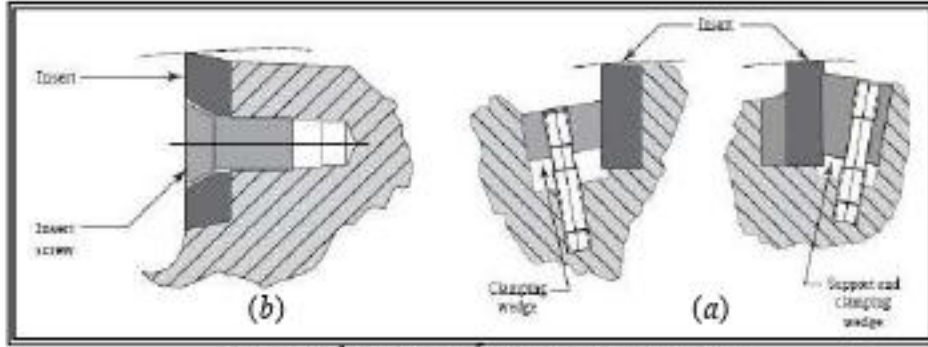

الشكل رقم (11-6) : طرق تثبيت أداة التفريز

إختذار ذاتي (7) : كيف يتم الربط باللوازم

8.6 ملحقات ماكينة التفريز (Milling Machines Accessories)

هناك العديد من الملحقات التي تُضاف إلى ماكينة التفريز من أجل تثبيت الشغلة على منصدة الماكينة أو من أجل تشغيل الأجزاء المعقدة والتي لا يمكن تشغيلها بشكل مباشر مثل التروس وغيرها . وفيما يلي وصف لهذه الملحقات .

1- القامطات (Clamps)

تستخدم القامطات لتثبيت المشغولات معقدة الشكل أو الكبيرة مباشرة على منصدة ماكينة التفريز . تصنع جميع القامطات بنقوب بوضعية لكي تستطيع القامطة أن تتحرك فيها بالنسبة للشغلة المراد تثبيتها .

2- الملازم (Vises)

تتكون الملازمة بشكل عام من فكين أحدهما ثابت والآخر متحرك ، وتستخدم لتثبيت الأجزاء المنتظمة والصغيرة إلى متوسطة الحجم . هناك ثلاثة أنواع من الملازم تستخدم على ملائك التفريز وهي :

a- الملازمة البسيطة (Plain Vise)


وتستخدم بشكل واسع لإنجاح المشغولات بسبب توفيرها للوقت والجهد ، إضافة إلى إمكانية الحصول على ضغط التثبيت المتجانس . الشكل رقم (6-12-a) يوضح هذا النوع من الملازم .

b- ملازمة القاعدة الدوارة (Swivel-Base Vise)

وهي أكثر ملائمة للإستخدام من الملازمة البسيطة ، ولكنها أقل ثباتية من حيث التركيب . تمتلك هذه الملازمة قاعدة دوارة مقسمة إلى تدرجات يمكن من خلالها أن تدور (360°) حول محورها .

c- الملزمة جملة الأعراض (Universal Vise).


وتستخدم لتشغيل السطوح المائلة بآلة زاوية ، وإلى جانب إمكانية دورانها حول محورها فإنها يمكن أن تدور حول محور أفقي أيضاً (انظر الشكل رقم (6-12-b)).

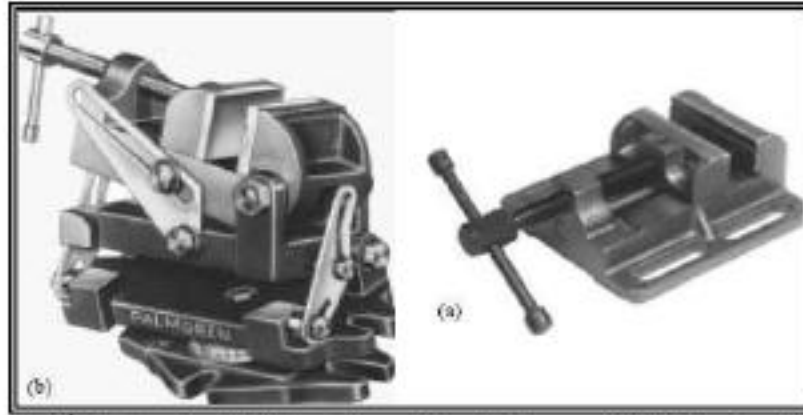

الشكل رقم (6-12) : a- الملزمة البسيطة b- الملزمة جملة الأعراض

3- الألواح الزاوية (Angle Plates)

تستخدم هذه الألواح للمسحولات غير المنتظمة الشكل والتي لا يمكن تثبيتها في الماتزم . يتم استخدام لوحين من هذه الألواح لتثبيت الشئ والتي يصنع إثنان من مسوياتها زاوية (90°) فيما بينها . الشكل رقم (6-13) يوضح أشكال الألواح الزاوية .

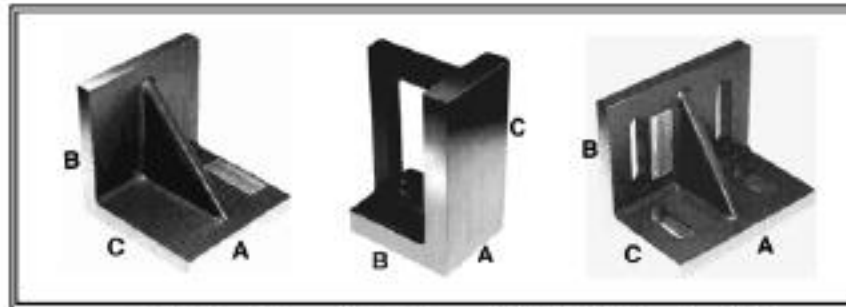


الشكل رقم (6-13) : ألواح زاوية تستخدم على مائدة التفريز

4- رؤوس التقسيم (Dividing Heads)

وتسمى أيضاً الرؤوس الدليلية (Indexing Heads) ، وتستخدم هذه الأدوات في عمليات التفريز عندما يراد تفريز التروس والمسننات والأشكال المربعة والخماسية والسداسية وغيرها ، حيث يتم تقسيم محيط الشئ إلى عدد من الأجزاء المتساوية أو غير المتساوية بواسطة أداة رأس التقسيم والموضحة في الشكل رقم (6-14) .

تعمل رؤوس التقسيم على تثبيت الشغلة عمودياً أو أفقياً أو بصورة مائلة نسبة إلى منضدة التثبيت وبزاوية محددة ، كذلك تعمل على تدوير الشغلة بصورة تدريجية حول محورها لإتمام عملية التقسيم المحيطي لها . إضافة إلى ذلك تقوم رؤوس التقسيم بتدوير الشغلة بشكل مستمر لإنجاز المجاري الحلزونية . تحتوي رؤوس التقسيم على عدد من الأفراس والتي تتوزع عليها الثقوب التي يتم من خلالها تقسيم سطح الشغلة .

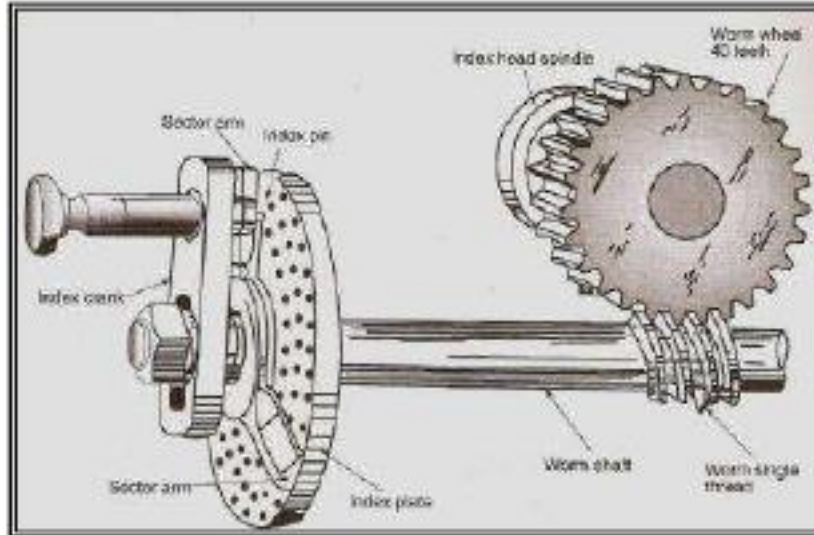

الشكل رقم (6-14) : تركيب رأس التقسيم

إختصار ذاتي (8) : عدد ملحقات ماكينة التفريز

9.6 طرق التقسيم (Dividing Methods)

هناك خمسة طرق رئيسية للتقسيم تُنفذ بواسطة رؤوس التقسيم والتي تختلف فيما بينها في كيفية حسابها ودرجة تعقيدها ومدى دقتها ، وفيما يلي عرض لهذه الطرق .

1.9.6 التقسيم المباشر البسيط (Simple Direct Dividing)

يعتبر هذا النوع من التقسيم من أبسط الطرق وأسهلها حيث يقتصر تطبيقها فقط عند وجود عدد محدد من التقسيمات مثل تفريز الصواميل المربعة والسداسية . ويمكن حساب عدد الثقوب اللازمة للتقسيم من المعادلة التالية :

$$\Rightarrow \boxed{N_D = \frac{n_d}{n_r}} \quad (1)$$

حيث :

$N_D =$ عدد القلوب اللزمنة للتقسيم .

$n_d =$ عدد القلوب الموجودة على قرص التقسيم .

$n_r =$ عدد التقسيمات المطلوبة .

مثال

احسب عدد القلوب اللزمنة لتقسيم محيط شغلة إلى عشرة أقسام متساوية باستخدام قرص تقسيم بحنوي على ثلاث دوائر للقلوب هي (24 ، 30 ، 36) نقياً .

// الحل

نختار دائرة التقسيم التي تحتوي على عدد القلوب عندما يتم تقسيمها على القلوب المطلوبة يكون الناتج عدد صحيح وبدون بقى .

$$N_D = \frac{n_d}{n_r}$$

$$N_{D1} = \frac{24}{10} \Rightarrow \boxed{N_{D1} = 2.4}$$

$$N_{D2} = \frac{30}{10} \Rightarrow \boxed{N_{D2} = 3}$$

$$N_{D3} = \frac{36}{10} \Rightarrow \boxed{N_{D3} = 3.6}$$

الإختيار الصحيح هو الدائرة ذات (30) قلب لأنها تقبل القسمة على عدد القلوب المطلوبة وبدون بقى وهذا يعني إنه يتم إدارة ذراع التقسيم بمقدار (3) قلوب على الدائرة التي عدد قلوبها (30) قلب من أجل الحصول على التقسيم المطلوب .

الجدول رقم (6-1): رأس التقسيم نوع براون وشارب

<i>Circle</i> <i>Plate</i>	<i>Circle₁</i> (<i>Holes 1/6</i>)	<i>Circle₂</i> (<i>Holes 1/6</i>)	<i>Circle₃</i> (<i>Holes 1/6</i>)	<i>Circle₄</i> (<i>Holes 1/6</i>)	<i>Circle₅</i> (<i>Holes 1/6</i>)	<i>Circle₆</i> (<i>Holes 1/6</i>)
<i>Plate 1</i>	15	16	17	18	19	20
<i>Plate 2</i>	21	23	27	29	31	33
<i>Plate 3</i>	37	39	41	43	47	49

الجدول رقم (6-2): رأس التقسيم نوع سنسبناتي وباركيتسون

<i>Plate 3</i>		<i>Plate 2</i>		<i>Plate 1</i>		<i>Circle</i>
<i>Side 1</i> (<i>Holes 1/6</i>)	<i>Side 2</i> (<i>Holes 1/6</i>)	<i>Side 1</i> (<i>Holes 1/6</i>)	<i>Side 2</i> (<i>Holes 1/6</i>)	<i>Side 1</i> (<i>Holes 1/6</i>)	<i>Side 2</i> (<i>Holes 1/6</i>)	
28	26	32	34	46	24	<i>Circle 1</i>
38	42	44	46	47	25	<i>Circle 2</i>
71	73	77	79	49	28	<i>Circle 3</i>
83	87	89	93	51	30	<i>Circle 4</i>
101	103	107	109	53	34	<i>Circle 5</i>
113	119	121	123	57	37	<i>Circle 6</i>
131	133	137	139	58	38	<i>Circle 7</i>
143	149	151	153	59	39	<i>Circle 8</i>
159	161	163	167	62	41	<i>Circle 9</i>
173	175	179	181	66	42	<i>Circle 10</i>
187	191	193	197	-	43	<i>Circle 11</i>

مثال

احسب حركة ذراع التقسيم اللازمة للحصول على تقسيمات عددها 25 ، 70 .

// الحل

$$N_c = \frac{40}{n_c}$$

$$N_c = \frac{40}{25}$$

$$N_c = 1 \frac{15}{25}$$

$$N_c = 1 \frac{3}{5} \times \frac{4}{4}$$

$$\Rightarrow N_c = 1 \frac{12}{20}$$

$$N_c = \frac{40}{n_r}$$

$$N_c = \frac{40}{70}$$

$$N_c = \frac{4}{7}$$

$$N_c = \frac{4}{7} \times \frac{3}{3}$$

$$\Rightarrow N_c = \frac{12}{21}$$

3- عندما يكون الرقم التقريبي المختار أصغر من عدد التقسيمات المطلوبة ويكون التعشيق بسيط ، يتم استخدام ترسين عاطلين ليكون دوران فرص التقسيم عكس حركة ذراع التقسيم .

4- عندما يكون الرقم التقريبي المختار أصغر من عدد التقسيمات المطلوبة ويكون التعشيق مركب ، يتم استخدام ترس عاطل واحد لتكون الحركتين متعاكستين .

مثال 1

أوجد نسبة التعشيق للتروس الفرعية وحركة ذراع التقسيم لتقسيم (323) ثقب على محيط سغلة إسطوانية .

الحل // نختار العدد التقريبي (320) .

$$E_R = \frac{40}{a_n} \times (a_n - n_r)$$

$$E_R = \frac{40}{320} \times (320 - 323)$$

$$E_R = (-3) \frac{1}{8} \quad E_R = \frac{3}{8} \times \frac{8}{8} \quad \Rightarrow \quad E_R = \frac{24}{64}$$

$$Z_1 = 24 \quad , \quad Z_4 = 64$$

بما أن ناتج الطرح كمية سالبة (-3) والتعشيق بسيط (Z_1, Z_4) لذلك نحتاج إلى لتكون حركة فرص التقسيم عكس حركة ذراع التقسيم .

$$N_C = \frac{40}{320}$$

$$N_C = \frac{1}{8} \times \frac{2}{2} \quad \Rightarrow \quad N_C = \frac{2}{16}$$

إنما عدد دورات ذراع التقسيم هي ثقبان من الفرص الحلوي على (16) ثقب .

مثال 2

أوجد التروس الفرعية وحركة ذراع التقسيم اللازمة لتقسيم ترس يحتوي على (96) سن .

الحل // نختار العدد التقريبي (98) .

11.6 قوى القطع في التفريز (Cutting Forces)

هناك قوى عديدة تؤثر على عُدّة القطع في عملية التفريز وهذه القوى موضحة في الشكل رقم (12-6) وهي كالآتي :

1- القوة المماسية (F_z) : والتي تسبب عزم القطع اللازم لتسليطه من قبل المحرك الكهربائي ونسب أيضاً عزم إنحناء على أسنان العُدّة . ويمكن حساب القوة المماسية (F_z) من المعادلة التالية :

$$\Rightarrow F_z = \frac{60 \times 102 N_{cut}}{V} \quad (16)$$

حيث :

N_{cut} = القدرة اللازمة للقطع (w)


V = سرعة القطع (m/min)

2- القوة المحورية (F_y) : تكون بإتجاه نصف القطر ونسب عزم إنحناء على أسنان العُدّة .

3- القوة الأفقية (F_x) : وهي قوة التذبذب وتكون مسؤولة عن دفع العُدّة داخل الشغلة .

4- القوة العمودية (F_v) : وهي قوة ضغط العُدّة على الشغلة نفسها ، ورد فعل هذه القوة بحلول رفح الشغلة من المنضدة المثبتة عليها .

5- محصلة القوى المؤثرة (R) .

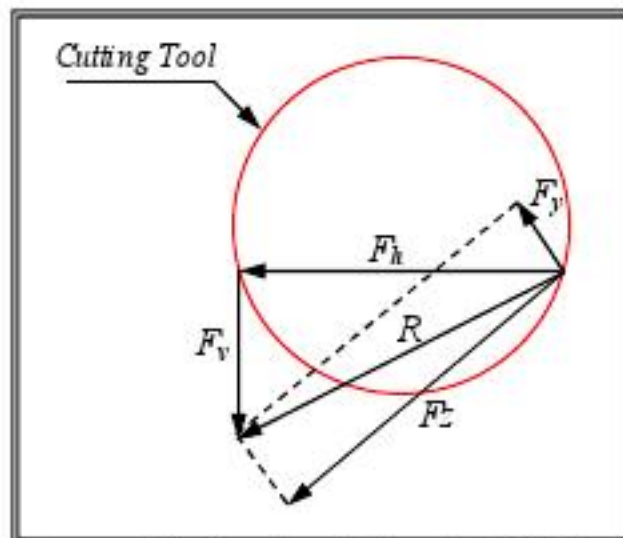

الشكل رقم (17-6) : القوى المؤثرة على عُدّة القطع في عملية التفريز

الإختبار البعدي

ضع دائرة حول الحرف الذي يسبق الإجابة الصحيحة لكل مما يأتي :

- 1- تَنْبِتُ فَوَاطِحَ التَّقْرِيزِ بِوِاسِطَةِ :
 - أ- الرِّبْطَ بِاللُّوَالِبِ وَالرِّبْطَ الْإِسْفِينِي .
 - ب- مِفْتَاحَ التَّنْبِيْتِ أَوْ الْفِغْلَ .
 - ج- اللَّحْمَ لِيَدِنَ الْقَاطِحِ .
 - د- مَتَبَّتِ الْعُدَّةَ .
- 2- تَنْتَسِيْ مِكَائِلَاتِ التَّقْرِيزِ نَوْعَ الْعَرَبِيَةِ إِلَى :
 - أ- مِكَائِلَاتِ تَقْرِيزِ الْعَمُودِ وَالرِّكْبَةِ .
 - ب- مِكَائِلَاتِ التَّقْرِيزِ نَوْعِ الْفَرَسِ .
 - ج- مِكَائِلَاتِ التَّقْرِيزِ الْخَاصَةِ .
 - د- مِكَائِلَاتِ التَّقْرِيزِ الْجَانِبِيِّ .
- 3- تُصْنَعُ الْعَمُودُ فِي مِكَائِلَاتِ الْعَمُودِ وَالرِّكْبَةِ مِنْ :
 - أ- الْفُؤْلَادِ السِّبْلَاكِيِّ الْمَطْرُوقِ .
 - ب- حَدِيدِ الزَّهْرِ الرَّمَادِيِّ أَوْ الْفُؤْلَادِ الْمَطْبِيِّ .
 - ج- حَدِيدِ الزَّهْرِ أَوْ الْفُؤْلَادِ .
 - د- الْفُؤْلَادِ عَلَيِ الْكَارْبُونِ أَوْ وَاطِيِ السِّبْلَاكِ .
- 4- تُسْتَعْمَدُ الْمَانِزِمُ لَتَنْبِيْتِ :
 - أ- الْمَشْغُولَاتِ الْمَعْقَدَةِ الْكَبِيرَةِ .
 - ب- الْمَشْغُولَاتِ غَيْرِ الْمُنْتَظِمَةِ .
 - ج- الْمَشْغُولَاتِ الْكَبِيرَةِ .
 - د- الْمَشْغُولَاتِ الْمُنْتَظِمَةِ وَالصَّغِيرَةِ إِلَى الْمَتَوَسِّطَةِ الْحَجْمِ .
- 5- يَنْتَسِيْ الْقَاطِحُ الْإِعْنِيْدِيَّ خَفِيْفَ الْإِنْجَازِ إِلَى :
 - أ- فَوَاطِحِ التَّقْرِيزِ الْمَدْحِطِيَةِ .
 - ب- فَوَاطِحِ التَّقْرِيزِ الْوَجْهِيَةِ .
 - ج- فَوَاطِحِ التَّقْرِيزِ النَّسْكِبَلِيَّةِ .
 - د- فَوَاطِحِ التَّقْرِيزِ الطَّرْفِيَّةِ .
- 6- يَمْتَلِكُ قَاطِحَ التَّقْرِيزِ الْخَلْفِيِّ الْمَجُوفِ عَلَى :
 - أ- حَقَائِقَ عَلَى النِّهَائَةِ وَالْمَدْحِطِ .
 - ب- حَقَائِقَ قَطَعَ عَلَى الْجَوَانِبِ وَالْمَدْحِطِ .
 - ج- حَقَائِقَ مَدْحِطِيَّةٍ وَوَجْهِيَّةٍ .
 - د- حَقَائِقَ قَطَعَ مَدْحِطِيَّةٍ .

7- تسمى قواطع دو قنيل إلى :

- أ- قواطع التفريز المحيطية .
- ب- قواطع التفريز الوجهية .
- ج- قواطع التفريز الخلفية الصلدة .
- د- قواطع التفريز الخلفية الخاصة .

8- إن الجزء المسؤول عن عملية إزالة المعدن في التفريز المحيطي هو :

- أ- حافة القطع المحيطية .
- ب- حافة القطع الوجهية .
- ج- زاوية الموسور .
- د- زاوية الحرف المحورية .

9- سُمي التقسيم غير المباشر البسيط بهذا الإسم لأن :

- أ- التقسيم يطبق عند وجود عدد محدد من التقسيمات .
- ب- نقل الحركة من قرص التقسيم إلى عمود الدوران يتم عن طريق ترس حلزوني معشق مع العمود الدودي ، و يتم عملية التقسيم هنا بحركة واحدة .
- ج- دوائر التقسيم لا تتأثر عدد التقسيمات المطلوبة .
- د- التقسيم يتم بدون استخدام التروس القرصية .

10- فكلس التغذية لكل سن يوحدهات :

- أ- m/tooth .
- ب- mm/min .
- ج- mm/rev .
- د- mm/tooth .

ملاحظة :

1- لكل سؤال درجة واحدة .

2- يرجى التحقق من سائمه إجابتك بمراجعة صفحة (مفاتيح الإجابات على الاختبارات) في نهاية الوحدة النمطية، ففي حالة حصولك على درجة (9) فكلس فتكون غير محتاج لدراسة هذه الوحدة وإذهب لدراسة الوحدة التالية . أما في حالة حصولك على درجة أقل من (9) فتكون بحاجة لدراسة هذه الوحدة .

مفاتيح الإجابة على الإختبارات

الإختبار البعدي		الإختبارات الذاتية	الإختبار القبلي	
الإجابة الصحيحة	رقم السؤال		الإجابة الصحيحة	رقم السؤال
أ	1	1- التردد أحادية الإتصال والتردد متعددة الإتصال .	ب	1
ج	2	2- في التعرير الجماعي ، يتم تثبيت ثابت ثابتة فواطح أو أكثر على محور الدوران ويتم تشغيل عدة سطوح أفقية ، عمودية ، أو زاوية في شوط واحد . يستخدم التعرير الجماعي في العمل الإنتاجي الكبير من أجل توفير الوقت والجهد .	د	2
ب	3	3- التعرير التقليدي وتعرير الصعود .	أ	3
د	4	4- ماكينات التعرير نوع المروحة ، ماكينات التعرير الحافتي .	ج	4
أ	5	5- تمتلك عدد من الأحاديد ، وتكون حافات القطع على النهاية والمحيط وهي تنبذ المتبق في شكلها وتكون مرودة بصباب مستقيم .	د	5
ج	6	6- يتم عملها لإعادة السطح الطابق إلى عرضه الطبيعي والذي يتغير نتيجة تكرار شحذ حافة القطع . تكون هذه الزاوية أكبر من زاوية الخلوص الرئيسية .	ب	6
د	7	7- تستخدم اللوالب في ربط عدة القطع . هذا النوع من الربط ماثل لقواطح التعرير صغيرة الحجم ، كذلك يزود بمجرى مقفوح لإنسياب الرايش بشكل حر .	أ	7
أ	8	8- القاطنات ، المازم ، الأواح الزاوية ، رؤوس التقسيم .	ج	8
ب	9	9- التقسيم المباشر ، التقسيم غير المباشر البسيط ، التقسيم التفاضلي ، التقسيم المركب بدون استخدام التروس الفرعية ، التقسيم بالدرجات .	ب	9
د	10	10- التعدية لكل سن (S_n) ، ونقاس بوحدات ($mm/tooth$) ، التعدية لكل دورة (S_{rev}) ، ووحداتها (mm/rev) ، التعدية لكل دقيقة (S_{min}) ، ونقاس بوحدات (mm/min) .	د	10

- 1- E.P.DeGarmo, J.T. Black, and R.A. kohser “ *Materials and processes in Manufacturing* ” , Eighth Edition , John Wiley & Sons , 1999 .
- 2- P N Rao “ *Manufacturing Technology Metal Cutting and Machine Tool* ” , Tata McGraw-Hill Publishing Company Limited , New Delhi . Ninth Reprint , 2004 .
- 3- Lawrence E. Doyle, Carl A. keyser, James L. Leach, George F. Schrader, and Morse B. Singer “ *Manufacturing processes and Materials for Engineering* ” , Third Edition, prentice - Hall, Inc. 1985 .
- 4- George Schneider Jr “ *Cutting Tool Applications* ” , Manufacturing Center , 2001 .
- 5- Sherif D. Elwaki “ *Processes and Design Manufacturing* ” , Second Edition , PWS Publishing Company , 1998 .

النظرة الشاملة

1- **الفئة المستهدفة** : طلبة المرحلة الثانوية في الأقسام التكنولوجية للكليات والمعاهد التقنية في هيئة التعليم التقني.

2- **مبررات الوحدة** : تعتبر التروس من أهم الأجزاء الميكانيكية المستخدمة في نقل الحركة والتي لا يخلو جهاز منها ولذلك من الواجب بيان أهميتها في الـ صناعة إضافة إلى كيفية تصنيعها ومميزاتها وطريقة عملها .


3- الفكرة المركزية :

- أولاً- التعرف العوامل أنواع التروس المختلفة .
- ثانياً- التعرف على أهم مصطلحات التروس .
- ثالثاً- معرفة القوانين التي تحكم تصميم التروس .
- رابعاً- التعرف على طرق تصنيعها .

4- **أهداف الوحدة** : سيكون الطالب بعد دراسته لهذه الوحدة قادراً على أن :

- 1- يفرق بين كل نوع من أنواع التروس المختلفة .
- 2- يصمم الترس وفق القوانين الخاصة به .
- 3- يصنع التروس المختلفة في الورشة .

5- المخطط الإنسيابي:

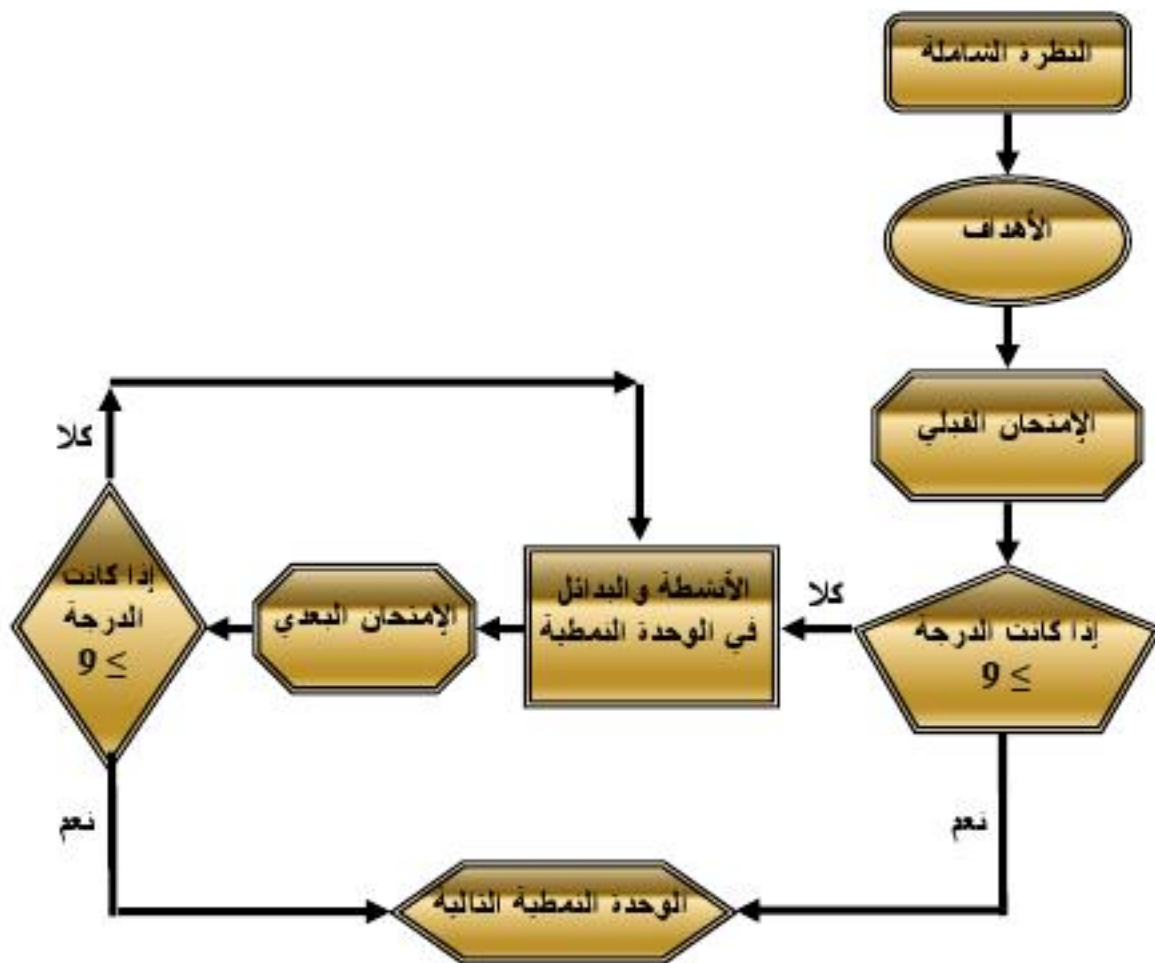

الإختبار القبلي

ضع دائرة حول الحرف الذي يسبق الإجابة الصحيحة لكل مما يأتي :

1- تمثلك التروس المخروطية الصغيرة أسنان :

- أ- مستقيمة .
- ب- عبارة عن سطحا حلزونية .
- ج- على شكل أفواس دائرية .
- د- ذات قمة مخروطية .

2- يطلق مصطلح زاوية التقدم على زاوية :

- أ- الخطوة .
- ب- الحلزون .
- ج- الوجه .
- د- الجذر .

3- دائرة الخطوة هي :

- أ- المسافة على أحد الأسنان إلى النقطة المماثلة لها على السن الآخر .
- ب- عدد الأسنان لكل إنح لقطر الخطوة .
- ج- الدائرة التي تمر بأعلى نقطة على طرف السن .
- د- دائرة نظرية تستند إليها جميع حسابات الترس .

4- تمثل زاوية الضغط :

- أ- الزاوية المحصورة بين راسم مخروط الخطوة والمحور .
- ب- الزاوية الواقعة بين خط الفعل والمماس لدائرتي الخطوة للسنين المتعشقين .
- ج- الزاوية المقابلة لعمق جذر السن .
- د- الزاوية المحصورة بين الرأس الخلفي للأسنان وقاعدة مخروط الخطوة .

5- تمثلك التروس المخروطية الناجية زاوية قمة مخروطية مقدارها :

- أ- 110° .
- ب- 200° .
- ج- 180° .
- د- 150° .

6- نستخدم طريقة التشكيل :

- أ- قاطع له مقطع جانبي مشابه لسن الترس المعشق .
- ب- أداة قطع ترددية توجه بواسطة مشكل رئيسي .
- ج- قاطع بأسنان حلزونية واسعة .
- د- قاطع له نفس شكل الفراغ بين الأسنان المراد قطعها .

7- ينتمي ينق الثروس إلى طريقة :

- أ- الثروس المشكلة .
- ب- الثروس المصبوية .
- ج- فسط الثروس .
- د- مينلور جيا المساحيق .

8- تعتبر الثروس العذلة أحد أنواع الثروس :

- أ- اللولبية .
- ب- الإسطوانية .
- ج- الحلزونية .
- د- الدودية .

9- تصنع الثروس الدودية مع قمة محدبة لـ :

- أ- نقل طاقة أكبر .
- ب- زيادة الخطوة المحورية .
- ج- زيادة قطر الخطوة الدائرية .
- د- إعطاء إنصال أكبر بين الترس الدودي والترس المتعشق معه .

10- نستخدم الجريدة المسننة لـ :

- أ- تحويل الحركة الدورانية إلى حركة خطية وبعكس .
- ب- التوصيل الأعمدة المتوازية .
- ج- نقل الحركة بين المحاور التي لا تتقاطع في الفراغ .
- د- نقل الحركة الدورانية بين المحاور المائلة المتقاطعة .

ملاحظة :

1- لكل سؤال درجة واحدة .

2- يرجى التحقق من سلامة إجابتك بمراجعة صفحة (مفاتيح الإجابات على الإختبارات) في نهاية الوحدة النمطية، ففي حالة حصولك على درجة (9) فكثر فتكون غير محتاج لدراسة هذه الوحدة وإذهب لدراسة الوحدة التالية . أما في حالة حصولك على درجة أقل من (9) فتستكون بحاجة لدراسة هذه الوحدة .

عرض الوحدة النمطية

1.11 المقدمة (Introduction)

تُعرف التروس على إنها عجلات تحتوي على أسنان تقع على محيطها الخارجي أو الداخلي ، وتستخدم لنقل الحركة الدورانية من محور إلى آخر وكذلك لتحويل الحركة الدورانية إلى حركة خطية في بعض الحالات . إن عملية نقل الحركة تتم بدون إنزلاق بسبب تداخل أسنان أحد التروس في فجوات أسنان الترس الآخر وهو ما يُعرف بالنعشيق .

في الأزمنة القديمة كانت تصلف الأسنان الخشبية أو الأوند إلى الأفراس لتكوين التروس ، أما اليوم فإن أسنان التروس تُنتج بواسطة طرق التشغيل أو التشكيل على الجزء الخارجي للمعدة . وللتزويد بضغط وحركة منظمين ولتقليل الاحتكاك والبلى تصمم التروس لتمتلك حركة دحرجة (*Rolling Motion*) عما هي حركة إنزلاق ، وللحصول على هذه الحالة فإن معظم التروس تستخدم شكل السن الذي يستند على المنحنى المنسأ (*Involute Curve*) .

إن دراسة نظرية الترس قادت إلى إستنتاج خمسة متطلبات يجب الحصول عليها لكي تعمل التروس بشكل كفوء وهي :

- 1- المقطع الحائبي الحقيقي للسن يجب أن يكون هو نفسه المقطع النظري .
- 2- فراغ السن يجب أن يكون منظم وصحيح .
- 3- دوائر الخطوة الحقيقية والنظرية يجب أن تتطابق وتتمركز مع محور دوران الترس .
- 4- سطوح الوجه والجانب يجب أن تكون ملساء وصلدة بشكل كافي لمقاومة البلى ومنع الضوضاء .
- 5- المحامل والأعمدة يجب أن تزود بحيث يحافظ على مسافة المركز - إلى - المركز المطلوبة تحت أحمال التشغيل .


المتطلبات الأربعة الأولى تحسب بواسطة إختبار المادة وعملية التصنيع :

إختبار داني (1) : عرف التروس

تقسم التروس إلى ثلاثة أنواع أساسية حسب شكلها والوظيفة التي تؤديها وهذه الأنواع هي :

- 1- التروس الإسطوانية .
- 2- التروس اللولبية .
- 3- التروس المخروطية .

تقع الأسنان في هذا النوع من التروس على إسطوانة ويمكن أن تكون الأسنان خارجية أو داخلية وكما موضح في الشكل رقم (2-11) . تستعمل التروس الإسطوانية لنقل الحركة بين المحاور المتوازية التي تقع في مسنوي واحد . يضم الترس الإسطوانى مجموعة من العناصر المدية والنظرية والتي تكون شكل السن الخاص بالترس وكما موضح في الشكل رقم (2-11) والشكل رقم (3-11).

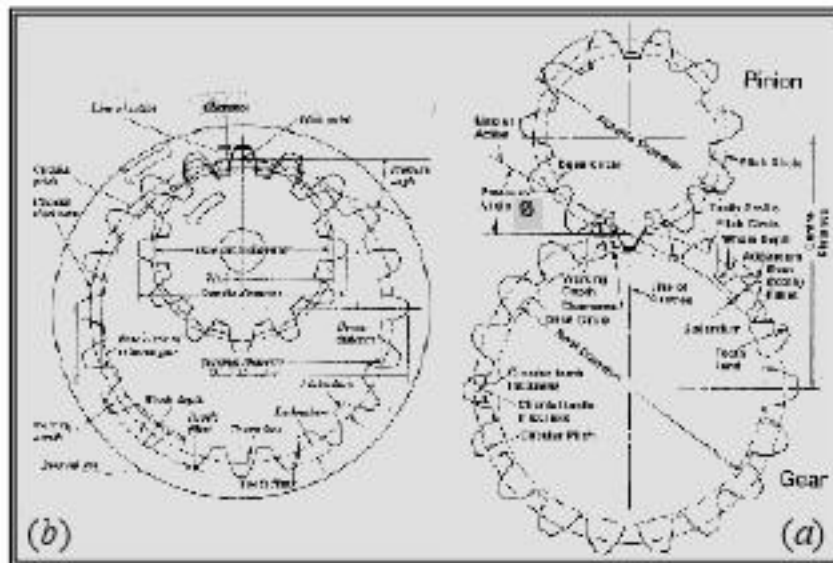


الشكل رقم (2-11) a- ترسان متعشقان من الخارج b- ترسان متعشقان من الداخل

وقبما يلي وصف لهذه المكونات :

- 1- دائرة الخطوة (Pitch Circle-D) . وهي دائرة نظرية تستند عليها جميع حسابات الترس .
- 2- الخطوة الدائرية (Circular Pitch-P) . وهي المسافة على أحد الأسنان إلى النقطة المماثلة لها على السن الآخر .

- 3- الخطوة القطرية (Diametral Pitch) . وهي عدد الأسنان لكل إنج لفطر الخطوة ، وهي تستخدم في نظام الإنجات (Inches System) وهي تعادل الموديل في نظام المليمترات .
- 4- الموديل (Module-M) . ويمثل قطر دائرة الخطوة مقسوماً على عدد أسنان الترس ، ويستخدم الموديل في نظام المليمترات (Millimeters System) .
- 5- نقطة الخطوة (Pitch Point) . وتمثل نقطة التماس بين دوائر الخطوة لترسين متعشقين .
- 6- خط الفعل (Line of Action) . إن الإتصال بين أسنان التروس المتعشقة يحصل على طول الخط المماسي لدائرتي القاعدة ، وهذا الخط يمر خاتل نقطة الخطوة ويسمى خط الفعل .
- 7- العمق الفعال (Working Depth- H_w) . وهو أقصى عمق يمتد سن على أحد التروس داخل فراغ السن للترس الآخر المتعشق معه ، وهو يمثل مجموع أطراف سن الترس .
- 8- دائرة رأس السن (Addendum Circle- D_1) . وتسمى أيضاً بالدائرة الرئيسية . وهي الدائرة التي تمر بأعلى نقطة على طرف السن وتمثل القطر الخارجي للسن .
- 9- دائرة جذر السن (Dedendum Circle- D_2) . وهي الدائرة التي تمر بأوطأ نقطة في سن الترس والتي يمثلها الجذر (Root) و دائرة جذر السن تمثل القطر الخارجي أو قطر جذر السن .
- 10- رأس السن (Addendum- a) . ويمثل الإرتفاع القطري للسن فوق دائرة الخطوة ويسمى أيضاً طرف السن .
- 11- جذر السن (Dedendum- b) . وهو العمق القطري تحت دائرة الخطوة .
- 12- العمق الكلي (Whole Depth- H) . وهو مجموع رأس السن وجذر السن .
- 13- الخلوص (Clearance- C) . هو الفرق بين رأس السن وجذر السن .
- 14- دائرة الخلوص (Clearance Circle) . هي الدائرة التي تمس دائرة رأس السن المتعشق .
- 15- زاوية الضغط (Pressure Angle- θ) . وهي الزاوية الواقعة بين خط الفعل والمماس لدائرتي الخطوة للسنين المتعشقين عند نقطة الخطوة .
- 16- جانب السن (Tooth Flank) . ويمثل سطح السن تحت دائرة الخطوة ، وهو وموازي أيضاً لمحور الترس .
- 17- وجه السن (Tooth Face) . وهو سطح السن فوق دائرة الخطوة ، وموازي لمحور الترس .
- 18- المقطع الجانبي للسن (Tooth Profile) . هو جانب واحد للسن في المقطع العرضي بين الدائرة الخارجية ودائرة الجذر . المقطع الجانبي هو عادة منحني تقاطع سطح السن والمستوي أو السطح العمودي لسطح الخطوة .

- 19- السمك الوترى (Chordal Thickness- t_c) . هو طول الوتر الذي يقابل قوس السمك الدائري في المستوى العمودي لحلزون الخطوة .
- 20- رأس السن الوترى (Chordal Addendum) . هو الارتفاع من قمة السن إلى الوتر المقابل لقوس السمك الدائري .
- 21- السمك الدائري (Circular Thickness- t) . وهو السمك المقاس على طول دائرة الخطوة .
- 22- إنحناء السن (Tooth Fillet) . وهو القوس الواصل بين جذر السن وقعر السن (الفراغ بين سنتين).
- 23- قمة السن (Top Land) . ويمثل أعلى نقطة على السن التي تمر فيها دائرة رأس السن .
- 24- قعر السن (Bottom Land) . ويمثل أوطأ نقطة على السن التي تمر فيها دائرة جذر السن .
- 25- عرض وجه السن (Face Width) . ويمثل طول أسنان الترس في المستوى المحوري .
- 26- دائرة القاعدة أو الأسس (Base Circle- D_b) . وهي الدائرة التي ينشأ أو يتولد منها المنحني المنسأ ويتم إستنتاجها من الرسم .
- 27- نسبة السرعة (Speed Ratio- R) . هي النسبة بين عدد دورات الترس القائد و عدد دورات الترس المُتبع .

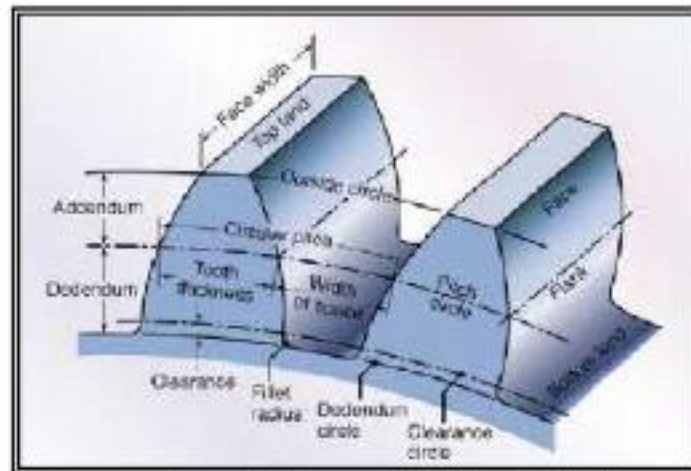

الشكل رقم (3-11) : مصطلحات سن الترس


إختبار ذاتي (2) : ما الفرق بين السمك الوترى والسمك الدائري

1.1.2.11 أنواع التروس الإسطوانية (Cylindrical Gears Types)

تقسم التروس الإسطوانية إلى نوعين رئيسيين هما :

1- التروس العجلة (المستقيمة) (Spur Gears)

تمتلك التروس العجلة أسنان مستقيمة توازي محوري العمودين المترافين ، وتستخدم هذه التروس للتوصيل بين الأعمدة المتوازية . تعتبر التروس العجلة من أسهل أنواع التروس من حيث التصنيع وأرخصها . إذا كانت أسنان الترسين المتعشقين الصغير والكبير من الخارج فإن كل عمود لهما يدور في اتجاه معاكس لدوران العمود الآخر ، أما إذا كانت أسنان الترس الكبير داخلية فالترسين يدوران في اتجاه واحد وكما موضح في الشكل رقم (3-11) . يسمى الترس الصغير (*Pinion*) ويسمى الترس الكبير (*Toothed Wheel*) .

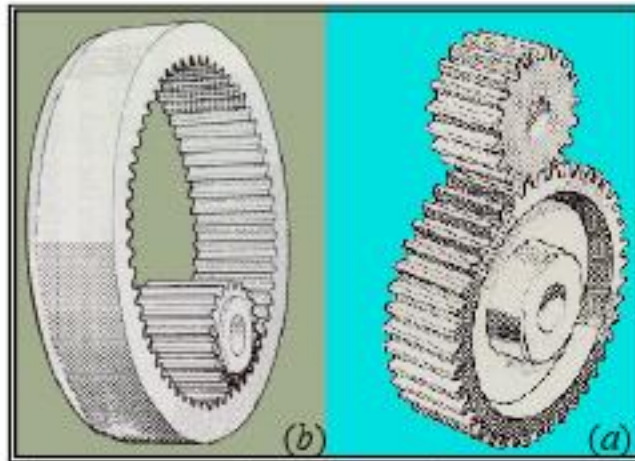


الشكل رقم (3-11) a - تروس عجلة متعشقة من الخارج b - تروس عجلة متعشقة من الداخل

2- الجريدة المسننة (Toothed Rack)

وهي عبارة عن ترس مستقيم مرتبة أسنانه على إسقاطية واحدة وتستخدم لتحويل الحركة الدورانية إلى حركة خطية وبالعكس . الشكل رقم (4-11) يوضح الجريدة المسننة متعشقة مع ترس صغير . إن عملية تحويل الحركة الدورانية إلى حركة خطية وبالعكس ويتم ذلك بثلاثة طرق هي :

- 1- دوران الترس الصغير (*Pinion*) حول مركز ثابت بسبب حركة الجريدة بخط مستقيم .
- 2- حركة الجريدة بخط مستقيم بسبب دوران الترس حول مركز ثابت .
- 3- إذا كانت الجريدة المسننة ثابتة والترس الصغير هو الذي يدور عندها يتحرك مركز الترس في خط مستقيم أخذاً الترس معه .

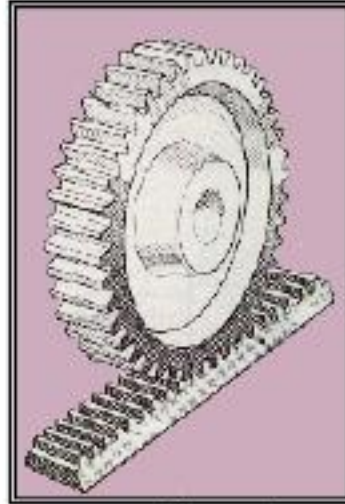

الشكل رقم (4-11) : الجريدة المُسنَّنة متعشقة مع ترس صغير

إختبار ذاتي (3) : ما هي الجريدة المسنَّنة

2.1.2.11 القوانين التي تحكم التروس الإسطوانية

هناك عدد من القوانين التي تحكم عملية تصميم التروس وطريقة عملها وحسب نوع الترس المستخدم ، ويتم استخدام نظامين خاصين لحساب متغيرات سن الترس وتصميمه وهما :

- 1- نظام المليمترات (Millimeters System) . ويعتمد هذا النظام على الموديل في حساباته وهو موضح في الجدول رقم (1-11) .
- 2- نظام الإنجك (Inches System) . ويعتمد على الخطوة القطرية في حساباته .

الجدول رقم (1-11)

القوانين الخاصة بحسابات التروس العجلة والجريدة المُسننة

القانون	الرمز	إسم العنصر	ت
$M \times N$	D	قطر دائرة الخطوة	1
$\frac{D}{N} , \frac{P}{\pi}$	M	الموديل	2
$\pi \times M , \frac{(\pi \times D)}{N}$	P	الخطوة الدائرية	3
M	a	رأس السن	4
$a + C , 1.25M$	b	جذر السن	5
$D + 2a , D + 2M$	D_1	دائرة رأس السن	6
$D - 2b , D - 2.5M$	D_2	دائرة جذر السن	7
$(\frac{\pi}{2}) \times M , \frac{P}{2}$	t	سمك السن	8
$0.25 \times M$	C	الخلوص	9
$a + b , 2.25M$	H	العمق الكلي للسن	10
$H - C$	H_w	العمق الفعال	11
قيمها $(20^\circ - 14.5^\circ)$	\emptyset	زاوية الضغط	12
$D \sin(90^\circ/N)$	t_c	السمك الوترى	13
$\frac{n_p}{n_g} , \frac{D_g}{D_p} , \frac{N_g}{N_p}$	R	نسبة السرعة	14

ملاحظة // الخطوة الدائرية للتروس تساوي الخطوة الخطية للجريدة المُسننة .

 $N =$ عدد أسنان الترس $n_p, n_g =$ عدد الدورات بالدقيقة للتروس الكبير و الصغير على التوالي .

مثال 1

ترس إسطوانى ذو أسنان مستقيمة قطر دائرة الخطوة له $(90mm)$ وعدد أسنانه (15) ، احسب : الخطوة الدائرية ، سمك السن ، العمق الكلي للسن .

// الحل

$$M = \frac{D}{N} \quad , \quad M = \frac{90}{15} \quad \Rightarrow \quad \boxed{M = 6mm}$$

$$P = \pi \times M \quad , \quad P = \pi \times 6 \quad \Rightarrow \quad \boxed{P = 18.84mm}$$

$$t = \frac{P}{2} \quad , \quad t = \frac{18.84}{2} \quad \Rightarrow \quad \boxed{t = 9.42mm}$$

$$H = 2.25M \quad , \quad H = 2.25 \times 6 \quad \Rightarrow \quad \boxed{H = 13.5mm}$$

مثال 2

نرس إسطوانى قطر دائرة الخطوة له (70mm) وخطونه الدائرية (16mm) أوجد : دائرة رأس السن ، دائرة جذر السن ، الموديل ، سمك السن .

// الحل

$$M = \frac{P}{\pi} \quad , \quad M = \frac{16}{\pi} \quad \Rightarrow \quad \boxed{M \approx 5mm}$$

$$D_1 = D + 2M \quad , \quad D_1 = 70 + (2 \times 5) \quad \Rightarrow \quad \boxed{D_1 = 80mm}$$

$$D_2 = D - 2.5M \quad , \quad D_2 = 70 - (2.5 \times 5) \quad \Rightarrow \quad \boxed{D_2 = 57.5mm}$$

$$t = \frac{P}{2} \quad , \quad t = \frac{16}{2} \quad \Rightarrow \quad \boxed{t = 8mm}$$

مثال 3

نرس إسطوانى ذو أسنان مستقيمة قطر دائرة رأس السن له (111mm) و قطر دائرة جذر السن (75mm) . أوجد : الموديل ، دائرة الخطوة ، الخطوة الدائرية ، سمك السن ، العمق الكلى للسن ، وعدد أسنان الترس .

$$H = \frac{D_1 - D_2}{2} , \quad H = \frac{111 - 75}{2} \Rightarrow \boxed{H = 18mm}$$

$$H = 2.25M , \quad M = \frac{18}{2.25} \Rightarrow \boxed{M = 8mm}$$

$$D_1 = D + 2M , \quad 111 = D + (2 \times 8) \Rightarrow \boxed{D = 95mm}$$

$$P = \pi \times M , \quad P = \pi \times 8 \Rightarrow \boxed{P = 25.13mm}$$

$$t = \frac{P}{2} , \quad t = \frac{25.13}{2} \Rightarrow \boxed{t = 12.565mm}$$

$$D = M \times N$$

$$95 = 8 \times N \Rightarrow \boxed{N = 11}$$

2.2.11 التروس اللولبية (Screw Gears)

تستعمل التروس اللولبية لنقل الحركة بين المحاور التي لا تقاطع في الفراغ والتي لا تقع في مستوى واحد. تكون أسنان هذا النوع من التروس مثبتة على السطح الخارجي لشكل إسطواني مثلما هي الحال في التروس الإسطوانية، وتميل أسنان هذه التروس بزاوية معينة تسمى زاوية الحلزون (*Helix Angle*).


1.2.2.11 أنواع التروس اللولبية (Screw Gears Types)

تقسم التروس اللولبية إلى نوعين رئيسيين هما:

1- التروس الحلزونية (Helical Gears)

تقع الأسنان على الترس الحلزوني على طول الحلزون، وزاوية الحلزون تكون بين الحلزون وإسطوانة الخطوة وهي العنصر المتوازي مع الترس. يمكن أن تربط التروس الحلزونية أماموازية أو غير متوازية للأعمدة غير المقاطعة. هنالك نوعان من التروس الحلزونية والموضحة في الشكل رقم (11-5-11) وهي:

- 1- التروس الحلزونية مفردة الأسنان .
- 2- التروس الحلزونية مزدوجة الأسنان .

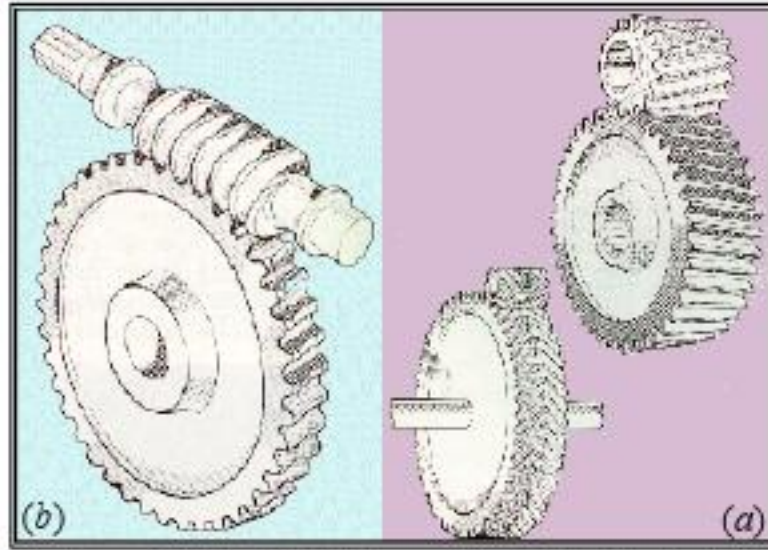

الشكل رقم (5-11) a - التروس الحلزونية b - التروس التودية

هناك عدد من المصطلحات التي نصف مكونات الترس الحلزوني وهذه المصطلحات هي :

- 1- زاوية الحلزون (ψ - Helix Angle) . وهي الزاوية بين المماس للحلزون ومحور الترس .
- 2- الخطوة الدائرية العمودية (P_n - Normal Circular Pitch) . وهي الخطوة الدائرية في المستوى العمودي للأسنان .
- 3- الخطوة الدائرية المستعرضة (P - Transverse Circular Pitch) . وتمثل الخطوة الدائرية في مستوى دوران الترس .

إختصار ذاتي (4): ما هو إستعمال التروس اللولبية

2.2.2.11 القوانين التي تحكم التروس الحلزونية

الجدول رقم (2-11) يوضح القوانين الخاصة بحسابات التروس الحلزونية وحسب نظم الملبمترات .

الجدول رقم (2-11)
القوانين الخاصة بحسابات التروس الحلزونية

رقم	إسم العنصر	الرمز	القانون
1	قطر دائرة الخطوة	D	$(M \times N) / \cos \psi$
2	الموديل	M	$(D \times \cos \psi) / N$
3	الخطوة الدائرية العمودية	P_n	$P \times \cos \psi$
4	دائرة رأس السن	D_1	$D + 2M$
5	ارتفاع السن	H	$2.25M$
6	طول الخطوة الحلزونية	L	$(\pi \times D) / \tan \psi$
7	عدد الأسنان الفرضي	Z'	$N / \cos^3 \psi$

مثال

احسب الأبعاد اللازمة لفنح تروس حلزوني عدد أسنانه (30) ويمتلك موديل (3mm) وزاوية ميل الحلزون (20°).

الحل //

$$D = \frac{M \times N}{\cos \psi} \quad , \quad D = \frac{3 \times 30}{\cos 20} \quad \Rightarrow \quad D = 95.8mm$$

$$D_1 = D + 2M$$

$$D_1 = 95.8 + (2 \times 3) \quad \Rightarrow \quad D_1 = 101.84mm$$

$$H = 2.25M \quad , \quad H = 2.25 \times 3 \quad \Rightarrow \quad H = 2.25M$$

$$L = \frac{\pi \times D}{\tan \psi} \quad , \quad L = \frac{\pi \times 95.8}{\tan 20} \quad \Rightarrow \quad L = 800mm$$

الإختبار البعدي

ضع دائرة حول الحرف الذي يسبق الإجابة الصحيحة لكل مما يأتي :

- 1- العمق الفعل هو :
 - أ- أقصى عمق يمتده سن على أحد التروس داخل فراغ السن للتروس الآخر المتعشق معه .
 - ب- الإرتفاع القطري للسن فوق دائرة الخطوة .
 - ج- العمق القطري تحت دائرة الخطوة .
 - د- الفرق بين رأس السن وجذر السن .
- 2- وجه السن هو :
 - أ- سطح السن تحت دائرة الخطوة .
 - ب- أعلى نقطة على السن .
 - ج- سطح السن فوق دائرة الخطوة .
 - د- القوس الواصل بين جذر السن وقعره .
- 3- يمثل الخلوص :
 - أ- مجموع رأس السن وجذره .
 - ب- الفرق بين رأس السن وجذره .
 - ج- المسافة على أحد الأسنان إلى النقطة المماثلة لها على السن الآخر .
 - د- طول الوتر الذي يقابل قوس السمك الدائري .
- 4- الخطوة الدائرية المستعرضة هي :
 - أ- المسافة على أحد الأسنان إلى النقطة المماثلة لها على السن الآخر .
 - ب- الدائرة التي ينشأ منها المنحني المنشأ .
 - ج- الخطوة الدائرية في المستوي العمودي للأسنان .
 - د- الخطوة الدائرية في مستوي دوران الترس .
- 5- يمكن تعريف خطوة الجزء المسنن على إنها :
 - أ- المسافة بين المستوي الخلفي وناح الترس .
 - ب- المسافة من مخروط الخطوة إلى المستوي الخلفي للترس .
 - ج- المسافة من أي نقطة على السن إلى النقطة المماثلة على الدورة التالية لنفس السن .
 - د- المسافة على أحد الأسنان إلى النقطة المماثلة لها على السن الآخر .
- 6- زاوية الجذر هي :
 - أ- الزاوية المحصورة بين خط الجذر والمحور .
 - ب- الزاوية المقابلة لعمق جذر السن .
 - ج- الزاوية المحصورة بين راس مخروط الخطوة والمحور .
 - د- الزاوية الواقعة بين خط الفعل والمماس لدائرتي الخطوة للتروسين المتعشقين .

- 7- زاوية رأس السن هي :
- الزاوية المحصورة بين خط رأس السن والمحور .
 - الزاوية المقابلة لرأس السن .
 - الزاوية المحصورة بين الرأس الخلفي للأسنان وقاعدة مخروط الخطوة .
 - الزاوية بين المملىس للحزون والمستوي العمودي للمحور .

8- نراوح قيمة زاوية الضغط بحوالي :

- $(10^\circ - 15^\circ)$.
- $(14.5^\circ - 25^\circ)$.
- $(15^\circ - 30^\circ)$.
- $(14.5^\circ - 20^\circ)$.

9- نستعمل التروس اللولبية لنقل الحركة بين :

- المحاور التي لا تتقاطع في الفراغ والتي لا تقع في مستوى واحد .
- المحاور المائلة المقاطعة غير المتوازية والتي تقع في مستوى واحد .
- المحاور المتوازية والتي تقع في مستوى واحد .
- المحاور المتوازية والتي لا تقع في مستوى واحد .

10- ننتسب التروس الهلبيدية إلى التروس :

- الإسطوانية .
- اللولبية .
- المخروطية .
- الدودية .

ملاحظة :

1- لكل سؤال درجة واحدة .

2- يرجى التحقق من سلامة إجابتك بمراجعة صفحة (مفاتيح الإجابات على الإختبارات) في نهاية الوحدة النمطية، ففي حالة حصولك على درجة (9) فكثر فتكون غير مدحج لدراسة هذه الوحدة وإذهب لدراسة الوحدة التالية . أما في حالة حصولك على درجة أقل من (9) فتستكون بحاجة لدراسة هذه الوحدة .

مفاتيح الإجابة على الإختبارات

الإختبار البعدي		الإختبارات الذاتية	الإختبار القبلي	
الإجابة الصحيحة	رقم السؤال		الإجابة الصحيحة	رقم السؤال
أ	1	1- تُعرف التروس على إنها عجائز تحوي على أسنان تقع على محيطها الخارجي أو الداخلي ، وتستخدم لنقل الحركة الدورانية من محور إلى آخر وكذلك لتحويل الحركة الدورانية إلى حركة خطية في بعض الحالات .	ج	1
ج	2	2- السمك الوترى هو طول الوتر الذي يقابل قوس السمك الدائري في المسنوي العمودي لحلزون الخطوة . أما السمك الدائري فهو السمك المقاس على طول دائرة الخطوة .	أ	2
ب	3	3- وهي عبارة عن ترس مسنن مرتبة أسفانه على إسقاطه واحدة وتستخدم لتحويل الحركة الدورانية إلى حركة خطية وبالعكس .	د	3
د	4	4- تسعمل التروس التوليدية لنقل الحركة بين المحاور التي لا تقاطع في الفراغ والتي لا تقع في مستوى واحد .	ب	4
ج	5	5- يتم ضبط التروس بواسطة فاطح برادي على شكل سن معرّد ، جردّده ، أو ترس صغير . تتحرك كتلة الخاتم المراد إنتاج الترس منها والفاطح سودة كما في حالة التعتيق ، ويحلت عدد من القطوعات نتيجة لهذا التعتيق .	ج	5
أ	6		د	6
ب	7		أ	7
د	8		ب	8
أ	9		د	9
ج	10		أ	10

- 1- E.P.DeGarmo, J.T. Black, and R.A. kohser “ *Materials and processes in Manufacturing* ” , Eighth Edition , john Wiley & Sons , 1999 .
- 2- Lawrence E. Doyle, Carl A. keyser, James L.Leach, George F. Schrader, and Morse B. Singer “ *Manufacturing processes and Materials for Engineering* ” , Third Edition, prentice - Hall, Inc. 1985 .
- 3- Sherif D.Elwakil “ *Processes and Design Manufacturing* ” , Second Edition , PWS Publishing Company , 1998 .

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
الجامعة التقنية الجنوبية
المعهد التقني الشطرة
قسم التقنيات الميكانيكية/ فرع الانتاج

وحدة تدريبية

لطلبة المرحلة الثانية / انتاج

القشط

- القشط
- مكائن القشط
- العمليات المختلفة للمقشطة

النظرة الشاملة

1- الفئة المستهدفة : طلبة المرحلة الثانوية في الأقسام التكنولوجية للكليات والمعاهد التقنية في هيئة التعليم التقني.


2- مبررات الوحدة : تضم ورش التشغيل الكثير من الماكينات المستخدمة في تشغيل المواد الهندسية والتي من ضمنها مكينات القشط والتي تنفذ عليها العديد من العمليات التشغيلية ولمختلف المواد ولذلك فمن المهم إلقاء الضوء على هكذا ماكينة وعملياتها لبيان أهميتها بالنسبة لعمليات التصنيع .

3- الفكرة المركزية :

- أولاً- التعرف على ماكينة القشط وأجزاءها وأنواعها .
- ثانياً- التعرف على أنواع الإدارة في مكينات القشط .
- ثالثاً- التعرف على كيفية تثبيت العدد والمشغولات على المقشطة .
- رابعاً- معرفة القوانين الخاصة بحساب معدلات التشغيل وزمن التشغيل .

4- أهداف الوحدة : سيكون الطالب بعد دراسته لهذه الوحدة قادراً على أن :

- 1- يستعمل ماكينة القشط في الورشة .
- 2- يتعرف على نوع العملية المجراة على ماكينة القشط وكيفية تنفيذها .
- 3- تحديد متغيرات القطع الضرورية للتشغيل .
- 4- حساب زمن شوط القطع وزمن شوط الرجوع .
- 5- يختار بالشكل الأمثل الملحقات المناسبة لعملية قشط معينة .

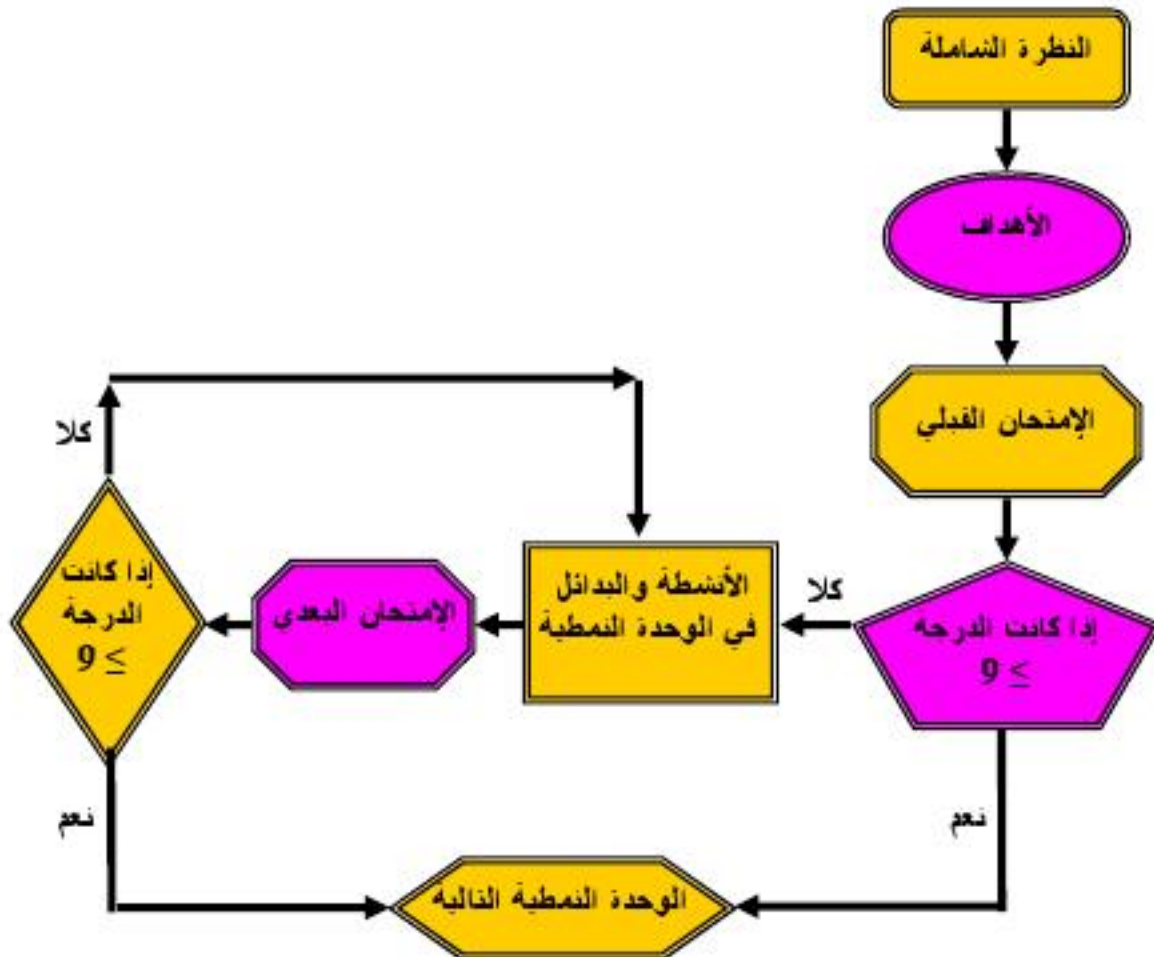

الإختبار القبلي

ضع دائرة حول الحرف الذي يسبق الإجابة الصحيحة لكل مما يأتي :

1- تكون الحركة الرئيسية للعدّة في المقسطة حركة :

- أ- خطية .
- ب- ترددية .
- ج- دورانية .
- د- محورية .

2- يكون شوط الرجوع :

- أ- أقل فعالية من شوط القطع .
- ب- متساوي مع شوط القطع .
- ج- أكثر فعالية من شوط القطع .
- د- أسرع من شوط القطع .

3- تمتلك المقسطة الرأسية :

- أ- تمساحاً عمودياً مع منضدة دوارة .
- ب- تمساحاً أفقياً مع منضدة ترددية .
- ج- تمساحاً عمودياً مع منضدة ترددية .
- د- تمساحاً أفقياً مع منضدة دوارة .

4- تستخدم المقسطة النطاحة في :

- أ- عمل القوب الرأسية .
- ب- فتح المجاري والسفوق .
- ج- النخسّين الابتدائي للتملاج الأولية .
- د- تشغيل الأعمدة وألواح الإنحناء .

5- تمارس الشغلة في مقسطة العربية حركة :

- أ- تغذية ترددية .
- ب- القطع والرجوع .
- ج- تغذية دائرية .
- د- تغذية أفقية .

6- يتحرك برج تثبيت العدّة حركة :

- أ- محورية .
- ب- دورانية .
- ج- خطية .
- د- مفصلية .

- 7- يتم أخذ مسافة الإفراب الكلية للقطب بحوالي :
- (25mm-15mm)
 - (20mm-10mm)
 - (25mm-10mm)
 - (15mm-5mm)
- 8- يتم إدارة المعاسط الهيدروليكية بواسطة :
- أ- آلية ذراع التدوير .
 - ب- محرك كهربائي .
 - ج- إسطوانة هيدروليكية تتحرك بالسوائل .
 - د- دوران النرس الأكبر والنرس الأصغر .
- 9- تكون حركة التخذية في القشط :
- أ- مماثلة لحركة القطع .
 - ب- معكسة لحركة القطع .
 - ج- موازية لحركة القطع .
 - د- متقاطعة مع حركة القطع .
- 10- يتم ربط مثبت العدة في مقسطة العربية على :
- أ- القضيب المستعرض .
 - ب- التماسح العمودي .
 - ج- رأس التماسح .
 - د- التماسح الأفقي .

ملاحظة :

1- لكل سؤال درجة واحدة .


2- يرجى التحقق من سائمتك إجابتك بمراجعة صفحة (مفاتيح الإجابات على الاختبارات) في نهاية الوحدة النمطية، ففي حالة حصولك على درجة (9) فمفكر فتكون غير محتاج لدراسة هذه الوحدة وإذهب لدراسة الوحدة التالية . أما في حالة حصولك على درجة أقل من (9) فتستكون بحاجة لدراسة هذه الوحدة .

عرض الوحدة النمطية

(Introduction)

1.7 المقدمة

يمكن تعريف عملية القشط على إنها حركة نسبية مستوية ترددية في خط مستقيم بين أداة القطع والشغلة باستخدام أداة قطع ذات حافة مفردة الإتصال للحصول على سطوح مستوية أو مائلة باستخدام مكائن القشط متعدد الأنواع والأشكال . تكون الحركة الرئيسية كما ذكرنا هي حركة ترددية لأداة القطع والتي تمثل حركة القطع ، أما حركة التغذية فتكون بشكل علم عبارة عن حركة المنضدة التي تثبت عليها الشغلة وتكون هذه الحركة مقاطعة مع الحركة الرئيسية لأداة القطع . تُعطى حركة التغذية بوحدات (mm/Stroke) ويقصد بالشوط (Stroke) هو حركة الأداة للأمام والذي يمثل شوط القطع (Cutting Stroke) والرجوع إلى وضعها السابق وهذا يمثل شوط الرجوع (Return Stroke) وفي هذا الشوط لا يحدث قطع ، ويكون شوط الرجوع أسرع من شوط القطع من أجل تقابل الوقت الصالح الناتج من عدم القطع في عودة أداة القطع . الشكل رقم (1-7) يوضح مشغولات متنوعة مصنعة بالقشط .

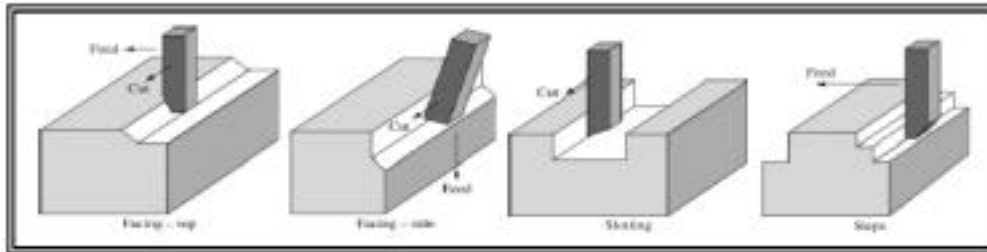

الشكل رقم (1-7) : مشغولات متنوعة مُصنَّعة بالقشط

إختبار ذاتي (1): عرف عملية القشط

2.7 ماكينات القشط (Shaping & Planing Machines)

هناك ثلاث أنواع رئيسية لمكينات القشط والتي تختلف فيما بينها في أسلوب شوط القطع والرجوع وحركة التغذية ، وكذلك في أشكالها وتطبيقاتها ولكنها تشترك في ميزة واحدة وهي إنها تستخدم للحصول على سطوح مستوية ، وهذه المكينات هي :

1- المقشطة النطاحة . وتقسّم إلى نوعين هما

a- المقشطة النطاحة الأفقية .

b- المقشطة النطاحة العمودية


2- مقشطة العربة .

1.2.7 المقشطة النطاحة (Shaper Machine)

المقسطة النطاحة هي مقشطة بطبئة نسبياً وتمتلك قدرة إزالة معدن واطئة جداً . المقشطة النطاحة هي ملكة واطئة الكلفة وتستخدم للتخشين الابتدائي للنماذج الأولية ، وهذه المقاشط نغراً ما تستخدم للعمل الإنتاجي . هنالك نوعان من المقسطة النطاحة هما :

1.1.2.7 المقشطة النطاحة الأفقية (Horizontal Shaper)


تستخدم المقسطة النطاحة الأفقية للمشغولات الصغيرة نسبياً ، وهي موضحة في الشكل رقم (2-7) . تكون حركة ذراع التشغيل الذي تثبيت فيه عمدة القطع والمسمى بالتمساح (*Ram*) حركة أفقية ذهاباً وهو سوط القطع (V_a) وإياباً وهو سوط الرجوع (V_r) فوق الشغلة التي يتم تثبيتها على منضدة المقسطة أما المنضدة فتتحرك حركة تغذية عرضية ترددية (S) بإلجهاين . إن حركة التمساح يمكن التحكم فيها من حيث طولها ونقطة بدايتها ونهايتها . تستخدم المقسطة النطاحة الأفقية لتشغيل السطوح المستوية أو المائلة بزواوية .

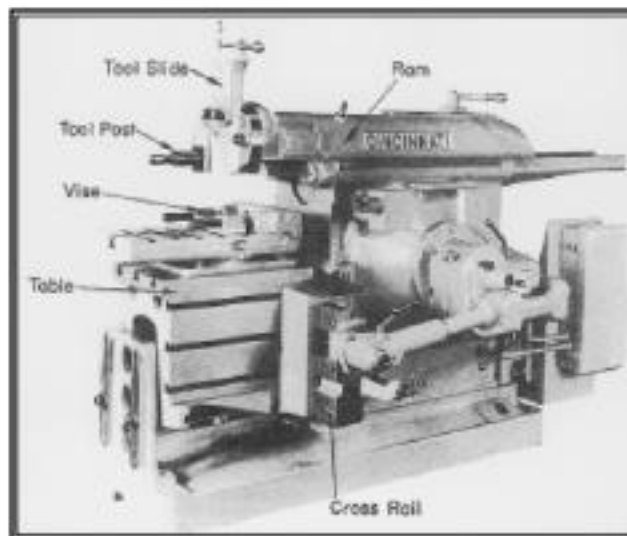

الشكل رقم (2-7) : المقسطة النطاحة الأفقية

2.1.2.7 المقشطة النطاحة الرأسية (Vertical Shaper or Slotter)


تمتلك المقشطة النطاحة الرأسية والموضحة في الشكل رقم (3-7) تمساح عمودي مع مفضدة دوارة تثبت عليها الشغلة وسرج مشابه للموجود في المقشطة النطاحة الأفقية ، و يمكن أن تعمل هذه المقشطة داخل أو خارج الجزء المُشغل . إن معظم العمل الذي تنفذه المقشطة النطاحة الرأسية هي فتح المجاري في الثقوب الرأسية التي يتم عملها بعمليات تشغيل أخرى مثل الثقب . يمارس التماسح الذي تثبت فيه عدة القطع حركة القطع والرجوع أما المفضدة الدوارة فتمارس حركة التغذية .

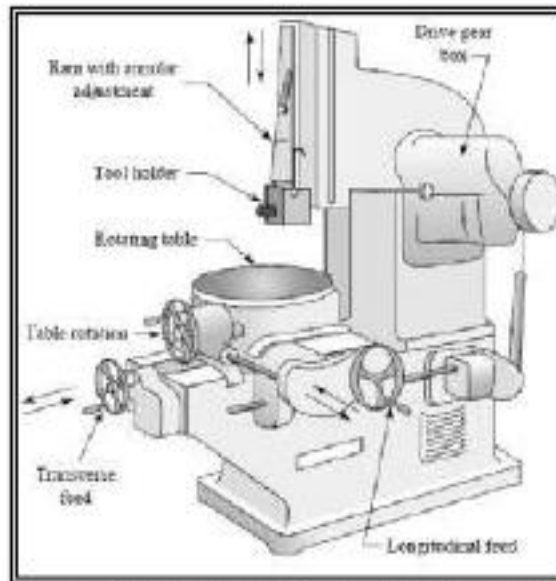

الشكل رقم (3-7) : المقشطة النطاحة الرأسية

2.2.7 مقشطة العربة (Planer Machine)

تستخدم هذه المقشطة والموضحة في الشكل رقم (4-7) لتشغيل الأجزاء الكبيرة والتي لا يمكن تشغيلها في المقاشط النطاحة ، حيث يمكن تشغيل السطوح المسنونة أو المائلة وكذلك عمل الحزوز والمجاري في المشغولات . إن الفرق بين مقشطة العربة والمقسطة النطاحة هو إن الشغلة هي التي تمارس شوط القطع و شوط الرجوع بينما لا تمارس عدة القطع سوى التغذية العرضية . تكون عدة القطع مثبتة في مثبتة العدة (Clapper Box) القابل للدوران ويتم ربطه إلى القضيب المستعرض (Cross Rail) ، أما الشغلة فتوضع على المنضدة المثبتة على فرش المقشطة . إن العمل النموذجي الذي يمكن إنجازه بواسطة مقشطة العربة هو الأعمدة ، مجموعة محرك الديزل البحري ، وألواح الإنحناء لعمل الصفائح المعدنية .

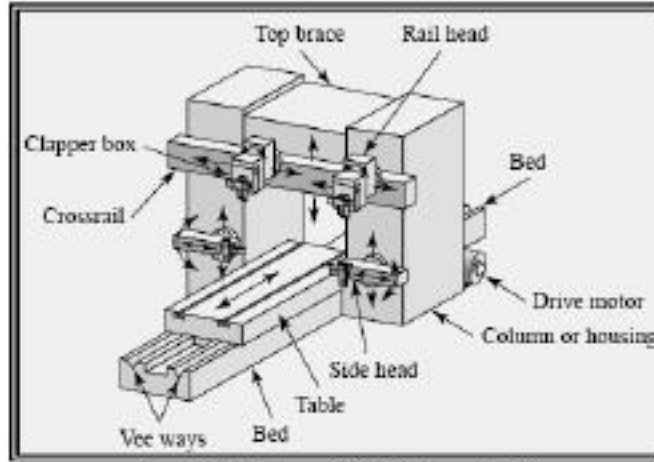

الشكل رقم (4-7) : مقشطة العربة


إختبار ذاتي (2): عدد أنواع المفانط

3.7 إدارة المقاشط النطاخة (Shaper Machines Drive)

تستمد حركة عُدّة القطع الترددية في المقاشط النطاخة من محرك كهربائي أو عمود إدارة مرتبط بصندوق تغيير السرعات للتحكم في حركة التماسح وهذه الإدارة تكون على نوعين هما :

1.3.7 الإدارة الميكانيكية (Mechanical Drive)

وتستخدم في المقاشط النطاخة واطئة الكلفة . تعتمد هذه الإدارة على آلية ذراع التندوير (Crank Mechanism) وكما موضح في الشكل رقم (5-7) ، حيث يتم قبلة الترس الأكبر (Bull Gear) بواسطة الترس الأصغر (Pinion Gear) والموصول بذراع المحرك خاتل صندوق تروس مع أربع أو ثماني سرعات أو أكثر أحياناً . إن دورات الترس الأكبر يتم نقلها إلى التماسح عن طريق الذراع المرتبط به لتتحول إلى شوط لكل دفقة للمقشطة (Stroke/min) . وكما ذكرنا سابقاً فإن سرعة الرجوع تكون أكبر من سرعة القطع لعدم وجود قطع ولتقليل الزمن الضائع .

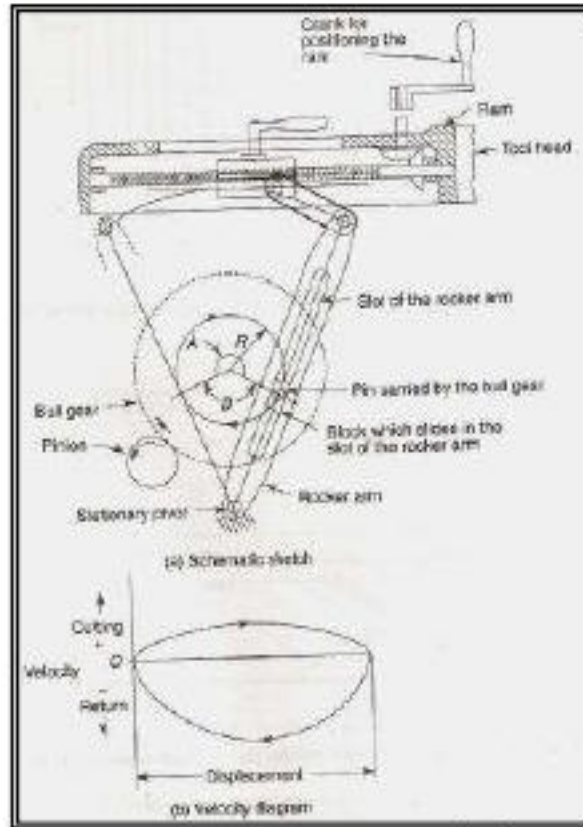

الشكل رقم (5-7) : الإدارة الميكانيكية

(Hydraulic Drive)


2.3.7 الإدارة الهيدروليكية

وهي موضحة في الشكل رقم (6-7) . تمتلك مقسطة الإدارة الهيدروليكية نفس الأجزاء الرئيسية التي في مقسطة الإدارة الميكانيكية ، ولكن التماسح هنا يتم إدارته بواسطة إسطوانة هيدروليكية تتحرك بلاسوائل . يتم ضخ السائل الهيدروليكي بواسطة مضخة إلى أنابيب متصلة بالإسطوانة التي تحتوي داخلها على مكبس . عند إمضاء هذه الإسطوانة بلاسائل يتحرك المكبس للأمام متحركاً التماسح معه بحركة شوط القطع ، أما عند إفراغ الإسطوانة من السائل يرجع المكبس إلى وضعه الأصلي مسبباً شوط الرجوع . تستخدم مقسطة الإدارة الهيدروليكية محركات ذات قدرة حصيلية تتراوح بين (5 hp - 10 hp) . هنالك مميزات عديدة للمقسطة الهيدروليكية والتي يمكن إدراجها كالآتي :

- 1- تبقى سرعة القطع ثابتة خلال شوط القطع بخلاف المقسطة الميكانيكية حيث السرعة تتغير باستمرار .
- 2- بما إن القدرة المتوفرة تبقى ثابتة خلال القسط ، لذلك يمكن استخدام القدرة الكاملة للعدة أثناء شوط القطع .

- 3- ينعكس التماسح سريعاً بدون أية صدمة حلماً يتم استخدام الإسطوانة الهيدروليكية ، ويكون القصور الذاتي لحركة الأجزاء صغير نسبياً .
- 4- إن مدى سرعات القطع الممكنة على نسبياً في المفشطة الهيدروليكية .
- 5- يمكن إنجاز أسواط لكل دقيقة بشكل أكثر بواسطة إستهلاك وقت أقل عن طريق أسواط الإنعكس والعودة .

وعلى الرغم من هذه المميزات إلا إن المفشطة الهيدروليكية تكون مكلفة بشكل أكبر مقارنة مع المفشطة الميكانيكية ، إضافة إلى ذلك تتغير نقطة التوقف لسوط القطع اعتماداً على المقاومة للقطع بواسطة مادة الشغلة .

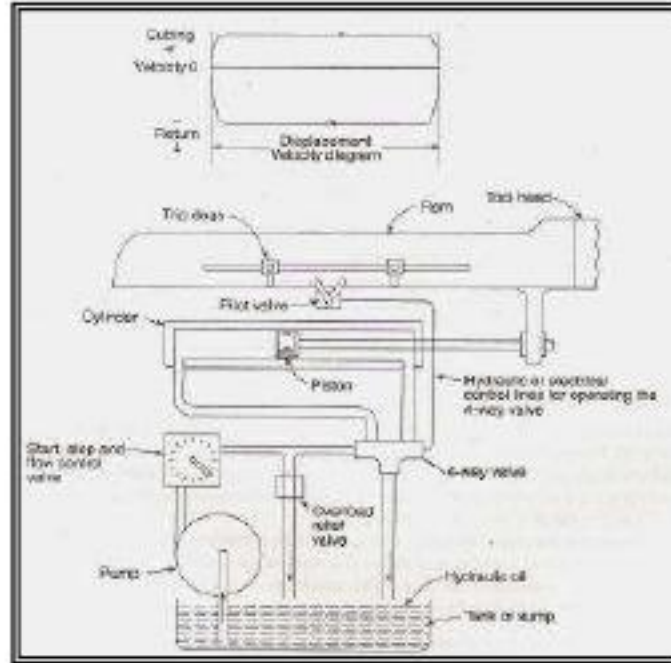


الشكل رقم (6-7) : الإدارة الهيدروليكية

إختصار ذاتي (3): ما هو فرق الإدارة الميكانيكية عن الهيدروليكية

4.7 تثبيت أداة القطع (Cutting Tool Holding)

يتم تثبيت أداة القطع في برج خاص برأس التماسح وكما موضح في الشكل رقم (7-7) ، وينتج هذا البرج حركة مفصلية حول نقطة في أعلاه بحيث إن هذه الحركة تسمح للأداة بالانحراف خلال سوط

الرجوع والعودة إلى وضعها الأصلي مسندة على جهة الفساح أثناء شوط القطع وبذلك لا تتعرض عُدّة القطع للتلف أثناء الرجوع . كذلك نستطيع عُدّة القطع الدوران بزاوية ، وهذا الدوران مهم للسطوح المشغلة والتي ليست في مستوى أفقي .

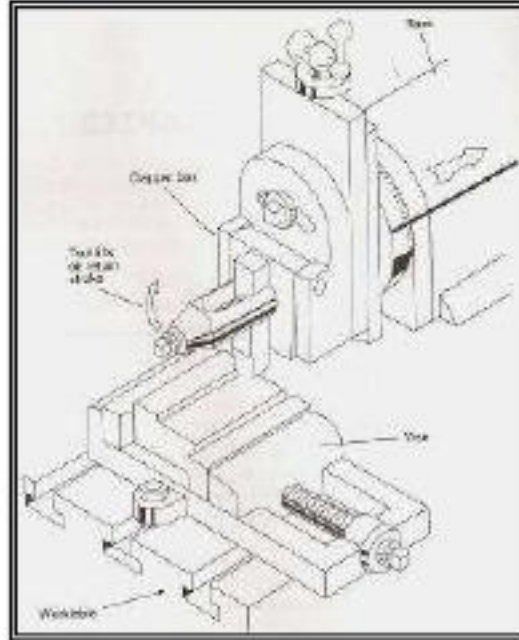

الشكل رقم (7-7) : موضع تثبيت عُدّة القطع في المفشطة

إختبار ذاتي (4): لماذا يتحرك الدراج في المفشطة حركة مفصلية

5.7 تثبيت المشغولات (Workpieces Holding)

هناك ملحقات عديدة تضاف إلى المقاشط من أجل إستخدامها في تثبيت المشغولات عليها ، وهذه الملحقات هي نفسها المستخدمة في ملائك التفريز حيث المشغولات الصغيرة نسبياً يتم تثبيتها بواسطة الملزمة (Vice) وكما تم ذكره في فصل سابق هناك ثلاثة أنواع من الملائم التي تستخدم لهذا الغرض هي الملزمة البسيطة ، الدوارة ، والملزمة جلمعة الأغراض . إضافة إلى ذلك هناك معدات أخرى يمكن إستخدامها في تثبيت المشغولات وهي الألواح الزاوية (Angle Plates) والقلمط (Clamps) وعناصر الإسناد . إن إستخدام هذه الأنواع من الملائم يعتمد على شكل وهندسة الشغلة المراد توليدها .

6.7 معدلات التشغيل (Machining Rates)

تعتمد معدلات التشغيل التي يتم اختيارها على عوامل عديدة هي :

- 1- نوع المعدن المقطوع .
- 2- نوع عملية القشط .
- 3- طبيعة القشط .
- 4- طبيعة وشكل السطح المقشوط .

إضافة إلى هذه العوامل فهناك عدة أمور يجب الإنتباه لها في عملية القشط ، فمثلاً يجب أن يتم ضبط شوط المقشطة الميكانيكية بطريقة بحيث تبدأ العُدّة شوط القطع عند مسافة صغيرة قبل الشُعلة وإكمال الشوط بعد مسافة قصيرة أخرى . هذه المسافة تسمى مسافة الإقتراب ($Approach Distance - A_D$) وهي ضرورية لإعطاء زمن كافي لإنعكاس الحركة وللتأكد بأن القطع لا يحدث عند سرعة بطيئة جداً ، كما هي الحال عند بداية ونهاية الشوط . يتم أخذ مسافة الإقتراب الكلية حوالي ($25 mm - 15 mm$) .

إختبار ذاتي (5): ما هي فائدة مسافة الإقتراب في القشط

1.6.7 سرعة القطع (Cutting Speed)

إن سرعة القطع في عملية القشط هي سرعة التماسح في إتجاه القطع ويتم حسابها من المعادلة التالية :

$$V = \frac{L \times N(N_r + N_f)}{1000 \times N_f} \quad (1)$$

حيث :

V = سرعة القطع (m/min) .

L = طول الشوط (ويمثل طول الشُعلة + مسافة الإقتراب (A_D)) (mm) .

N = عدد دورات الترس الأكبر ($Stroke/min$) .

N_r = زمن شوط الرجوع .

N_f = زمن الشوط الأمامي (القطع) .

ويمكن حساب نسبة السرعة (*Speed Ratio*) والتي تُشير إلى نسبة الزمن عندما يحدث القطع الحقيقي وكما يلي :

$$\Rightarrow r = \frac{N_f}{N_r} = \frac{3}{2} \quad (2)$$

حيث :

r = نسبة السرعة .

تكون قيمة نسبة السرعة للأدوات النموذجية حوالي (1.5) .

2.6.7 زمن التشغيل (*Machining Time*)

يمكن من خلال المعادلة التالية حساب زمن التشغيل لشوط كامل واحد وهي كالتالي :

$$\Rightarrow T = \frac{L}{N} \quad (3)$$

ومن المعادلة التالية يمكن حساب عدد الأشواط اللازمة للقط :

$$\Rightarrow S_N = \frac{W}{f} \quad (4)$$

حيث :

S_N = عدد الأشواط المطلوبة للقط .

W = عرض الشغلة (*mm*) .

f = التغذية (*mm/Stroke*) .

ويكن حساب زمن التشغيل الكلي من المعادلة أدناه :

$$\Rightarrow T_C = T \times S_N \quad (5)$$

حيث :

T_C = زمن التشغيل الكلي (*min*) .

ملافة قشط نظاحة تعمل عند (120 Stroke/min) ونستخدم لتشغيل شغلة أبعادها (120mm×250mm) وتغذية (0.6 mm/Stroke) وعمق قطع (6mm). فلذا علمت إن الشوط الأملي يكتمل في (230°)، إحسب زمن التشغيل الكلي لهذه الشغلة والنسبة المئوية للزمن عندما العدة لا تلامس الشغلة وسرعة القطع المستخدمة في التشغيل .

//الحل

نفرض مسافة الإقتراب (A_D) = 25mm .

$$L = l + A_D = 250 + 25 \quad \Rightarrow \quad L = 275 \text{ mm}$$

$$S_N = \frac{W}{f}$$

$$S_N = \frac{120}{0.6} \quad \Rightarrow \quad S_N = 200 \text{ Stroke}$$

$$T = \frac{L}{N}$$

$$T = \frac{275}{120} \quad \Rightarrow \quad T = 2.292 \text{ min}$$

$$T_C = T \times S_N$$

$$T_C = 2.292 \times 200 \quad \Rightarrow \quad T_C = 458.33 \text{ min}$$

نسبة الزمن عندما العدة لا تلامس الشغلة (لا يوجد قطع) نسوي :

$$\text{time}\% = \frac{360 - 230}{360} = 36.11\%$$

$$V = \frac{L \times N(N_c + N_f)}{1000 \times N_f}$$

$$V = \frac{275 \times 120 \times 360}{1000 \times 230} \quad \Rightarrow \quad V = 51.65 \text{ m} \setminus \text{min}$$

3.6.7 القدرة المستهلكة في القشط (Power Consumed)

إن القدرة الحصانية المستهلكة في عملية القشط يمكن حسابها من المعادلة أدناه :

$$\Rightarrow \boxed{Power(P) = K \times MRR} \quad (6)$$

حيث :

P = القدرة المستهلكة (hp)

K = ثابت يستخدم لحساب القدرة الحصانية المستهلكة

MRR = معدل إزالة المادة (mm^3)

ويمكن حساب معدل إزالة المادة من المعادلة التالية :

$$\Rightarrow \boxed{MRR = V \times f \times d} \quad (7)$$

حيث :

V = سرعة القطع (ml/min)

d = عمق القطع (mm)

ويمكن تطبيق هذه المعادلة على عمليات الخراطة ، النقب ، والتفريز إضافة إلى القشط .

مثال

احسب القدرة المستهلكة لتشغيل قطعة من الفولاذ ذو صاندة (375BHN) بواسطة القشط مع عمق قطع (4mm) وتغذية (0.4 mm/Stroke) وبسرعة قطع قدرها (65ml/min) . علماً إن ثابت القدرة الحصانية المستهلكة هو (79×10^{-6}) .

الحل //

$$MRR = V \times f \times d$$

$$MRR = 1000 \times 65 \times 0.4 \times 4$$

$$\Rightarrow \boxed{MRR = 104 \times 10^3 \text{ mm}^3}$$

$$P = K \times MRR$$

$$P = 79 \times 10^{-6} \times 104 \times 10^3$$

$$\Rightarrow \boxed{P = 8.216 \text{ hp}}$$

الإختبار البعدي

ضع دائرة حول الحرف الذي يسبق الإجابة الصحيحة لكل مما يأتي :

1- نستخدم مقسطة الإدارة الهيدروليكية محركات ذات قدرة حصانية :

أ- (12hp-5)

ب- (20hp-10)

ج- (15hp-5)

د- (10hp-5)

2- إن العمل الأساسي للمقاشط الرأسية هو :

أ- فتح المجاري والشقوق .

ب- تشغيل السطوح المسنوبة .

ج- تشغيل المشغولات الكبيرة .

د- إنتاج السطوح المعقدة .

3- تمثل سرعة القشط في المقاشط النطاحة :

أ- سرعة الشغلة .

ب- سرعة منضدة العمل .

ج- سرعة التماسح باتجاه القطع .

د- سرعة الرجوع .

4- تتغير نقطة التوقف لسوط القطع للمقاشط الهيدروليكية اعتماداً على :

أ- سرعة القطع .

ب- المقاومة للقطع بواسطة مادة الشغلة .

ج- سرعة القطع .

د- قدرة القطع المنوفرة .

5- يكون سوط الرجوع أسرع من القطع من أجل :

أ- تقليل الصدمة عند انعكاس التماسح .

ب- ضبط سرعة المقسطة .

ج- تقليل الوقت الضائع عند عدم القطع .

د- تثبيت نقطة التوقف لسوط القطع .

6- نستخدم مقاشط العربية لتشغيل :

أ- الأجزاء الكبيرة .

ب- الأجزاء المعقدة .

ج- الأجزاء الصغيرة .

د- الأجزاء غير المنتظمة .

- 7- يمكن إستعمال القدرة الكاملة للعدة في المقاسط الهيدروليكية أثناء القطع بسبب :
- أ- ثبوت سرعة شوط القطع .
 - ب- القصور الذاتي الصغير لحركة الأجزاء .
 - ج- الإنعكاس المستقر للتمساح .
 - د- ثبوت القدرة المتوفرة خلال القشط .
- 8- تستعمل الإدارة الميكانيكية في المقاسط :
- أ- ذات الدفع العالية في التشغيل .
 - ب- واطئة الكلفة .
 - ج- عالية الكلفة .
 - د- عنيفة الإنجاز .
- 9- العدة في مقاسط العربة :
- أ- تمارس حركة التغذية العرضية فقط .
 - ب- تمارس حركة القطع والرجوع .
 - ج- تمارس حركة التغذية التائرية فقط .
 - د- تبقى ثابتة .
- 10- تتحرك المنضدة في المقاسط النطاحة الأفقية حركة تغذية :
- أ- باتجاه واحد .
 - ب- دائرية .
 - ج- ترددية باتجاهين .
 - د- عرضية .

ملاحظة :

- 1- لكل سؤال درجة واحدة .
- 2- يرجى التحقق من سائمة إجاباتك بمراجعة صفحة (مفاتيح الإجابات على الإختبارات) في نهاية الوحدة النمطية، ففي حالة حصولك على درجة (9) فكلّما فتكون غير محتاج لدراسة هذه الوحدة وإذهب لدراسة الوحدة التالية . أما في حالة حصولك على درجة أقل من (9) فتستكون بحاجة لدراسة هذه الوحدة .

مفاتيح الإجابة على الإختبارات

الإختبار البعدي		الإختبارات الذاتية	الإختبار القبلي	
الإجابة الصحيحة	رقم السؤال		الإجابة الصحيحة	رقم السؤال
د	1	1- هي حركة نسبية مستوية ترددية في خط مستقيم بين عدة القطع والشعلة باستخدام عدة قطع ذات حافة قطع مفردة الإتصال للحصول على سطوح مسوية أو مائلة باستخدام ماكنات القطع متعدد الأنواع والأشكال.	ب	1
أ	2	2- المقاشط التطاخة وتنقسم إلى الأتعبة والرأسية ، مقاشط العربة .	د	2
ج	3	3- تعتمد الإدارة الميكانيكية علي الفة ذراع التدوير ، حيث يتم قيادة الترس الأكبر بواسطة الترس الأصغر والموصول بذراع المحرك خلال صندوق تروس مع أربع أو ثماني سرعات أو أكثر أحياناً . أما في الإدارة الهيدروليكية فنتم إدارة التماسح بواسطة إسطوانة هيدروليكية تتحرك بالسوائل . يتم ضخ السائل الهيدروليكي بواسطة مضخة إلى أنابيب متصلة بالإسطوانة التي تحتوي داخلها على مكبس . عند إتمام هذه الإسطوانة بالسائل يتحرك المكبس للأمام فحركاً التماسح معه بحركة شوط القطع ، أما عند إفراغ الإسطوانة من السائل يرحح المكبس إلى وضعه الأصلي مسبباً شوط الرجوع .	أ	3
ب	4	4- تسمح هذه الحركة للعدة بالانحراف خلال شوط الرجوع والعودة إلى وضعها الأصلي مستفيدة علي جهة التماسح أثناء شوط القطع وبذلك لا تتعرض عدة القطع للتلف أثناء الرجوع . كذلك تستطيع عدة القطع الدوران بزاوية ، وهذا الدوران مهم للسطوح المشغلة والتي ليست في مستوى أفقي .	ج	4
أ	5	5- إعطاء زمن كافي لإتمكاس الحركة وللتأكد بأن القطع لا يحدث عند سرعة بطيئة جداً ، كما هي الحال عند بداية ونهاية الشوط .	ب	5
ج	6		د	6
د	7		أ	7
ب	8		ج	8
أ	9		د	9
ج	10		أ	10

- 1- E.P.DeGarmo, J.T. Black, and R.A. kohser “ *Materials and processes in Manufacturing* ” , Eighth Edition , John Wiley & Sons , 1999 .
- 2- P N Rao “ *Manufacturing Technology Metal Cutting and Machine Tool* ” , Tata McGraw-Hill Publishing Company Limited , New Delhi . Ninth Reprint , 2004 .
- 3- Lawrence E. Doyle, Carl A. keyser, James L. Leach, George F. Schrader, and Morse B. Singer “ *Manufacturing processes and Materials for Engineering* ” , Third Edition, prentice - Hall, Inc. 1985 .
- 4- George Schneider Jr “ *Cutting Tool Applications* ” , Manufacturing Center , 2001 .
- 5- Sherif D.Elwakil “ *Processes and Design Manufacturing* ” , Second Edition , PWS Publishing Company , 1998 .

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

هيئة التعليم التقني

المعهد التقني الموصل

قسم التقنيات الميكانيكية

وحدة تدريبية

لطلبة المرحلة الثانية / انتاج

التجليخ

- مكائن التجليخ
- احجار التجليخ

النظرة الشاملة

1- الفئة المستهدفة : طلبة المرحلة الثانوية في الأقسام التكنولوجية للكليات والمعاهد التقنية في هيئة التعليم التقني.

2- مبررات الوحدة : تضم ورش التشغيل الكثير من المكنات المستخدمة في تشغيل المواد الهندسية والتي من ضمنها مكنات التخليج والتي تعتبر من مكنات الإنهاء السطحي والمستملة لإجراء العديد من العمليات التشغيلية النهائية ولمختلف المواد ولذلك فمن المهم إلقاء الضوء على هكذا مكنة وعمليات لبيان أهميتها بالندسة لعمليات التصنيع .


3- الفكرة المركزية :

- أولاً- التعرف على مكنات التخليج .
- ثانياً- التعرف على مكونات أحجار التخليج .
- ثالثاً- التعرف على أنواع ومزاجات أحجار التخليج .
- رابعاً- معرفة طرق ترقيم أحجار التخليج .
- خامساً- التعرف على كيفية سحذ أحجار التخليج .
- سادساً- التعرف على الحسابات المتعلقة بعمليات التخليج .

4- أهداف الوحدة : سيكون الطالب بعد دراسته لهذه الوحدة قادراً على أن :

- 1- يستعمل حجر التخليج المناسب لعملية الإنهاء السطحي .
- 2- يتعرف على نوعية المواد الداخلة في تركيب حجر التخليج المستعمل .
- 3- يسحذ ويسن الأحجار وينقذ .
- 4- يحسب قيم معدلات التشغيل وزمن التخليج .

5- المخطط الإنسيابي:

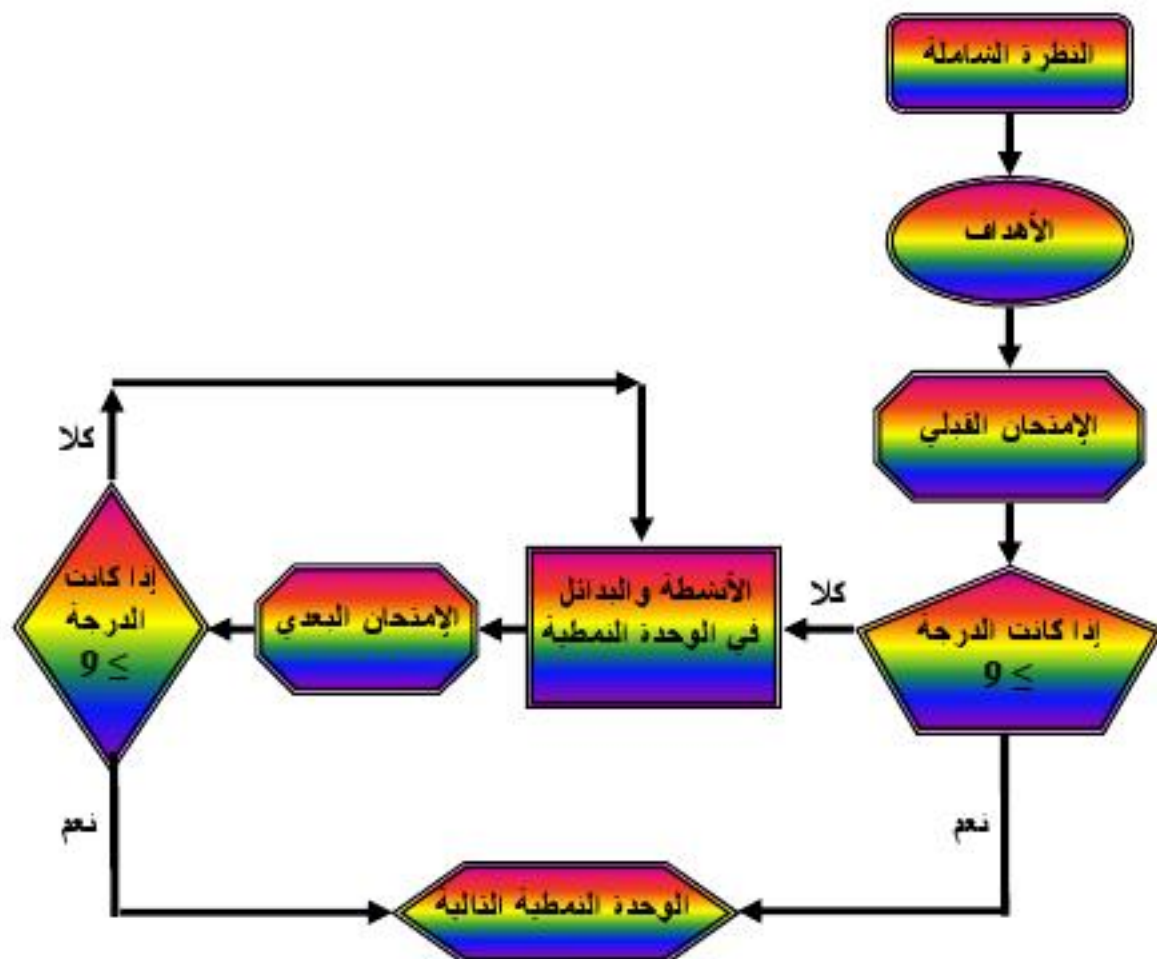

الإختبار القبلي

ضع دائرة حول الحرف الذي يسبق الإجابة الصحيحة لكل مما يأتي :

1- تمتلك الحبيبات الحلكة زاوية جرف مقدارها :

- أ- صفر أو موجبة .
- ب- صفر أو سالبة .
- ج- صفر أو متعائلة .
- د- صفر .

2- تعتبر عمليات التخليخ من عمليات :

- أ- الإنهاء السطحي .
- ب- التخشين .
- ج- التنعيم .
- د- التسخيل العنيف .

3- يتأثر لون حجر التخليخ المصنح من أكسيد الألمنيوم بـ :

- أ- الحجم الحبيبي لأكسيد الألمنيوم .
- ب- درجة صاندة أكسيد الألمنيوم .
- ج- درجة نقاوة أكسيد الألمنيوم .
- د- نوع الملة الرابطة .

4- تستعمل أحجار تخليخ كاربيد السليكون الخضراء لتخليخ :

- أ- المعدن التحديدية .
- ب- الفولاذ الحسلس للحرارة .
- ج- فولاذ التدد .
- د- الكاربيد المسمت .

5- يتكون الرابط الرانتجي من رانتج :

- أ- الإيبوكسي .
- ب- الفينول .
- ج- البولي أستر .
- د- الفينيل أستر .

6- يستعمل الحجر الفنجالي لتخليخ :

- أ- التدد .
- ب- السطوح الإسطوانية .
- ج- السطوح المستوية .
- د- الننوات .

7- إن الرفم الأول في نظام ترقيم أحجار النخيل يعني :

- أ- مقياس صاندة الحجر .
- ب- التركيب الهيكلي للحجر .
- ج- رمز المصنع للحجر .
- د- الرمز التعريفي للحجر المصنع .

8- يمثل حجر الضبط في النخيل التمرکزي بزاوية (α) من أجل :

- أ- دفع الشغلة للأسفل .
- ب- منح الشغلة حركة محورية .
- ج- نخيل السطوح المائلة بزاوية .
- د- نخيل الزوايا والأكتاف .

9- تستعمل القوة السراعية لحساب :

- أ- عزم التدوير والقدرة اللازمة للإدارة .
- ب- القدرة الناتجة من التغذية .
- ج- الضغط المسلط على الشغلة .
- د- صاندة وجساءة النظام الآلي للملانة .

10- تمثل سرعة دوران الشغلة :

- أ- التغذية الدائرية .
- ب- التغذية الطولية .
- ج- التغذية العرضية .
- د- معدل التغذية .

ملاحظة :

1- لكل سؤال درجة واحدة


2- يرجى التحقق من سائمة إجاباتك بمراجعة صفحة (مفاتيح الإجابات على الاختبارات) في نهاية الوحدة النمطية، ففي حالة حصولك على درجة (9) فمكثرتكون غير محتاج لدراسة هذه الوحدة وإذهب لدراسة الوحدة التالية . أما في حالة حصولك على درجة أقل من (9) فستكون بحاجة لدراسة هذه الوحدة .

عرض الوحدة النمطية

(Introduction)

1.8 المقدمة

يُعرف التخلّيج (*Grinding*) أو التّشغيل الإحتكاكي على إنه عملية إزالة للمعدن بشكل دقائق رابض صغيرة بواسطة فعل الإحتكاك الناتج من تماس المعدن مع حجر التخلّيج الذي يحتوي على الحبيبات الحادة غير المنتظمة (*Abrasive Grits*). تُستخدم أحجار التخلّيج (*Grinding Wheels*) في تشغيل السطوح ذات الصلادة العالية والتي لا يمكن تشغيلها بطرق التشغيل الأخرى بحيث تُعطي إنهاء سطحي جيد وبتفاوت مضبوط. ويمكن اعتبار التخلّيج عملية إنهاء سطحي نظراً للمعدن القليل الذي يزيله وجوده السطح الناتجة. تمتلك الحبيبات الحادة زاوية جرف (*Rake Angle*) مقدارها صفر أو تكون قيمتها سالبة عندما تبدأ بالقطع مولدة عدد كبير من دقائق الرابض الصغيرة والمتوهجة نتيجة السرعة الدورانية العالية لحجر التخلّيج. الشكل رقم (1-8) يوضح كيفية عمل الحبيبات الحادة.

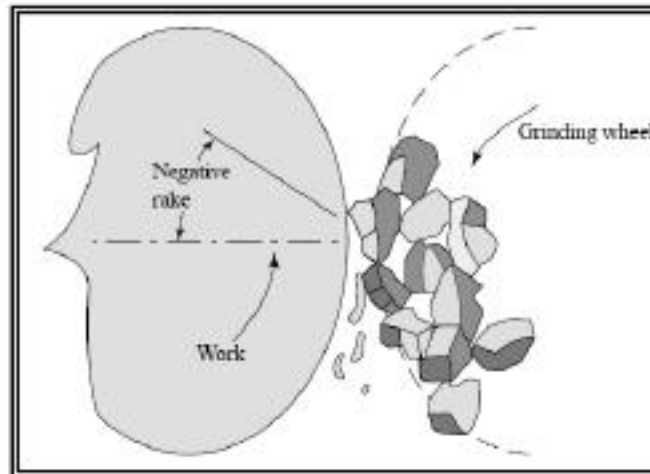

الشكل رقم (1-8) : كيفية عمل الحبيبات الحادة

إختصار ذاتي (1): لما يعتبر التخلّيج عملية إنهاء سطحي

2.8 تركيب أحجار التخليخ (Grinding Wheels Structure)

تتكون أحجار التخليخ من مادتين أساسيتين هما :

أولاً - المادة الحافكة (Abrasive Material) .

وتكون بشكل حبيبات صلبة تستطيع حك بقية المواد ، ويوجد نوعان من المواد الحافكة هي :

1- المواد الحافكة الطبيعية (Natural Abrasive Materials) .

هذه المواد موجودة في الطبيعة وتستخدم منذ أزمنة طويلة ومن الأمثلة عليها الحجر الرملي والماس الطبيعي .

2- المواد الحافكة الصناعية (Manufactured Abrasive Materials) .

تصنع هذه المواد من أكاسيد وكربيدات صناعية وهي شائعة الاستخدام في عمليات التخليخ ، وتقسّم هذه المواد إلى عدة أنواع هي :

1- أكسيد الألمنيوم (Aluminum Oxide) .

ينتج أكسيد الألمنيوم (Al_2O_3) من تنقية وتكرير خام البوكسيت في فرن كهربائي . تصنع أحجار تخليخ أكسيد الألمنيوم من مواد حافكة تختلف في درجات نفاوتها لإعطائها صفات معينة لعمليات وتطبيقات التخليخ المختلفة . يتنوّر لون حجر التخليخ بدرجة نقاوة أكسيد الألمنيوم ، ومن أكثر الدرجات استخداماً هي :

a- أحجار التخليخ ذات اللون الرمادي (Gray Grinding Wheels) .

وتلعب نفاوتها (95%) وتستخدم لتخليخ أنواع الفولاذ وبقيّة السبائك الحديدية .

b- أحجار التخليخ ذات اللون الأبيض (White Grinding Wheels) .

وتكون نقية إلى حد ما وقابلة للتفتت . تستخدم هذه الأحجار في تخليخ أنواع الفولاذ عالية المقومة الحساسة للحرارة .

2- كربيد السليكون (Silicon Carbide) .

وتكون الأحجار المصنعة من كربيد السليكون أصلد وأكثر هشاشة من أحجار تخليخ أكسيد الألمنيوم . هنالك نوعان من أحجار كربيد السليكون هي :

a- أحجار التخليخ السوداء (Black Grinding Wheels) .

وتستخدم لتخليخ حديد الزهر ، المعادن الحديدية مثل النحاس ، البراص ، الألمنيوم ، والمغنيسيوم ، والمواد الناعمة مثل السيراميك والأحجار الكريمة .

b- أحجار النجليخ الخضراء (Green Grinding Wheels)

وتكون أكثر قابلية للتفتت من الأحجار السوداء وتستخدم لـنجليخ الكاربيد المسمتت .

3- نتريد البورون المكعب (Cubic Boron Nitride)

و يمتلك صلادة عالية جداً وهو أحدث المواد الحفلة المُصنعة وأصلد من أوكسيد الألمنيوم بمرتين ونصف ويمكن أن يحفظ بصلادته حتى درجة حرارة (650°C) . يُستخدم

نتريد البورون المكعب (CBN) لـنجليخ فولاد السر عت العلية خرق الصلادة ، فولاد التُعدد والقوالب ، والفولاذ المقاوم للصدأ .

4- الملس الصناعي (Synthetic Diamond)

ويستخدم في نجليخ أنواع الفولاذ ذات المتانة والصلادة العاليتين ، الكاربيد المسمتت ، و عُدد قطع أوكسيد الألمنيوم .

ثانياً- المادة الرابطة (Bond Material)

يتم جمع المواد الحفلة مع بعضها داخل حجر النجليخ بواسطة المادة الرابطة . المادة الرابطة لا تقطع خلال عملية النجليخ وإنما هي وسيلة لمسك الحبيبات الحفلة مع بعضها بدرجات مقاومة متفاوتة . ويمكن تقسيم المواد الرابطة إلى مجاميع عديدة هي :

1- المواد الرابطة المزججة (Vitrified Bonds)

تُستخدم هذه المواد في أكثر من (75%) من أحجار النجليخ . يتم خلط المادة الحفلة مع المادة الرابطة والتي تكون على شكل معة طينية ، وبعدها تُشكل الخليط لشكل الحجر المطلوب ثم تُبهد بدرجة حرارة (1316 °C) حتى يتماسك . الأحجار المزججة تكون قوية وذات ثباتية عالية وتحفظ بمقاومة عالية في درجات الحرارة العالية ولا تتأثر بالماء ، الزيوت ، والأحماض ولكن أحد عيوب هذه المواد هي مقاومتها الضعيفة للصدمة .

2- المواد الرابطة الراتنجية (Resinoid Bonds)

وتُسمى بالمرتنة الثافية من حيث الإستخدام مقارنة بالمواد المزججة . يتم خلط راتنج الفينول بشكل سائل أو مسحوق مع الحبيبات الحفلة وصبها بشكل حجر النجليخ المطلوب ، ويُعالج عند درجة حرارة (182 °C) . الإستخدام الرئيسي لهذه الأحجار هو في النجليخ الخشن .

3- المواد الرابطة السليكاتية (Silicate Bonds)

تُستخدم هذه المواد عندما تكون هنالك حاجة لإبقاء الحرارة المتولدة بواسطة النجليخ في أدنى مستوى .

4- مواد ربط الشبائك (Shellac Bonds)

هو مادة ربط عضوية تُستخدم في أحجار التخليج لإنجاح سطوح ذات نعومة عالية مثل الدرا قبل ، ولا تُستخدم هذه المواد عادة في عمليات التخليج العنيفة .

5- المواد الرابطة المطاطية (Rubber Bonds)

تكون هذه النوعية من الأحجار ذات قوة والمثانة العلابيين وتستخدم عندما تكون هناك حاجة لإنجاح سطوح ذات نعومة عالية مثل سطوح المحلل .

6- المواد الرابطة المعدنية (Metallic Bonds)

و تُستخدم كماد ربط للمواد الحكة الماسية وتستخدم كذلك في التخليج الإلكتروني حيث المادة الرابطة يجب أن تكون موصلة كهربائياً .

إختبار ذاتي (2): ما هو تركيب أحجار التخليج

3.8 تصنيع أحجار التخليج (Manufacturing of G. W.)


يمكن إتباع الخطوات التالية في تصنيع أحجار التخليج :

- 1- يتم طحن المواد الحكة التي تُراد تصنيع الحجر منها في مطاحن خاصة للحصول على الحبيبات بحجم حبيبي مئرج .
- 2- تُعرض الحبيبات الحكة المطحونة في الخطوة الأولى لمجال مغناطيسي من أجل عزل المركبات الحديدية منها .
- 3- تُغسل الحبيبات بعد ذلك بالماء والمحاليل الخاصة لإزالة الأتربة والمواد الغريبة منها .
- 4- تُخلط الحبيبات الحكة بعد نجفيتها مع المادة الرابطة المناسبة ومن ثم صب الخليط الناتج في قوالب خاصة لها نفس حجم حجر التخليج المطلوب وتُعرض إلى درجات حرارة مختلفة وحسب نوع المادة الرابطة من أجل تليدها وإكسابها المثانة المطلوبة .
- 5- يتم تسوية سطح الأحجار وإختبارها لمعرفة خواصها الميكانيكية والفيزائية وأي من عمليات التشغيل تناسبها .

4.8 أنواع أحجار التجليخ (Types of Grinding Wheels)


إن نوع حجر التجليخ يتم تحديده على أساس شكله وحجمه واللذان يُعتبران من العوامل المهمة التي تُحدد اختيار حجر التجليخ المناسب لكل عملية تشغيل . وعلى العموم يجب أن يوفر حجم وشكل الحجر الإتصال المناسب بينه وبين السطح المُشغل . هناك ثلاثة أشكال قياسية لأحجار التجليخ موضحة في الشكل رقم (2-8) وهي كالآتي :

- 1- المستوي (Straight) . و يستخدم لتجليخ السطوح المسوية و السطوح الإسطوانية الداخلية والخارجية .
- 2- المجوف من طرف واحد (Recessed One Side) . وإستخدامه أيضاً مثل الحجر المستوي ويمكن تزيينه أما على محيطه أو على جانبه .
- 3- المجوف من طرفين (Recessed Two Side) . وهو يشبه الحجر المجوف من طرف واحد وله نفس إستخداماته .
- 4- المُستدق من الجانبين (Tapered) . يُستخدم هذا الحجر مع شفة مُستدقة الطرفين (Tapered Flange) بحيث إذا كُسر الحجر أثناء التجليخ الخشن مثل إزالة التوائت فإن هذه الشفة سوف تمنع أجزاء الحجر المتكسرة من التطاير .
- 5- الإسطواني (Cylinder) . و يستخدم لتجليخ السطوح المسوية .
- 6- المُتسع المستوي (Straight Cup) . و يستخدم أيضاً لتجليخ السطوح المسوية .
- 7- المُتسع تدريجياً أو الفنجاني (Flaring Cup) . و يستخدم لتجليخ العُد .
- 8- القرصي (Dish) . يستخدم لتجليخ العُد والمناسير .

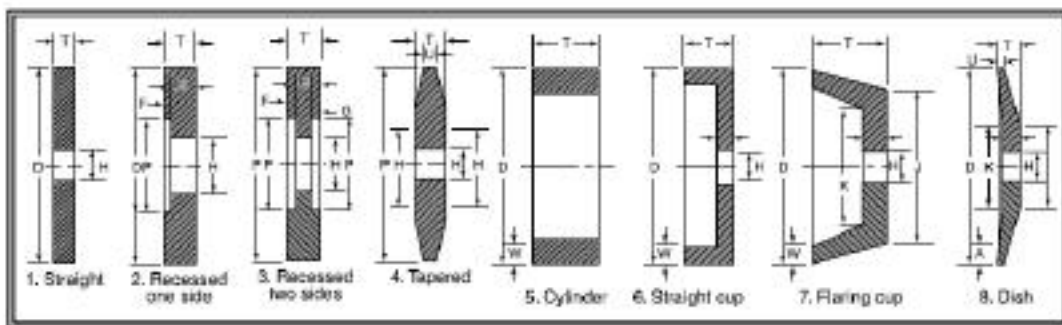

الشكل رقم (2-8) : أنواع أحجار التجليخ

الشكل رقم (3-8) يوضح الوجوه القياسية الشائعة الاستخدام في أحجار التجلخ . إن حجر التجلخ المستخدم يتأثر قبل كل شيء، بغير دوران عمود الدوران (rpm) المتوفرة على ماكينة التجلخ وسرعة القطع المناسبة للحجر .

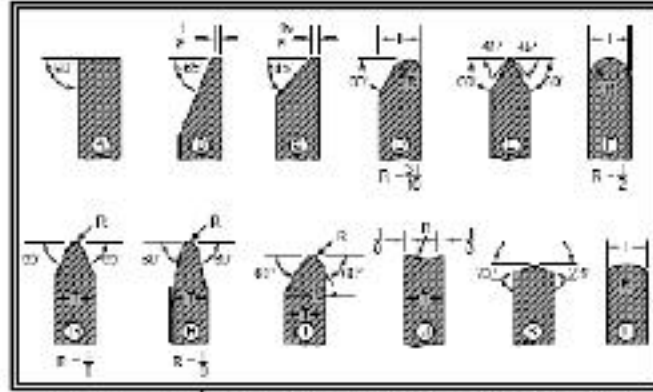

الشكل رقم (3-8) : الوجوه القياسية لأحجار التجلخ

إختصار ذاتي (3): عدد أنواع أحجار التجلخ

5.8 نظام ترقيم أحجار التجلخ (Marking System)

تمتلك أحجار التجلخ نظام ترقيم خاص بها يعتمد على عدد من المتغيرات والتي من خلالها يتم تصنيف نوع حجر التجلخ وهذه المتغيرات هي :

- 1- نوع المادة الحفلة .
- 2- نوع المادة الرابطة .
- 3- الحجم الحبيبي للمادة الحفلة .
- 4- التركيب الهيكلي للحجر .
- 5- صلادة حجر التجلخ .
- 6- شكل وحجم حجر التجلخ .

ونظام الترقيم الذي يضم كل هذه المتغيرات تم إقراره من قبل المعهد الوطني الأمريكي للقياسات (ANSI) ، ويضم نظامين أساسيين هما :

1- نظام ترقيم أوكسيد الألمنيوم وكاربيد السليكون (Al₂O₃ & SiC Marking System).

هذا النظام موضح في الشكل رقم (4-8) ويمكن أن نأخذ المثال التالي لتوضيحه .

حيث تعني هذه الرموز الآتي :

51-A-36-L-5-V-23

51 - رمز المصنع للحجر .

A - رمز المادة الحفلة ($Al_2O_3=A, SiC=C$) .

36 - الحجم الذببي للمادة الحفلة .

[8 - 24] خشن ، (30 - 60) متوسط ، (70 - 180) ناعم ، (220 - 600) ناعم جداً] وكما موضح في الشكل رقم (a-5-8) .

L - مقبلس صائدة الحجر . [H-A) لين ، (P-I) متوسط ، (Z-Q) صلد] .

5- التركيب الهيكلي للحجر .

ويشير إلى كون تركيب الحجر مفتوح إذا كانت المسافات الفاصلة بين الحبيبات كبيرة أو يكون تركيبه مكثف إذا كانت هذه المسافات صغيرة وهو يتراوح من (1 - 16) وكما موضح في الشكل رقم (b-5-8) .


V - نوع المادة الرابطة .

[B) رانتج ، BF) رانتج مقوى ، B) سيليك ، O) أوكسي كلورايد ، R) مطاط ، RF) مطاط مقوى ، S) سيليكات ، V) رابط مزجج] .

23- الرمز التعريفي للحجر المُصنَّع . (إنجاج ضمن مواصفات فإسبى معتمدة) .

STANDARD MARKING SYSTEM CHART												
ANSI STANDARD RFA 10-1-1970												
Sequence Profile	1 Abrasive Type	2 Grain Size				3 Grade			4 Structure		5 Resin Type	6 Manufacturer's Design
51	A	36				L			5		V	23
MARK	ABRASIVE TYPE	Abrasive Grain Size				Grade			Structure		RESIN TYPE	Manufacturer's Design
		Coarse	Medium	Fine	Very Fine	Soft	Medium	Hard	Close to Open	Open		
Manufacturer's Series Including most kind of abrasives (See analysis)	A - Aluminum Oxide C - Silicon Carbide	8	50	70	100	SR	M	OV	1	9	R - Resinoid	Manufacturer's designation to identify abrasives (See analysis)
		10	60	80	120	BF	JN	HW	2	10	BF - Resinoid Reinforced	
		12	48	60	200	CG	KD	SR	3	11	R - Resinoid	
		14	34	100	300	BH	LF	TY	4	12	G - Gypsum	
		16	60	120	400			U2	5	13	R - Resinoid	
		20		150	500				6	14	RF - Resinoid Reinforced	
		24		180	600			7	15	S - Silicate		
								8	16	V - Vitrified		
								9	17	etc.		

الشكل رقم (4-8) : نظام ترقيم أوكسيد الألمنيوم وكاربيد السليكون

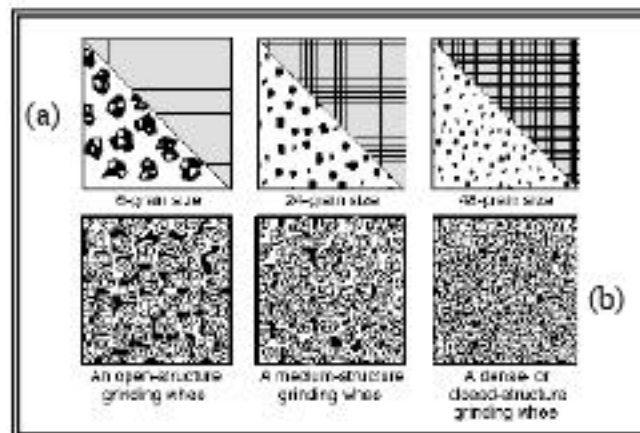

الشكل رقم (5-8) a - الحجم الحبيبي للملعة الحفنة b - التركيب الهيكلي لحجر النخلج

1- نظام ترقيم تبريد البورون المكعب والماس (CBN & Diamond Marking System).

وهو موضح في الشكل رقم (6-8) ، والمثال التالي يوضح هذا النظام .

M - D - 100 - P - 100 - B - - 1/8

حيث إن :

M - رمز المصنع .

D - نوع الملعة الحفنة . (D = الماس ، B = تبريد البورون المكعب) .

100 - حجم الحبيبات الحفنة . (20 - 1000) .

P - مرئية الصاندة . (A لين - Z صلب) .

100 - تركيز الماس . (25 واطئ - 100 على) .

B - نوع الملعة الرابطة : (B = راتنج ، M = معدن ، V = رابط مزيج) .

1/8 - عمق الملس (بالإنج) . (1/8 ، 1/4 ، 1/16) .

STANDARD MARKING SYSTEM CHART FOR DIAMOND AND CBN WHEELS							
M	D	100	P	100	B		1/8
Prefix	Abrasive Type	Grit Size	Grade	Diamond Concentration	Bond	Bond Modification	Diamond Depth (in)
Manufacturer's symbol to indicate type of diamond	B Cubic boron nitride	20 1000	A (soft)	25 (low)	B Resinoid	A letter or numeral or combination used here will indicate a variation from standard bond	1/16
	D Diamond		K	50	M Metal		1/8
			Z (hard)	75	V Vitrified		1/4
				100 (high)			Absence of depth symbol indicates solid diamond


الشكل رقم (6-8) : نظام ترقيم تبريد البورون المكعب والماس

إختبار ذاتي (4): ما هو التركيب الهيكلي لأحجار النجليخ

6.8 ماكنات التجليخ (Grinding Machines)

يمكن تقسيم ماكنات التجليخ إلى أربعة مجاميع رئيسية هي :

أولاً - ماكنات تجليخ السطوح المستوية (Surface Grinding Machines) .
وتستخدم بشكل أساسي لتجليخ السطوح المستوية وهي موضحة في الشكل رقم (7-8) . هنالك أربعة أنواع أساسية من هذه الماكينات موضحة في الشكل رقم (8-8) والتي تختلف من حيث حركة المنضدة وتوجيه أعمدة دوران حجر التجليخ وهذه الأنواع هي :

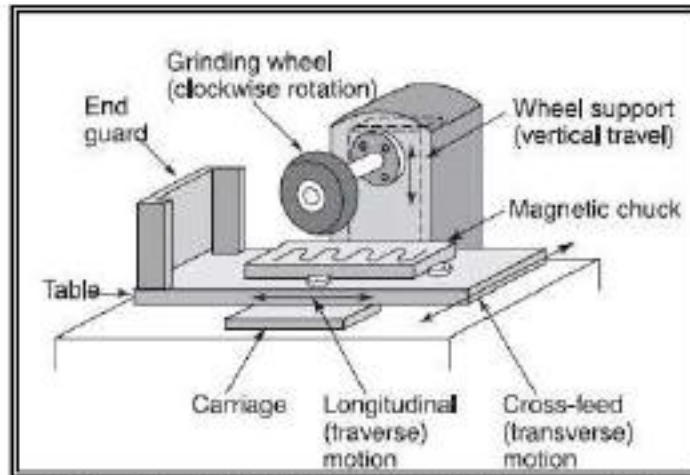

الشكل رقم (7-8) : ماكنات تجليخ السطوح المستوية

1- عمود الدوران الأفقي والمنضدة الترددية .

وهو من أكثر الأنواع شيوعاً في الاستخدام الصناعي . هذا النوع من الجالاخات متوفر في أحجام مختلفة لتلائم الشغلات الكبيرة والصغيرة . تتحرك الشغلة للأمام وللخلف تحت حجر التجليخ المثبت على عمود دوران أفقي ومحيطه هو الذي يمارس القطع (الشكل رقم (8-8-α)) .

2- عمود الدوران الأفقي والمنضدة الدوارة .


يمتلك هذا النوع من الجالاخات السطحية حجر التجليخ موضوع بشكل أفقي أيضاً ومحيطه هو المسؤول عن القطع إلا إن المنضدة التي تثبت عليها الشغلة تدور (360°) تحت رأس الحجر (انظر الشكل رقم (8-8-β)) .

3- عمود الدوران العمودي والمنضدة الترددية .

هذا النوع من مكائن التخلّيج يلائم تخلّيج المسبوكات الطويلة والضيقة مثل سكك المخرطة . يتم إزالة المعدن بواسطة وجه الحجر المثبت عمودياً بينما الشّعة تتردد تحت حجر التخلّيج (الشكل رقم (8-8- c)).

4- عمود الدوران العمودي والمنضدة الدوارة .

يمتلك هذا النوع من مكائن التخلّيج له القدرة على إنجاز قطوعات عنيفة ومعدلات إزالة معدن عالية (الشكل رقم (8-8- d)).

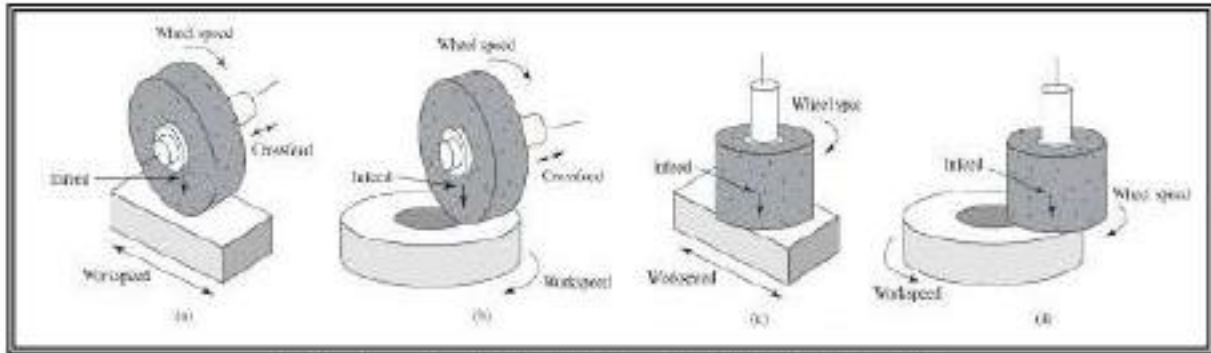


الشكل رقم (8-8) : أنواع مكائن تخلّيج السطوح المسنّوبة

ثانياً- ماكينات التخلّيج الإسطوانية (Cylindrical Grinding Machines)

تُستخدم هذه المكائن لتخلّيج السطوح الإسطوانية الخارجية والداخلية ، وتقسّم إلى نوعين هما

1- ماكينات التخلّيج الإسطوانية الخارجي (External Cylindrical Grinding)


تُستخدم هذه المكائن لتخلّيج السطوح الإسطوانية الخارجية حيث يمكن أن تكون هذه السطوح مسنّوبة ، مسنّقة الأطراف أو كنتورية . عمليات التخلّيج الإسطوانية تشبه عمليات الخراطة العادية على مكينة المخرطة . مكائن التخلّيج الإسطوانية الخارجية موضحة في الشكل رقم (8-9) .

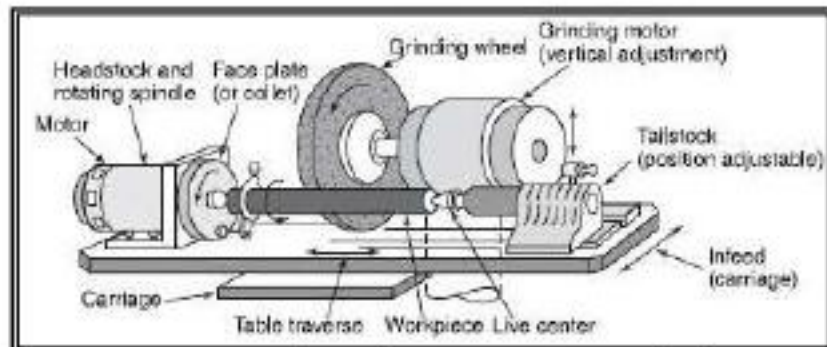

الشكل رقم (8-9) : مكينة تخلّيج إسطوانية خارجية

2- ماكينات النجلىح الإسطوانى الداخلى (Internal Cylindrical Grinding) .

وتستخدم لإنهاء الدقيق للقوب المستقيمة ، المسنفة أو المشكلة وهي تشبه عملية التنقيب (Boring) في المخرطة حيث يتم تغذية حجر النجلىح الدوار داخل وخارج الشغلة لعمق القطع المطلوب . عملية نجلج إسطوانى داخلى موضحة فى الشكل رقم (10-8) .

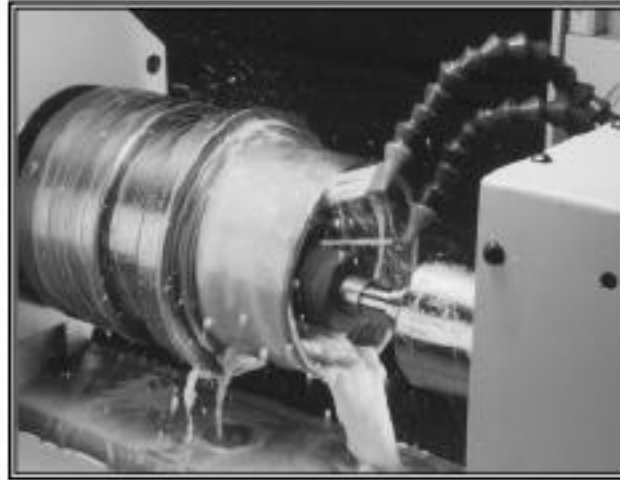

الشكل رقم (10-8) : عملية نجلج إسطوانى داخلى

ثالثاً- ماكينات النجلج اللامركزى (Centerless Grinding Machines)

تعمل مكينات النجلج اللامركزى على الحد من الحاجة إلى القوب المركزية للشغلة أو استخدام أدوات التثبيت للعمل . فى هذا النوع من النجلج والموضح فى الشكل رقم (8-11) تستند الشغلة على المرشد (Rest Blade) ويتم دعمها بواسطة الحجر الثانى المسمى بحجر الضبط (Regulating Wheel) . إن دوران حجر النجلج يعمل على دفع الشغلة للأسفل على المرشد وضد حجر الضبط والذي يُصنع من المواد الحلقة المربوطة بالمطاط ويدور بنفس اتجاه حجر النجلج . يميل حجر الضبط بزواوية تسمى زاوية الميل (α) عن مسنوي حجر النجلج وذلك لمنح الشغلة حركة محورية (تغذية) . ويمكن حساب مقدار معدل التغذية من زاوية الميل (α) من المعادلة التالية :

$$\vec{F} = \pi \times d \times N \times \sin \alpha \quad (1)$$


حيث :

$$F = \text{معدل التغذية (mm/min)}$$

$$d = \text{قطر حجر الضبط (mm)}$$

$$N = \text{سرعة دوران الحجر (rpm)}$$

$$\alpha = \text{زاوية الميل (0°-10°)}$$

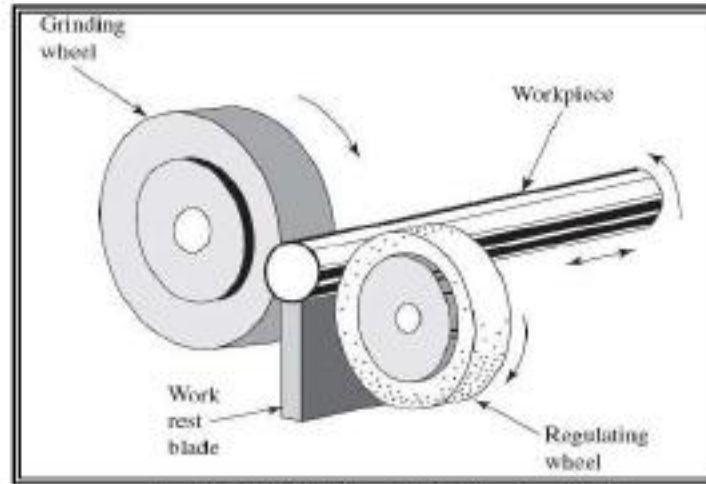

الشكل رقم (8-11) : مكنة نجليخ لامركزي

(Special Type Grinding Machines)

بالنأ- مآكنآآ النجليخ الآصآة

يُستخدَم هذآ النوع من المآكنآآ لعمليآآ نَسْجَل مُحددة ومنها نجليخ الأعمدة المرفقية وأعمدة الحديد ، ومن هذآ المآكنآآ :

(Tools & Cutters Grinding Machines)

1- مآكنآآ نجليخ القواطع والعُد

ويُستخدَم لنجليخ وسحذ قواطع التفريز ، البرآغل ، والسدادآآ الملولة وقواطع وعُد أخرى . آحد أنواع هذآ المآكنآآ موضحة في الشكل رقم (8-12) والذي يمثل مكنة نجليخ قواطع التفريز الآلفية .




الشكل رقم (8-12) : مكنة نجليخ قواطع التفريز الآلفية

(Jig Grinding Machines)

2- مآكنآآ النجليخ ذات دليل النَسْجَل


دليل النَسْجَل يُستخدَم لتوجيه السُعات بصورة دقيقة ، ويُستخدَم للنجليخ الدقيق للثقوب المسدقة أو المسقيمة . آحد أنواع هذآ المآكنآآ موضحة في الشكل رقم (8-13) .

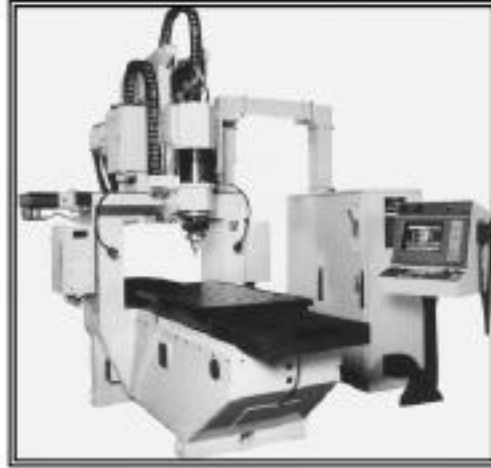

الشكل رقم (8-13) : مكنة تجليخ ذات دليل التسجيل

3- مكنت تجليخ الأسنان (Threads Grinding Machines)

وتستخدم هذه المكنت والنسبه مكنت التجليخ الإسطوانى فى تجليخ الأسنان ، ويجب أن تمتلك هذه المكنة خطوة لولبية دقيقة (*Lead Screw*) حتى يمكنها إنتاج الخطوة (*Pitch*) أو خطوة الجزء المُسنن (*Lead*) على الشَّطَّة المراد صنع أسنان لها . الشكل رقم (8-14) يوضح مكنة تجليخ الأسنان (*CNC*) .

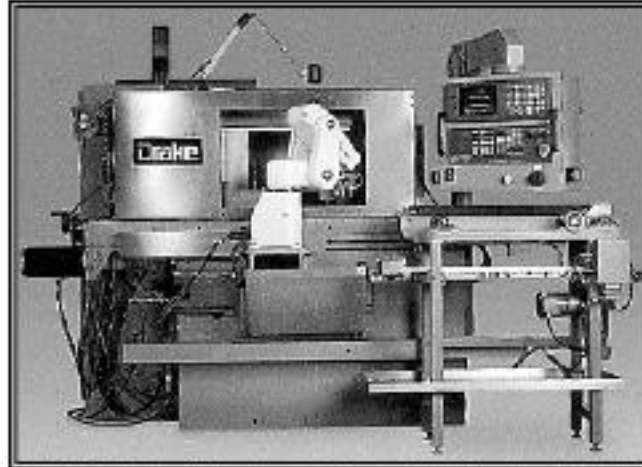

الشكل رقم (8-14) : مكنة تجليخ الأسنان (*CNC*)

إختصار ذاتي (5) : عدد أنواع مكنتات التجليخ

الإختبار البعدي

ضع دائرة حول الحرف الذي يسبق الإجابة الصحيحة لكل مما يأتي :

1- إن الحجم الحبيبي الناعم للحجر يقع ضمن المدى :

أ- (8-24) .

ب- (30-60) .

ج- (70-180) .

د- (220-600) .

2- إذا كان مقبلس الصلادة للحجر يقع ضمن المجموعة (P-I) فيعتبر :

أ- لين .

ب- متوسط .

ج- صلب .

د- صلب جداً .

3- إن نوع ملائك التخلّيج المستوية الملائم لتخلّيج سلك الخرطة هو :

أ- عمود الدوران الأفقي والمنضدة الترددية .

ب- عمود الدوران الأفقي والمنضدة الدوارة .

ج- عمود الدوران العمودي والمنضدة الترددية .

د- عمود الدوران العمودي والمنضدة الدوارة .

4- تُشير رمز المادة الحفلة (D) إلى :

أ- الملس .

ب- تبريد البورون المكعب .

ج- أكسيد الألمنيوم .

د- كربيد السليكون .

5- إن الرمز التعريفي للحجر المصنّع يعني :

أ- إنتاج ضمن مواصفات قياسية محلية .

ب- إنتاج ضمن مواصفات قياسية معتمدة .

ج- إنتاج ضمن مواصفات قياسية خاصة .

د- الحجر لا يخضع للمواصفات المعتمدة .

6- يتم تخلّيج سطوح الدرافيل بواسطة أحجار التخلّيج ذات مادة رابطة :

أ- مزججة .

ب- راتنجية .

ج- مطاطية .

د- السيليك .

- 7- إن أحد عيوب المواد الرابطة المزدوجة هو :
- أ- مقاومتها الضعيفة للصدمة .
 - ب- تأثرها بالماء .
 - ج- تأثرها بالزيوت والأحماض .
 - د- معامل تمددها الطولي المنخفض .
- 8- تستعمل أحجار أوكسيد الألمنيوم البيضاء لتجليخ :
- أ- السبائك اللاحديدية .
 - ب- السيراميك .
 - ج- الفولاذ على المقاومة الحساسة للحرارة .
 - د- فولاد السرعات العالية .
- 9- يحتفظ تبريد البورون المكعب بصانده لحد درجة حرارة :
- أ- (182 °C) .
 - ب- (1316 °C) .
 - ج- (400 °C) .
 - د- (650 °C) .
- 10- تستعمل أحجار التجليخ ذات الرابط الراتنجي في :
- أ- إنتاج سطوح ذات نعومة عالية .
 - ب- التجليخ الخشن .
 - ج- التجليخ الإلكتروني .
 - د- المحافظة على الحرارة المتولدة من التجليخ بدنى مستوى .

ملاحظة :

- 1- لكل سؤال درجة واحدة
- 2- يرجى التحقق من سلامة إجابتك بمراجعة صفحة (مفاتيح الإجابات على الاختبارات) في نهاية الوحدة النمطية، ففي حالة حصولك على درجة (9) فمكثرتكون غير محتاج لدراسة هذه الوحدة وإذهب لدراسة الوحدة التالية . أما في حالة حصولك على درجة أقل من (9) فتستكون بحاجة لدراسة هذه الوحدة .

مفاتيح الإجابة على الإختبارات

الإختبار البعدي		الإختبارات الذاتية	الإختبار القبلي	
الإجابة الصحيحة	رقم السؤال		الإجابة الصحيحة	رقم السؤال
ج	1	1- نظراً للمعدن القليل الذي يزيله وجوده السطح الناتجة .	ب	1
ب	2	2- تتركب أحجار التجليخ من مادتين : المادة الحاكة والمادة الرابطة .	أ	2
ج	3	3- المستوي ، المجوف من طرف واحد ، المجوف من طرفين ، المسنق من الجانبين ، الإسطواني ، القنصع المستوي ، القنصع تدريجياً أو الضحائي ، القرصي .	ج	3
أ	4	4- ويسمى إلى كونه تركب الحجر معجون إذا كانت المسافات الفاصلة بين الحبيبات كبيرة أو يكون تركبته مكثف . إذا كانت هذه المسافات صغيرة وهو يدراج من (1 - 16)	د	4
ب	5	5- ماكنات تقطع السطوح المسوية ، ماكنات التقطع الإسطواني ، ماكنات التقطع الأعمركري ، ماكنات التقطع الخاصة	ب	5
د	6	6- ويتم بطريقتين : استخدام مواد صلدة كالماس والجراميك تحرك مع الحجر الكليل وتقوم بسنه ، أو يتم استخدام مساحيق تزيل الطبقة الخارجية الرفيعة من على وجه الحجر المعتملة بالرايشن والخبيبات المتلومة وإخراج طبقة جديدة وحادة .	أ	6
أ	7		ج	7
ج	8		ب	8
د	9		د	9
ب	10		أ	10

- 1- E.P.DeGarmo, J.T. Black, and R.A. kohser “ *Materials and processes in Manufacturing* ” , Eighth Edition , John Wiley & Sons , 1999 .
- 2- P N Rao “ *Manufacturing Technology Metal Cutting and Machine Tool* ” , Tata McGraw-Hill Publishing Company Limited , New Delhi . Ninth Reprint , 2004 .
- 3- Lawrence E. Doyle, Carl A. keyser, James L. Leach, George F. Schrader, and Morse B. Singer “ *Manufacturing processes and Materials for Engineering* ” , Third Edition, prentice - Hall, Inc. 1985 .
- 4- George Schneider Jr “ *Cutting Tool Applications* ” , Manufacturing Center , 2001 .
- 5- Sherif D.Elwakil “ *Processes and Design Manufacturing* ” , Second Edition , PWS Publishing Company , 1998 .

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
الجامعة التقنية الجنوبية
المعهد التقني الشطرة
قسم التقنيات الميكاتريكية / فرع الانتاج

وحدة تدريبية

لطلبة المرحلة الثانية / انتاج

التشكيل

- طرق تشكيل المعادن
- القص والتخريم، السحب والسحب العميق
- العمليات غير التقليدية في تشكيل المعادن

النظرة الشاملة

1- **الفئة المستهدفة :** طلبة المرحلة الثانوية في الأقسام التكنولوجية للكليات والمعاهد التقنية في هيئة التعليم التقني.

2- **مبررات الوحدة :** تضم ورش التشكيل الكثير من المكونات المستخدمة في تشكيل المواد الهندسية والتي تنفذ عليها العديد من العمليات لمختلف المواد ولذلك فمن المهم إلقاء الضوء على هكذا مكونات وعمليات لبيان أهميتها بالنسبة لعمليات التصنيع .


3- الفكرة المركزية :

- أولاً- التعرف على أنواع عمليات التشكيل الميكانيكي .
- ثانياً- التعرف على الفرق بين التشكيل على الساخن وعلى البارد .
- ثالثاً- معرفة المواد التي يمكن تشكيلها بكل طريقة من طرق التشكيل .
- رابعاً- التعرف على أهمية القوالب في الصناعة .

4- أهداف الوحدة :

- 1- يتعرف على المدى الحراري في التشكيل على الساخن وعلى البارد .
- 2- يتعرف على مزايا وعيوب كل طريقة تشكيل في الورشة .
- 3- يحسب قيمة المعدن العائض من عمليات التشكيل .
- 4- يختار بشكل صحيح عملية التشكيل المناسبة للعمل .
- 5- يصمم القالب المستعمل في التشكيل ومعرفة الظروف المؤثرة عليه .

5- المخطط الإنسيابي:

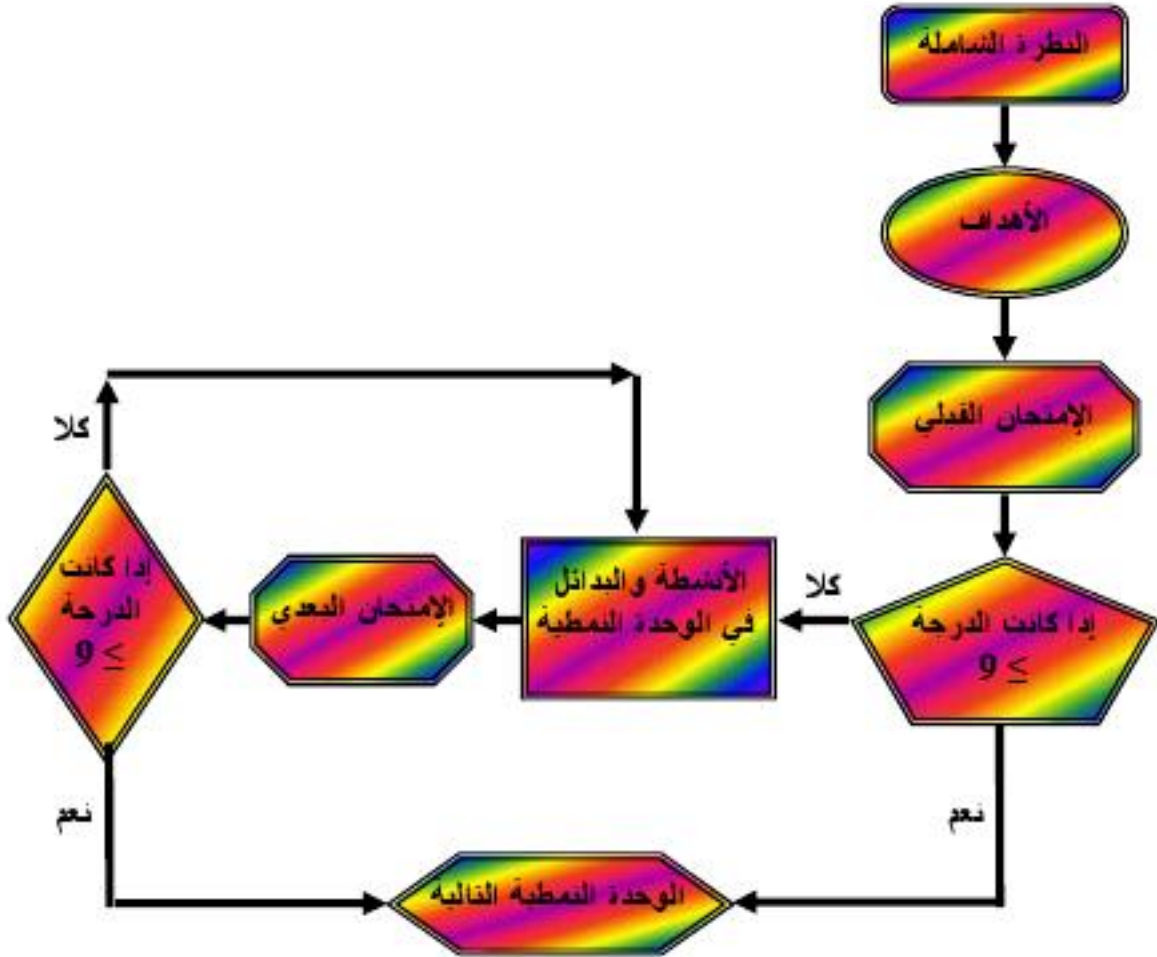

الإختبار القبلي

ضع دائرة حول الحرف الذي يسبق الإجابة الصحيحة لكل مما يأتي :

- 1- إن عملية البثق التي يكون فيها إنجاء المعدن بنفس إنجاء المعدن تسمى :
 - أ- البثق المباشر .
 - ب- البثق غير المباشر .
 - ج- البثق الصلب .
 - د- البثق بالطرق .
- 2- في عملية الدرفلة عند تطابق النقطة (C) مع (A) عندئذ :
 - أ- يتحرك المعدن أسرع من سطح الدرفيل .
 - ب- لا تستطع الدرافيل سحب المعدن تلقائياً .
 - ج- لا يمكن سحب المعدن بواسطة الدرافيل حتى لو وضع بينها .
 - د- تصنع الدرافيل إنصلاً مع المعدن فوق طول الإنصال .
- 3- إن الطريقة المستخدمة لصنع الإنحناءات الواسعة غير المنتظمة غير الدائرية هي :
 - أ- نثي الدرافيل .
 - ب- نثي التمديد .
 - ج- نثي الضغط .
 - د- نثي الكبس .
- 4- تتضمن عمليات القص الجزئي :
 - أ- عملية فص المسخولات الناتجة من عملية الفصل .
 - ب- إزالة جزء من الشغلة مع تكوين ثقب .
 - ج- عملية فصل المعدن الزائد عن الشغلة .
 - د- فص جزئي للشغلة مع عدم الفصل التام لها .
- 5- تستخدم طريقة التشكيل بالخرق الساخن :
 - أ- لتحويل المسبوكات الأولية إلى أنابيب أو إسطوانات ذات جدران سميكة .
 - ب- تشكيل الألواح المعدنية لإنتاج أوعية الضغط الفولاذية .
 - ج- تشكيل المعدن والسبائك فائقة الصلادة .
 - د- تشكيل الكتل والأقراص المعدنية الصغيرة .
- 6- يتم إنتاج هبكل التناجيات بواسطة :
 - أ- حدادة المطرقة .
 - ب- عمليات القص .
 - ج- السحب العميق .
 - د- نثي الكبس .

- 7- يجب أن تكون قوة التني كافية من أجل :
- أ- تني الأقطار الواسعة بسهولة .
 - ب- الحصول على التشكيل المطلوب بوقت أقصر .
 - ج- التخلص من الصدمة المتولدة جراء التني .
 - د- توليد إنفعالات لدنة في المعدن تبقى بعد إزالة القوة المؤثرة .
- 8- نستخدم طريقة الطرق الحر :
- أ- لإعطاء شكل نهائي للقطعة .
 - ب- للتشكيل ما قبل النهائي .
 - ج- للحصول على القطع الجاهزة .
 - د- لتشكيل الأجزاء الصغيرة ومنوسطة الحجم .
- 9- يتم ضمان إنطباق جزئي القلب بدقة عن طريق إستخدام :
- أ- الدلائل .
 - ب- اللوالب .
 - ج- الكتل .
 - د- السكك .
- 10- يستند التشكيل على درجة حرارة معينة تسمى :
- أ- درجة حرارة الإنصهار .
 - ب- درجة حرارة الإنجمد .
 - ج- درجة حرارة التبلور .
 - د- درجة حرارة التخمر .

ملاحظة :

1- لكل سؤال درجة واحدة .

2- يرجى التحقق من سائمة إجابتك بمراجعة صفحة (مفاتيح الإجابات على الإختبارات) في نهاية الوحدة النمطية، ففي حالة حصولك على درجة (9) فكثر فنكون غير محتاج لدراسة هذه الوحدة وإذهب لدراسة الوحدة التالية . أما في حالة حصولك على درجة أقل من (9) فسكنون بحاجة لدراسة هذه الوحدة .

عرض الوحدة النمطية

1.10 المقدمة (Introduction)

يمكن تعريف عمليات التشكيل الميكانيكي على إنها العمليات التي تستخدم قوى ميكانيكية مثل السد والضغط إضافة إلى الحرارة من أجل تشكيل المعدن بأشكال مختلفة وبدون خسارة في حجم أو كمية المعدن . إن عمليات التشكيل الميكانيكي لا ينتج فيها رايش مثل بقية عمليات التشكيل مثل الخراطة والتفريز . تعتمد هذه العمليات على عدد من العوامل الخاصة بالمعدن المُشكل وبمفكات التشكيل والتي يمكن توضيحها كما يلي :

- 1- لدونة المعدن المُشكل . وتعني قابلية المعدن للخضوع للقوى المسلطة عليه من أجل تغيير شكله .
- 2 - كفاءة مفكنة التشكيل . حيث يجب أن تمتلك المفكنة الجساءة الملائمة التي توفر الكفاءة المطلوبة والتي تنعكس على جودة الجزء المُشكل .
- 3- خواص عُدة التشكيل . يجب أن تكون عُدة التشكيل ممتلكة صلابته ومقاومة أعلى من المعدن المُشكل .
- 4- القوى المُسلطة في التشكيل . وهي تمثل القوى التي تسلطها مفكنة و عُدة التشكيل على المعدن والتي يجب أن تكون كافية لإبصله إلى حدود اللدونة وبالتالي الحصول على الشكل المطلوب .

إختبار ذاتي (1) : عرف عمليات التشكيل الميكانيكي

2.10 تصنيف عمليات التشكيل (Classification of F. P)

تصنف عمليات التشكيل الميكانيكي إعمالاً على درجة الحرارة التي يجري فيها التشكيل إلى مجموعتين أساسيتين هما التشكيل على الساخن والتشكيل على البارد ويتم أحياناً الجمع بين النوعين من التشكيل لغرض الحصول على النتائج المطلوبة .

1.2.10 عمليات التشكيل على الساخن (Hot Forming)

يُقصد بالتشكيل على الساخن التخمير أو التوسُّب اللدن الدائم الذي ينتج في المعدن نتيجة تأثير قوى أو جهود عليها وهي ساخنة ، حيث تكون درجة حرارتها دائماً فوق درجة حرارة الغرفة بمقادير تختلف باختلاف المعدن والسبائك قيد التشغيل . والتمييز بين التشكيل على الساخن و التشكيل على البارد يستند على درجة حرارة معينة وخصلة بكل معدن أو سبيكة والتي تُسمى بدرجة حرارة إعادة التبلور (*Recrystallization Temperature*) ، وتتراوح هذه الدرجة بين نصف أو ثلث درجة إنصهار هذه المعدن والسبائك .

وتمتاز بعض المعدن بكون درجة إعادة تبلورها منخفضة جداً ومقاربة لدرجة حرارة الغرفة أو حتى أقل منها لذلك فإن هذه المعدن لدى تشكيلها في درجة حرارة الغرفة يعتبر هذا التشكيل تشكيلاً على الساخن ، وكمثال على هذا معدن هو الرصاص والقصدير . ويمكن القول بغض النظر عن الحالات السابقة بأنه كلما كانت درجة إنصهار المعدن عالية كلما ارتفعت درجة إعادة تبلوره . هناك عدد من المزايا التي ينصف بها التشكيل على الساخن والتي يمكن إدراجها أدناه :

- 1- إن الطاقة الضرورية للتشكيل على الساخن أقل بكثير من الطاقة التي يتطلبها التشكيل على البارد .
 - 2- بظراً تحسن على بعض الخواص الفيزيائية والميكانيكية للمعدن المُشكل على الساخن ، حيث تتحسن المطيلية ومقاومة الصدمة إضافة إلى التحسن في مدى التجانس داخل بنية المعدن .
 - 3- يساعد التشكيل على الساخن على التخلص من بعض عيوب المسبوكات الأولية مثل الفجوات والمسامية الغازية ، والتي تلذحم نتيجة درجة الحرارة العالية والضغط المستعمل في التشكيل .
- ولكن هذا النوع من التشكيل يمتلك أيضاً بعض العيوب والتي يمكن توضيحها كالآتي :
- 1- تكسب السطوح الساخنة بسهولة .

- 2- صعوبة السيطرة على أبعاد ومقاس المنتجات نظراً للتمدد الحراري الناتج في المشغولات قيد التشكيل على الساخن .

2.2.10 عمليات التشكيل على البارد (Cold Forming)

إن عمليات التشكيل التي تُجرى في درجة حرارة الغرفة أو في درجة حرارة قريبة منها تسمى بالتشكيل على البارد . وبصورة عامة فإنه بالإمكان تشكيل المعدن على البارد في درجة حرارة أعلى من درجة

حرارة الغرفة ، حيث إن الحد الفاصل بين التشكيل على البارد و التشكيل على الساخن هو في درجة حرارة إعادة التبلور التي تكون عادة ولمعظم المعادن أعلى من درجة حرارة الغرفة . يتميز التشكيل على البارد بعدد من المميزات التي تؤهله للتعافس مع بقية عمليات التشكيل ، وهذه المميزات هي :

1- بسبب التشكيل على البارد إرتفاعاً في الخواص الميكانيكية مثل الصلادة ومقاومة الشد وإنخفاضاً في خواص أخرى مثل المطيلية .

2- تتميز المنتجات المشكلة على البارد بإنهاء سطحي ومظهر خارجي جدين .

3- يمكن التحكم بصورة دقيقة في أبعاد ومقاسات المنتجات المشكلة على البارد ، لذلك فإن التشكيل على البارد يستخدم كمرحلة نهائية لتشكيل المنتجات المشكلة على الساخن .

وبرغم ذلك يمتلك التشكيل على البارد عدد من المحددات التي يجب الإنتباه لها في حالة إستخدامه في التشكيل وهذه المحددات هي :

1- تعتبر متطلبات الطاقة العالية من أهم عيوب التشكيل على البارد ، بما يستوجب ذلك من إستخدام المعدات والأجهزة المصنوعة من مواد معدنية عالية الكفاءة والمقاومة .

2- مقدار التشكيل الذي يمكن إنجازه تحت قوة أو جهد ثابت في التشكيل على البارد يكون أقل منه في التشكيل على الساخن تحت نفس الجهد .

3- إنخفاض مطيلية المنتجات بعد تشكيلها على البارد .

إهتدار ذاتي (2): كيف يتم التمييز بين التشكيل على الساخن وعلى البارد

3.10 أنواع عمليات التشكيل (Types of F. P)

هناك أنواع عديدة من عمليات التشكيل والتي سواء أكانت تنفذ على الساخن أو على البارد ، وتختلف هذه العمليات في مبدأ عملها والمعدات المستخدمة فيها ونوعية الأشكال المنتجة فيها والمعادن التي تعمل على تشكيلها ومن هذه العمليات مايلي :

يمكن تعريف البثق على أنه عملية كبس المعدن فوق حدود مرونته في حلوية وإجباره على الخروج من فتحة في نهاية الحلوية ليأخذ شكل هذه الفتحة . تستخدم عملية البثق عادةً لتشكيل المعدن اللاتحديبية التي تمتاز بارتفاع ليونتها وانخفاض درجة انصهارها مثل الألمنيوم ، النحاس ، الذهب الأصفر ، المغنيسيوم ، والرصاص . و تستخدم عملية البثق بشكل محدود لتشكيل الفولاذ بسبب صعوبة التشكيل وارتفاع درجات الحرارة الضرورية للتشكيل . تنفذ عملية البثق بطريقتين أساسيتين هما :

1- البثق على الساخن (Hot Extrusion) . إن المشكلة الرئيسية في البثق على الساخن تكمن في حماية أدوات البثق من درجات الحرارة العالية والحفاظ عليها كما هي لذلك يكون من الضروري تزييت وحماية كل من الحلوية ، المكبس ، والقالب .

2- البثق على البارد (Cold Extrusion) . يتم إنجاز البثق على البارد عند سرعات عالية من أجل تقليل القوة المسلطة .

نتم عملية البثق سواء أكانت على البارد أو على الساخن بإسلوبين أساسيين وعملياً على اتجاه البثق وهما :


1- البثق المباشر (Direct Extrusion) .

ويسمى أيضاً البثق الأمامي (Forward Extrusion) حيث يكون اتجاه إنسياب المعدن المبتوق بنفس اتجاه حركة المكبس ، حيث تقابل فتحة خروج المعدن مكبس الدفع . هذا النوع من البثق موضح في الشكل رقم (a-1-10) . إن الكتلة المعدنية في البثق المباشر سوف تحتك بالجدران الداخلية للحلوية لذلك يتم استخدام التزييت لتخفيف قوى الاحتكاك وخاصة لتشكيل المعدن الصعبة التشكيل من الفولاذ .

2- البثق غير المباشر (Indirect Extrusion) .

ويُدعى كذلك بالبثق الخلفي (Backward Extrusion) ، حيث تكون حركة المعدن بعكس حركة المكبس إذ يكون المكبس محوفاً ويتم تثبيت القالب عليه الذي سوف يُشكل فيه المعدن . البثق غير المباشر موضح في الشكل رقم (b-1-10) . إن الاحتكاك سوف يقل كثيراً في البثق غير المباشر ويكون مقنصراً فقط على الاحتكاك بين جدران فتحة القالب الصغيرة المساحة نسبياً وبين المعدن المبتوق . ويستخدم هنا التزييت أيضاً لتقليل قوى الاحتكاك . هنالك عدة مواصفات يجب أن يمتلكها المكبس والقالب المستخدمان للبثق وهذه المواصفات هي :

- 1- مقاومة درجات الحرارة المتولدة نتيجة لضغط المعدن المبثوق.
- 2- مقاومة الاحتكاك العالي بين المعدن المبثوق و سطح القالب حيث كلما زادت مقاومة الاحتكاك قل نكّل القالب .
- 3- مقاومة الإجهادات العالية المتولدة من عملية البثق .

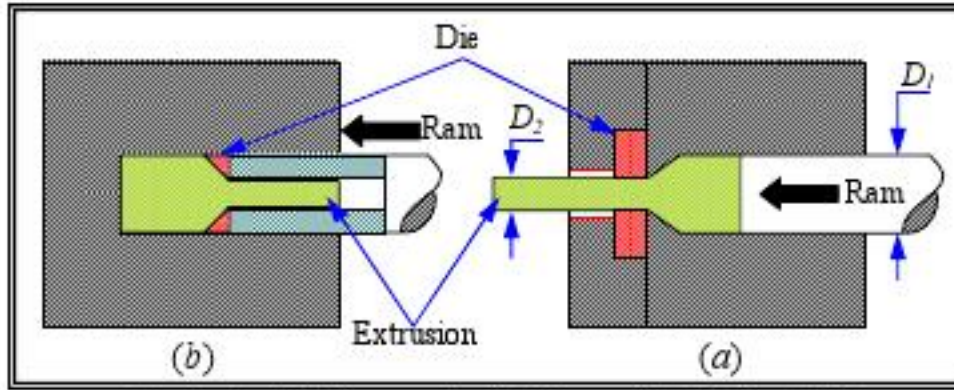


الشكل رقم (1-10) - α - البثق المباشر - b - البثق غير المباشر

تقسم عملية البثق إلى أنواع عديدة وإعتماداً على طبيعة وميكانيكية البثق وهذه العمليات هي :

- 1- البثق الصلب (Solid Extrusion) ويمكن أن يتم للأمام أو للخلف على حد سواء وينتج مشغولات صلبة و غير مجوفة وهو موضح في الشكل رقم (1-10) .

- 2- البثق المجوف (Hollow Extrusion) في هذا النوع من البثق يتم إنتاج الأشكال المجوفة حيث يحتوي المكبس على قلب (Mandrel) يمكن أن يدور مع المكبس أو يتحرك بشكل منفصل عنه وكما موضح الشكل رقم (2-10) ، حيث في الخطوة (1) يتم دفع القالب وفي الخطوة (2) يتحرك المكبس ليقوم بدفع المادة حول القلب .

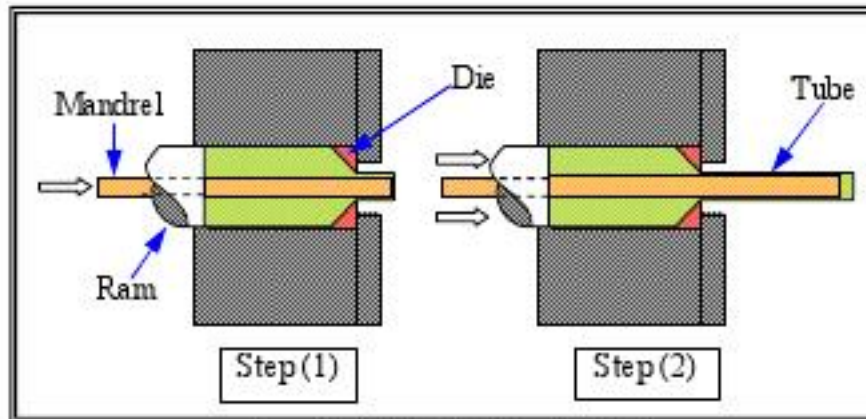

الشكل رقم (2-10) : البثق المجوف

3- البثق الهيدروستاتيكي (Hydrostatic Extrusion)


في هذا النوع من البثق يقوم سائل هيدروستاتيكي بتسلط القوة الضرورية للبثق ، ويتم بثق المعدن أما بضغط الجوى للسائل الذي يملئ الحاوية أو بواسطة سائل واطئ الضغط (انظر الشكل رقم (10-3- α)). هذه العملية تشبه البثق المباشر ولكن ضغط السائل يحيط الخام الموجود في الحاوية ويمنع الإختلاف في الكيس . يكون الإحتكاك بين المعدن والحاوية محدود بسبب وجود السائل المضغوط الذي يعمل كمزيت ، كذلك نقل القوة اللازمة للبثق نتيجة لوجود السائل وتكون الحرارة المتولدة نتيجة للإحتكاك في أدنى قيمة والمنذج يكون ذو تركيب متجانس وإنهاء سطحي جيد .

4- بثق الفجوة المغلقة (Closed Cavity Extrusion)

إن آلية عمل بثق الفجوة المغلقة تشبه عملية السبك حيث يتم كبس المعدن داخل قالب مغلق من نهايتيه بعدها يتم فتح القالب وإخراج المنذج منه وكما موضح في الشكل رقم (10-3- b) .

5- البثق بالطرق (Pressing Extrusion)


وهو أحد طرق البثق على الساخن ، حيث يتم تسخين المعدن إلى درجة حرارة معينة ومن ثم طرفه ليتم بثقه من القالب .

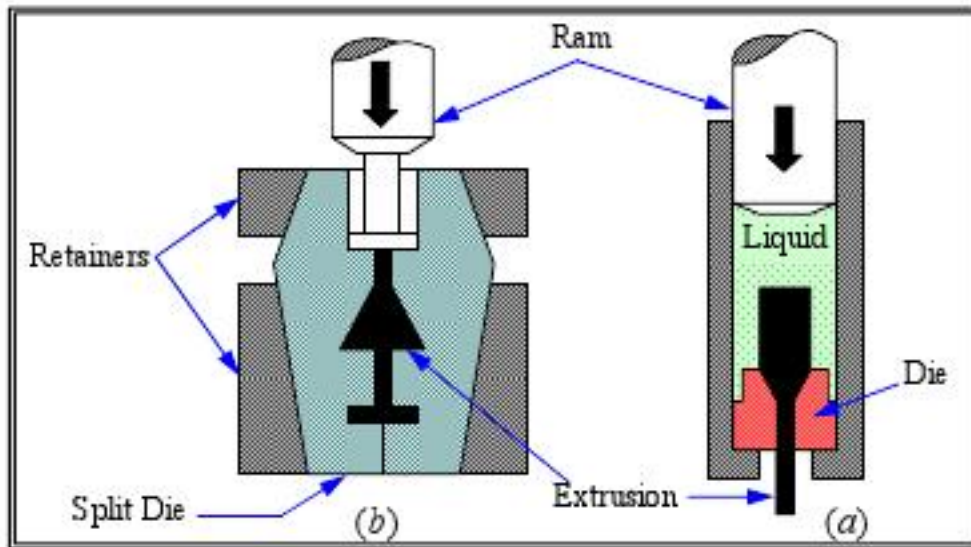

الشكل رقم (10-3) α - البثق الهيدروستاتيكي b - بثق الفجوة المغلقة

6- البثق المندرج (Step Extrusion)

في هذه العملية يكون البثق على مراحل ، حيث في المرحلة الأولى يتم بثق المعدن من خلال قالب صغير ومن ثم يتم إستبدال القالب بأخر أكبر ليتم بثق المعدن مرة ثالثة فينشأ من ذلك منذج مندرج في أبعاده الخارجية وكما موضح في الشكل رقم (10-4).

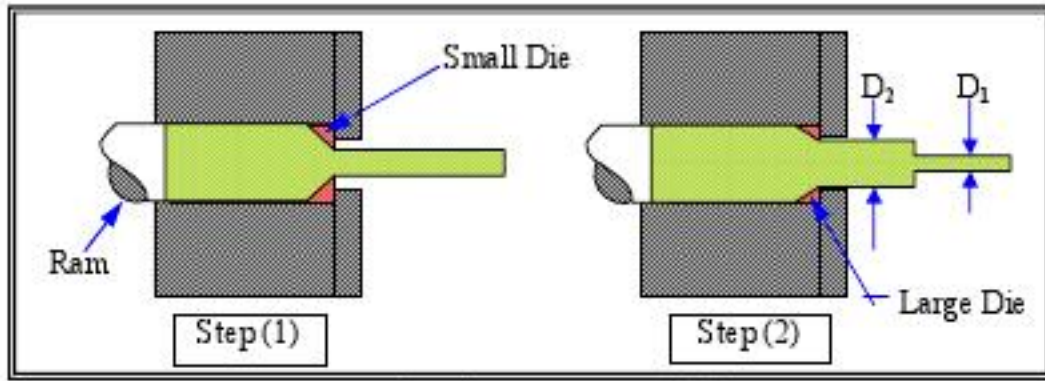


الشكل رقم (10-4) : البثق المتدرج

إختصار ذاتي (3) : ما هو الفرق بين البثق المعدن وغير المعدن

2.3.10 عمليات الدرفلة (Rolling Processes)

الدرفلة أو الدلفنة هي عملية تشكيل المعدن بين درافيل دوارة عن طريق ضغطه بينها من أجل الحصول على الشكل والحجم المطلوبين ، تتضمن عملية التشكيل هذه نقصان في سمك المعدن المشكل مع زيادة في طوله وعرضه . تستخدم الدرفلة للحصول على الأكوام ، القضبان ، الكرات ، الأنابيب ، والأسرطة المعدنية وغيرها من المنحنيات والأشكال . الشكل رقم (10-5) يوضح عملية التشكيل بين الدرافيل .

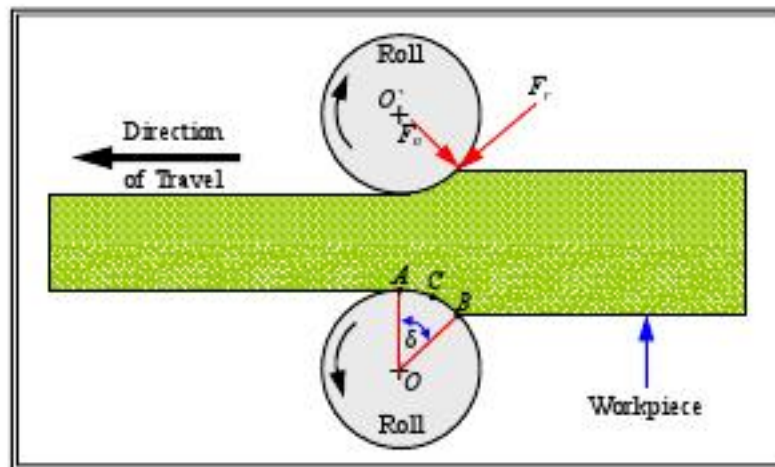

الشكل رقم (10-5) : عملية التشكيل بالدرفلة

تصنع الدرافيل إتصال مع المعدن فوق طول الإتصال الموضح بالفوس (AB) في الشكل رقم (10-5) . عند بعض نقاط الإتصال تتحرك سطوح المادة والدرافيل عند نفس السرعة وهذه تمثل نقطة عدم الإنزلاق (C) . من النقطة (C) إلى النقطة الخروج (A) يكون المعدن تحت تأثير البثق ويتحرك أسرع من سطح الدرافيل . وفي هذه المنطقة يقوم الإحتكاك بين الشغلة والدرافيل الإتصال ويعوق إختزال المعدن . يتحرك المعدن بشكل أبطأ من الدرافيل بين النقل (C) و(B) ، وتقوم محصلة قوة الإحتكاك فوق الفوس (CB) بسحب المعدن بين الدرافيل . إن موقع نقطة عدم الإنزلاق (C) في الفوس (AB) تعتمد على مقدار إختزال المعدن ، قطر الدرافيل ، ومعامل الإحتكاك . وتميل هذه النقطة للتحرك إلى النقطة (A) عند زيادة مقدار الإختزال وزاوية الإتصال (δ) .

عندما قيمة زاوية الإتصال تتجاوز زاوية الإحتكاك ففي هذه الحالة لا نستطيع الدرافيل سحب القطعة الجديدة من المادة تلقائياً في الفراغ الذي بينهما . أما إذا كانت زاوية الإتصال أكبر بمرتين من زاوية الإحتكاك بين الدرافيل والشغلة ، عندئذ ننتطبق النقطة (C) مع النقطة (A) والمعدن لا يمكن أن يسحب بواسطة الدرافيل حتى إذا تم وضعه بينهما . وهذا يرجح إلى إن المركبة الأفقية للضغط العمودي للدرافيل ضد المعدن تسوي وتلغى المركبة الأفقية للإحتكاك التي تميل لسحب المعدن . هنالك خواص مهمة يجب توفرها في المعدن التي يتم درفلتها وأهم هذه الخواص هي قابلية المعدن للإنبساط نتيجة الضغط المسلط عليه وبدون أن ينكسر كذلك يجب أن تكون له قوة تحمل كبيرة حتى لا يفشل تحت الضغط .

يمكن أن نتم الدرفلة على البارد ($Cold\ Rolling$) مثل درفلة النحاس أو نتم على الساخن ($Hot\ Rolling$) مثل درفلة الفولاذ . ويعتمد إختيار أسلوب الدرفلة على صاندة أو ليونة المعدن المشكل . هنالك نوعان من القوى التي تؤثر في عملية الدرفلة والموضحة في الشكل رقم (10-5) وهي القوة العمودية أو نصف القطرية (F_H) وتمثل قوة ضغط الدرافيل وقوة الإحتكاك (F_f) . يمكن أن نقسم عملية الدرفلة إلى خمسة أنواع رئيسية والتي تختلف فيما بينها من حيث آلية عمل الدرافيل وشكل المنتج وهذه الأنواع هي :

1- الدرفلة الطولية ($Longitudinal\ Rolling$) .

في هذا النوع من الدرفلة يتم وضع الشغلة بين درفيلين يدوران باتجاهين مختلفين ، ويستخدم هذا النوع لإنتاج الصفائح المعدنية (انظر الشكل رقم (10-5)) .


2- الدرفلة العرضية ($Cross\ Rolling$) .

وتسمى أيضاً بالدرفلة الإسفينية ($Wedge\ Rolling$) . يستخدم في الدرفلة العرضية درفيلين متزامنين يدوران بنفس الإتجاه مع تنوء حلزوني صاعد حول كل منهما ($Spiral\ Ridge$) . تكون محاور الدرفيلين

مقاطعة بشكل طفيف أي بزاوية صغيرة أو متوازية . يمكن أن يصنع بهذه الطريقة الأعمدة وحديد التروس . الدرفلة العرضية موضحة في الشكل رقم (10-6-a) .

3- الدرفلة اللولبية (Skew Rolling)

تتخذ هذه الطريقة مع درفتين على محور متعامدة (*Cross Axes*) كما موضح في الشكل رقم (10-6-b) . يمتلك كل درفيل شكل حلزوني خارجي بحمل الخام قيد التشغيل وبشكل مسنم عند دوران الدرفيل . نستخدم الدرفلة اللولبية لإنتاج الكرات الفولاذية (فوق 400 لكل دقيقة) ومحاور مركبات السكك الحديدية .

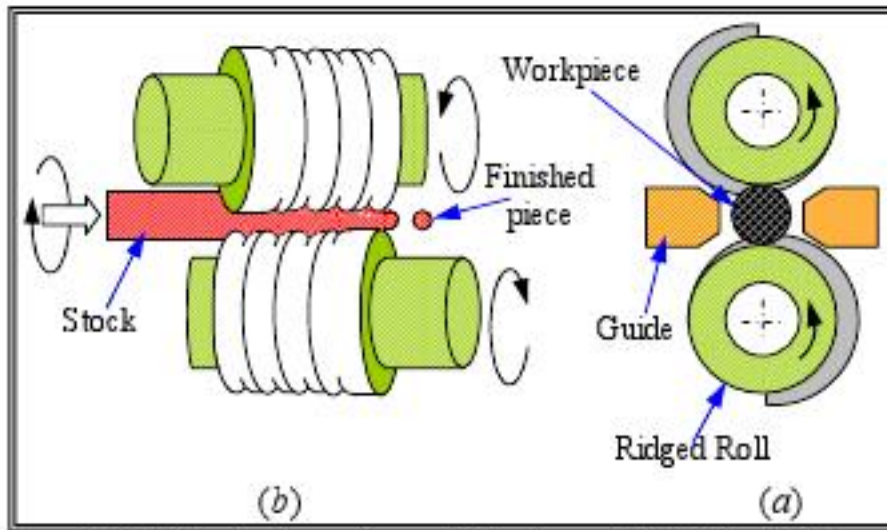


الشكل رقم (10-6) : a - الدرفلة العرضية b - الدرفلة اللولبية

4- الدرفلة الحلقية (Ring Rolling)

تبدأ هذه النوع من الدرفلة مع حلقة صغيرة مجوفة ويتم تشكيلها بين درفيل واحد أو درفتين ودرفيل وسطي . الحلقة تزداد في القطر وتقل وتشكل في المقطع العرضي (انظر الشكل رقم (10-7-a)) . الشغلة المجوفة يمكن أن تُحضر بالحدادة أو التخريم . تمتد القطع المنجزة بواسطة هذه العملية من المحامل المتدرجة الصغيرة إلى الحلقات التي قطرها حوالي (9mm) .

5- الدرفلة أحادية الإتجاه (Unidirectional Rolling)

وتسمى أيضاً درفلة القلب (*Die Rolling*) وتتضمن تمرير الخام بشكل مسنم بين زوج واحد أو أكثر من الدرافيل مع قالب ذو أنثر عائرة حول محيطها وكما موضح في الشكل رقم (10-7-b) . يمكن بالدرفلة أحادية الإتجاه إنتاج الأعمدة ، المحاور ، والعناكب .

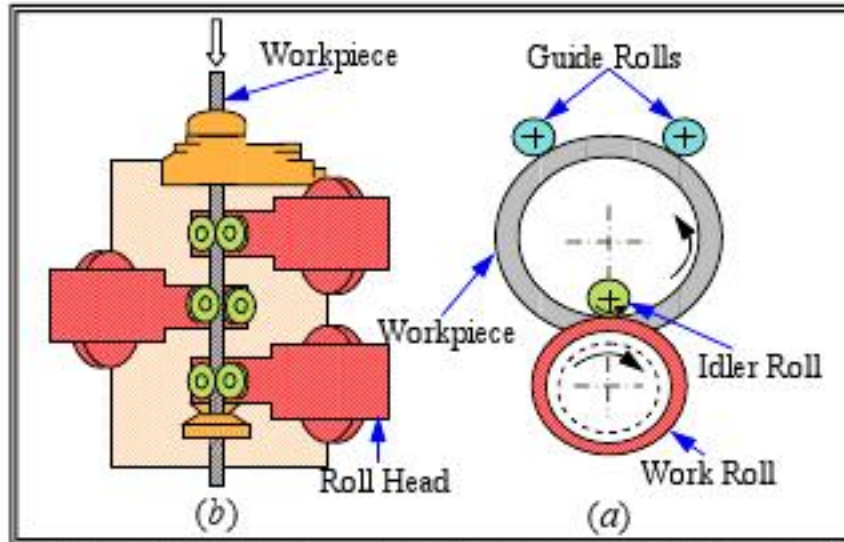

الشكل رقم (10-7) - α - الدرفلة الحلقية - β - الدرفلة أحادية الإتجاه

ويمكن حساب مقدار زاوية الإتصال (δ) بين الدرفيل والمعدن المُشكل من المعادلة التالية :

$$\sin \delta = 1 - \frac{H - h}{D} \quad (1)$$

حيث :

δ = زاوية الإتصال .

H = سمك الشغلة قبل الدرفلة (mm) .

h = سمك الشغلة بعد الدرفلة (mm) .

D = قطر الدرفيل (mm) .

إن مقدار الدرفلة (الإنتضاخ في المعدن) يزداد بزيادة قطر الدرفيل ونتيجة لهذه العملية يزداد عرض وطول الشغلة وبقل سمكها . نسمى نسبة طول الشغلة بعد الدرفلة إلى طول الشغلة قبل الدرفلة بمعامل

الإسنتطة والذي يمكن حسابه من المعادلة التالية :

$$K = \frac{I}{L} = \frac{F}{f} \quad (2)$$

حيث :

K = معامل الإسنتطة .

I = طول الشغلة بعد الدرفلة (mm) .

L = طول الشغلة قبل الدرفلة (mm) .

$$F = \text{مساحة مقطع الشغلة قبل الدرفلة (mm}^2\text{)}$$

$$f = \text{مساحة مقطع الشغلة بعد الدرفلة (mm}^2\text{)}$$

اختيار ذاتي (4): كيف ندم عملية الدرفلة أحادية الإتجاه

3.3.10 عمليات الثني (Bending Processes)

تجري عمليات الثني أو الإنحناء أما بالطرق اليدوي أو الميكانيكي ، وتسبب هذه العمليات إجهادات شد في الألياف الخارجية وإجهادات ضغط للألياف الداخلية للشغلة . تتوقف الإنفعالات المتولدة من عملية الثني على عدد من العوامل من ضمنها نوع معدن الشغلة وسمكها وكذلك على زاوية ونصف قطر الإنحناء المراد إنتاجه . إضافة إلى ذلك يجب أن تكون قوة الثني كافية لتوليد إنفعالات لدنة في المعدن تبقى بعد إزالة القوة المؤثرة ، ويمكن التخلص من الإجهادات المتولدة من عملية الثني بواسطة المعاملات الحرارية للمعدن المشكل .

إن تمدد الإنحناء (Bend) بسبب محور متعادل (Neutral Axis) كما في الشكل رقم (10-8-a) والذي لا يتغير الخام على طوله لينحرك لمسافة (0.3t - 0.5t) من داخل الإنحناء في معظم الحالات ، وغالباً ما يستخدم المعدل لهذه المسافة (0.4t) في الحسابات . إذا كانت الإنحناء تمتلك قطر خارجي مقداره (r) فيمكن تقدير الطول الابتدائي للخام (L) في الإنحناء والذي بحسب من المعادلة التالية :


$$L = 2 \times \pi (r + 0.4t) \times \left(\frac{\alpha}{360} \right) \quad (3)$$

حيث :

t = السمك الابتدائي للخام (mm) .

α = زاوية الإنحناء .

وعلى الرغم من أن المعدن يُجهَد فوق حد المرونة فإنه يميل إلى استعادة قدر معين من المرونة ، حيث إذا صنعت الإنحناء زاوية معينة فيتوقع إرنداد نابضي (Spring back) إلى زاوية أصغر بشكل طفيف عندما يُترك . يكون الإرنداد النابضي كبير لأقطر الإنحناء الأصغر ، الخام الأسمك بزوايا الإنحناء الواسعة ، والمواد الصلدة الشكل رقم (10-8-b) يوضح عملية ثني في قالب .

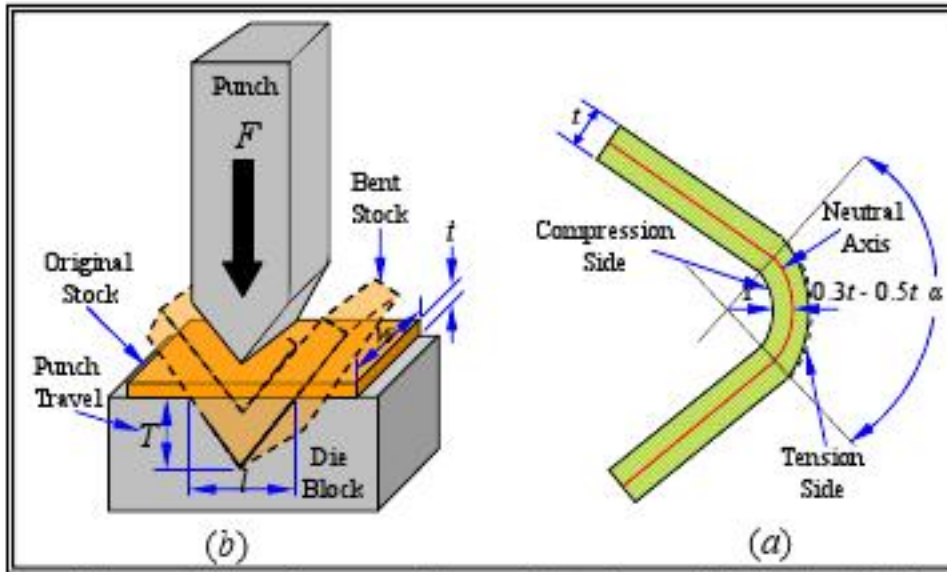

الشكل رقم (8-10) - α - طبيعة التني في المعدن - b - عملية تني في قالب

يمكن حساب القوة اللازمة للتشوه المرن (*Elastic Deformation*) من المعادلة التالية :

$$F_E = 0.67 \frac{Swt^2}{l} \quad (4)$$

حيث :

S = مقاومة الشد القصوى للمعدن .

w = عرض المعدن (mm) .

t = سمك المعدن (mm) .

l = طول الإنحناء (mm) .

أما القوة اللازمة للإنحناء اللدن (*Plastic Bending*) فتحسب من المعادلة التالية :

$$F = 1.33 \frac{Swt^2}{l} \quad (5)$$


حيث :

F = قوة الإنحناء اللدن .

هناك عدة أنواع من عمليات التني وهي مدرجة كالآتي :

1- نني الدرافيل (Rolls Bending)

تستخدم هذه العملية لنني الأكوام ، الفضيان ، التراكيب الهيكلية ، والأنابيب سميكة الجدران عن طريق استخدام ثلاثة درافيل وكما موضح في الشكل رقم (9-10) . أحد الدرافيل تثبت بين الدرافيلين الآخرين من أجل الضبط لأنصاف الأفطار المطلوبة . ويمكن عمل لفات مستمرة بهذه الطريقة . أنصاف أفطار الإنحناء يمكن تغييرها بسهولة ، ولكن من الصعوبة السيطرة على الزوايا .

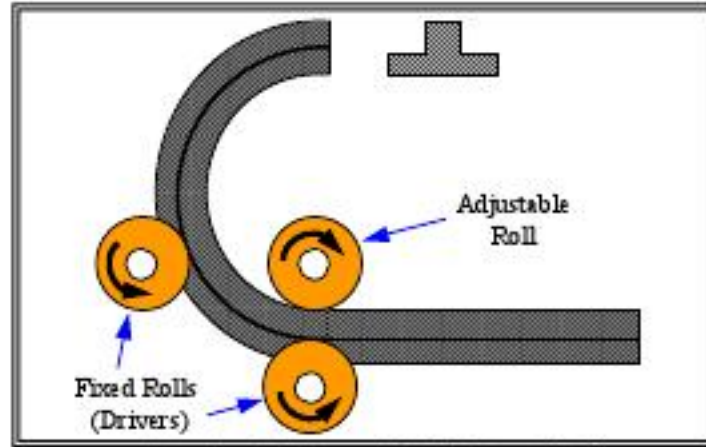


الشكل رقم (9-10) : عملية نني الدرافيل

2- نني التمديد (Stretch Bending)

ويسمى أيضاً بنني التشكيل . تكون هذه العملية بطيئة ولكنها يمكن أن تُحد من الإرناد النابضي ، وتستخدم لصنع الإنحناءات الواسعة غير المنتظمة غير الدائرية وبدون قلب كما في الشكل رقم (10-10) . (a)

3- نني السحب (Draw Bending)

تكون الشغلة في هذا النوع من النني متبينة ضد كتلة التشكيل والتي تدور وتُسحب الشغلة حول الإنحناء (انظر الشكل رقم (10-10-b)) . يتم تثبيت المادة التي تذهب إلى الإنحناء بقضيب الضغط (*Pressure Bar*) ، ويمكن أن يوضع القلب داخل الأنبوب لمنع التسطح . تقوم قلوب الكرات المرنة ، المواد الطبقية ، أو القلوب السلكية بالزويد بمسند حول طول الإنحناء للعمل الدقيق . نني السحب هو الأفضل للأقطار الصغيرة ، الجدران الرقيقة ، والأكثر تنوعاً في الجوانب . يمكن أن تدمج هذه الطريقة مع نني التمديد لعمل أجزاء الإنحناءات الصعبة وهي تسمى تشكيل السحب نصف القطري *Radial Draw Forming* .

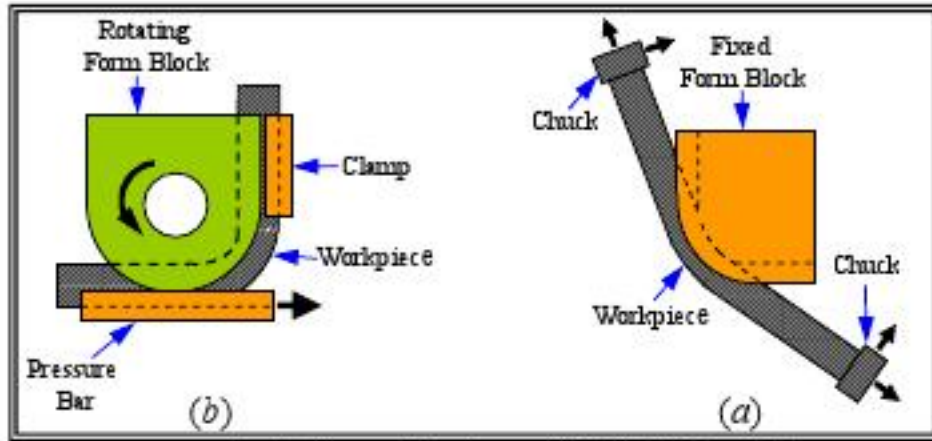


الشكل رقم (10-10) : *a* - نثني التمديد - *b* - نثني السحب

4- نثني الضغط (Compression Bending)

يتم نثني الشَّعْطَة حول كتلة التشكيل المتأينة ويلوى حوله بفعل إطار ماسح (*Wiper Shoe*) وكما في الشكل رقم (10-11-*a*). يتم نثني الألواح المعدنية المسطحة بنفس الطريقة على أجسام غير محززة بعملية تسمى نثني الجناح أو النثني المماسي ، و يمكن أن تكون أقطار الإنحناء صغيرة جداً .

5- نثني الكبس (Ram or Press Bending)

يتم هذا النوع من النثني بواسطة كبس الشَّعْطَة بين كتلة مكبس متحركة وقالبى ضغط متحركين وكما موضح في الشكل رقم (10-11-*b*). يمكن أن يستخدم مكبس ثقب ذو شوط ثابت ، ولكن مكبس النثني ذو الشوط القابل للتعديل هو الأفضل . كلفة الأدوات هي أقل بكثير من نثني السحب ، والزوايا محددة لحوالي (165°) ، ولكن نثني الكبس هو أسرع بدأت إلى أربع مرات من بقية الطرق . تكون هناك حاجة لتوصيلات مكبس مختلفة لكل عملية نثني مختلفة ، لذلك فإن هذه العملية ملائمة فقط للإنتاج الكمي .

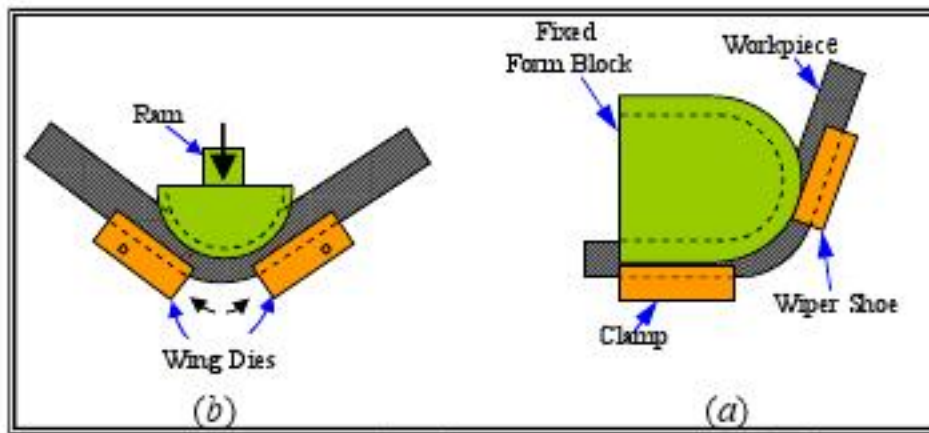

الشكل رقم (10-11) : *a* - نثني الضغط - *b* - نثني الكبس

(Roll Extrusion Bending)

6- نني النبق بالدرافيل


وبسخدم لنني الأنابيب التي فطرها الخارجى فوق (130mm) وبسبك جدران إلى (16mm). فى هذه العملية، يدور رأس داخل الأنبوب مع درافيل دفع عربضة على جانب واحد ودرافيل عمل ضيق على الجانب الآخر. بطوق الأنبوب بواسطة حلفت العمل خارج الرأس. يتحرك الدرفيل للداخل والخارج كلما يدور الرأس ليطبق الضغط الكافى ليقن المعدن فى جدار الأنبوب على جانب لعمل إنحناءاته، وتعتبر هذه الطريقة أسرع بعشر مرات من بقية طرق عمل الأنابيب الواسعة.

إختبار ذاتي (5): كيف ندم عملية نني السحب

(Shearing Processes)**عمليات القص****4.3.10**

تستخدم عمليات القص للحصول على قطع معدنية من الألواح أو الشرائط أو تستخدم لفصل جزء من القطعة المعدنية عن جزء آخر الشكل رقم (10-12-أ) يوضح مبدأ عملية القص. هنالك عدد من عمليات القص المستخدمة فى تشكيل المعدن والتي تختلف فى كيفية إنجازها للقص وهذه العمليات هي:

- 1- عمليات الفصل. تستخدم لفصل جزء من الشُعلة.
- 2- عمليات القص. وهى عملية فص المشغولات النلاجة من عمليات الفصل، شريحة تستخدم كمنزج للألواح المعدنية.
- 3- عمليات الثقب. وهى عملية إزالة جزء من الشُعلة مع تكوين ثقب وعدم استخدام الجزء الذي يتم إزالته.
- 4- عمليات القص الجزئى. تتضمن هذه العمليات فص جزئى للشُعلة مع عدم الفصل التام للشُعلة على إمتداد الطول أو العرض.
- 5- عمليات فص الزوائد. وهى عملية فصل المعدن الزائد عن الشُعلة مع عدم استخدام المعدن المُزال.

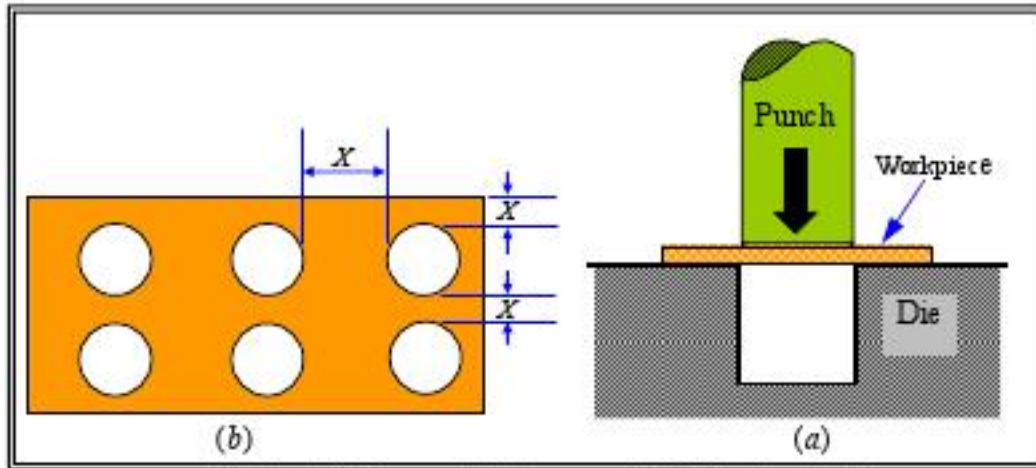

الشكل رقم (10-12) α - عملية القص b - الفاصل (X)

أثناء إجراء عملية القص ، يجب أن يكون مقدار المعدن غير المستغل بعد القص (*Scrap*) أقل ما يمكن ، لذلك يجب أن يكون مقدار الفاصل (X) بين الأجزاء التي يتم قصها أصغر ما يمكن والذي يعتمد مقداره على أبعاد الشُعلة (السُمك ، الطول ، والعرض) . ويمكن حساب قيمة الفاصل من المعادلة التالية :

$$\Rightarrow \boxed{X = \frac{t}{2}} \quad (6)$$

حيث :

X = الفاصل بين الأجزاء المقصوفة (mm) .

t = سمك الشُعلة (mm) .

أما إذا كان مقدار الفاصل (X) بين الأجزاء المقصوفة صغيراً فيمكن أن يشزق الفاصل أثناء القص . الشكل رقم (10-12- b) يوضح هذا الفاصل بين بعض الأجزاء المقصوفة .

ويمكن أيضاً حساب الخلوص نصف القطري (*Radial Clearance*) الذي يكون بين القالب والمكبس من المعادلة التالية :

$$\Rightarrow \boxed{C_R = \frac{D_d - D_p}{2}} \quad (7)$$

حيث :

C_R = الخلوص نصف القطري (mm) .

D_d = قطر القالب (mm) .

D_p = قطر المكبس (mm) .

إضافة إلى ذلك يمكن حساب قيمة الخلوص المثلى (*Ideal Clearance*) من المعادلة التالية :

$$\Rightarrow C_i = \frac{C_R}{t} \quad (8)$$

حيث :

C_I = الخلوص المثلى (%) ، وتتراوح قيمته بين (8% - 14%) .

C_R = الخلوص نصف القطري (mm) .

t = سمك الشغلة (mm) .

ويمكن حساب نسبة المعدن غير المستغل (*Scrap*) الذي يتم طرحه بعد عملية القص من المعادلة التالية :

$$\Rightarrow Scrap(S\%) = \frac{A_p - (N_D \times A_D)}{A_p} \quad (9)$$

حيث :

$S\%$ = نسبة المعدن غير المستغل

A_p = مساحة اللوح (mm^2) .

N_D = عدد القطع المراد فصها .

A_D = مساحة القطعة المفصولة .

مثال

لوح معدني أبعاده ($1300mm \times 2500mm$) وبسمك ($2mm$) يراد عمل أفراص دائرية منها وفطر ($50mm$) . إحتسب عدد الأفراص التي يمكن الحصول عليها من هذا اللوح وما هي نسبة المعدن غير المستغل الذي يطرح بعد القص مع حساب الخلوص المثلى بين المكبس والقالب .

الحل //

قبل البدء بعملية القص يجب حساب قيمة الفاصل (X) بين الأفراص التي يراد عملها بعدها يتم إضافتها الفاصل إلى فطر الأفراص .

$$X = \frac{t}{2}$$

$$X = \frac{0.002}{2} \Rightarrow X = 0.001m$$

$$D_{total} = D + X$$

$$D_{total} = 0.05 + 0.001 \quad \Rightarrow \quad \boxed{D_{total} = 0.051m}$$

عدد الأفراس الممكن الحصول عليها من عرض اللوح (N_w) .

$$N_w = \frac{W}{D_{total}}$$

$$N_w = \frac{1.3}{0.051} \quad \Rightarrow \quad \boxed{N_w \approx 25}$$

عدد الأفراس الممكن الحصول عليها من طول اللوح (N_L) .

$$N_L = \frac{L}{D_{total}}$$

$$N_L = \frac{2.5}{0.051} \quad \Rightarrow \quad \boxed{N_L \approx 49}$$

إنما يكون عدد الأفراس الكلية الناتجة (N_T) هي :

$$N_T = N_w \times N_L$$

$$N_T = 25 \times 49 \quad \Rightarrow \quad \boxed{N_T = 1225}$$

$$A_p = L \times W$$

$$A_p = 2500 \times 1300 \quad \Rightarrow \quad \boxed{A_p = 3.25m^2}$$

$$A_d = \frac{\pi}{4} D^2$$

$$A_d = \frac{\pi}{4} \times 0.05^2 \quad \Rightarrow \quad \boxed{A_d = 0.00196m^2}$$

$$Scrap(S\%) = \frac{A_p - (N_d \times A_d)}{A_p}$$

$$S\% = \frac{3.25 - (1225 \times 0.00196)}{3.25} \quad \Rightarrow \quad \boxed{S\% = 26\%}$$

نفرض إن قطر المكبس هو (50mm) و قطر القالب هو (50.5mm) .

$$C_r = \frac{D_d - D_p}{2}$$

$$C_r = \frac{0.0505 - 0.05}{2} \quad \Rightarrow \quad \boxed{C_r = 0.00025m}$$

$$C_i = \frac{C_R}{t}$$

$$C_i = \frac{0.00025}{0.002} \quad \Rightarrow \quad C_i = 12.5\%$$

وهذه النسبة جيدة وتقع ضمن الحدود المطلوبة (8% - 14%).

إختبار داني (6): ما الفرق بين عمليات النقب وعمليات فص الزوائد

5.3.10 عمليات السحب على البارد (Cold Drawing Processes)


تتضمن عمليات السحب على البارد تشكيل القضبان المعدنية كبيرة القطر نسبياً إلى الأسلاك وكذلك تشكيل الصفائح المعدنية إلى أوعية بواسطة السحب العميق. وتعتبر المطيلية العالية نسبياً من أهم خواص المواد المعدنية التي تؤهلها لعمليات التشكيل بالسحب على البارد. يسمى السحب على البارد في بعض الأحيان بضبط الأبعاد نظراً لدقته العالية بالأبعاد وجودة السطح الناتج بعد السحب. هنالك عدد من المميزات التي تفرّد بها عملية السحب على البارد والتي يمكن إجمالها بالآتي:

- 1- إمكانية الحصول على منتجات ذات دقة عالية في أبعاد المقطع العرضي و سطح ذو جودة عالية.
- 2- يمكن إستخدام السحب لتشكيل الأعمدة المجوفة والغير مجوفة التي لا يمكن تشكيلها بالطرق الأخرى.
- 3- تحقق المزج بين عملية التشكيل على البارد والمعالجة الحرارية إكساب المعدن خواص ميكانيكية عالية.
- 4- عدم فقدان جزء من المعدن على هيئة رابض مثلما يحدث في عمليات القطع وبعض عمليات التشكيل.
- 5- يعتبر السحب على البارد عملية إنتاجية وأقل صعوبة في التنفيذ من باقي الطرق.

تصنف عمليات السحب على البارد إلى نوعين أساسيين هما:

أولاً- سحب الأسلاك (Wire Drawing)

تُصنع الأسلاك بالسحب على البارد من قضبان مصنوعة بواسطة الدرفلة على الساخن ، وذلك بمرار هذه القضبان من فتحات قوالب خاصة تعمل على تخفيض قطرها وزيادة طولها على عدة مراحل إلى أن نتحول إلى أسلاك بالأقطار المطلوبة . الشكل رقم (10-13) يوضح قالب يستخدم في سحب الأسلاك . يتم إعداد القضبان المراد سحبها بدرفلة كتل معدنية على الساخن إلى قطر يسوي حوالي (6mm - 5mm) ثم يجري سحبها بواسطة قوالب السحب إلى أسلاك . وقبل عملية السحب من الضروري تنظيف طبقات الأوكسيد السطحية بمحاليتها ببعض الحوامض . يستعمل عادة بعض مواد التزييت لتسهيل عملية السحب .

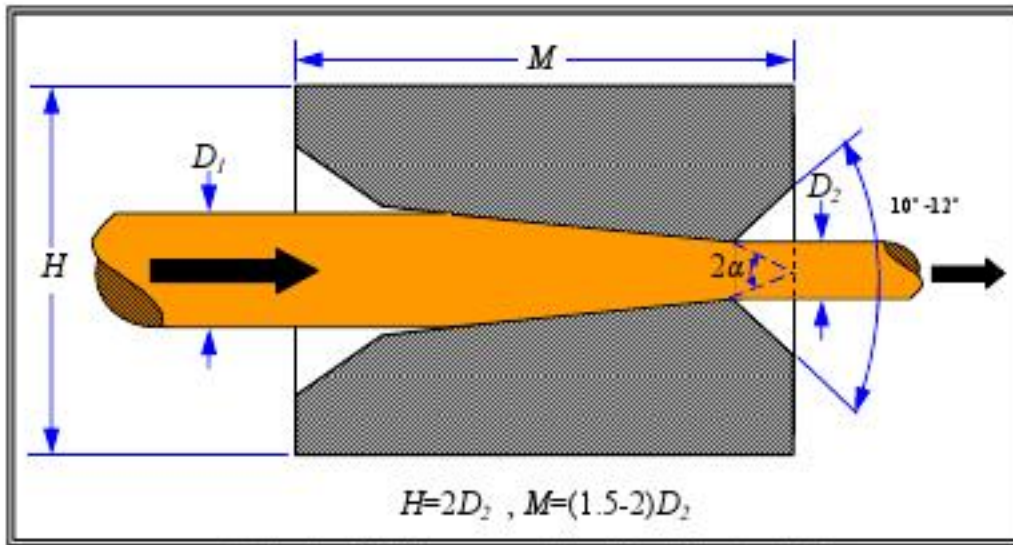

الشكل رقم (10-13) : قالب سحب الأسلاك على البارد

ويمكن حساب إجهاد السحب (*Drawing Stress*) من المعادلة التالية :

$$\sigma = y \left[1 + \frac{\tan \alpha}{\mu} \right] \left[1 - \left(\frac{A_2}{A_1} \right)^{\mu \cot \alpha} \right] \quad (10)$$

حيث :

σ = إجهاد السحب (N/mm^2) .

y = إجهاد الخضوع (N/mm^2) .

α = زاوية نصف القالب (*Semi Angle*) .

μ = معامل الاحتكاك .

A_2 = المساحة بعد السحب (mm^2) .

A_1 = المساحة قبل السحب (mm^2) .

ويتم حساب زاوية نصف القالب من المعادلة التالية :

$$\sin \alpha = \frac{D_1 - D_2}{2(0.9)D_2} \quad (11)$$

حيث :

D_1 = القطر قبل السحب (mm) .

D_2 = القطر بعد السحب (mm) .

كذلك يمكن حساب قوة السحب (*Drawing Force*) من المعادلة التالية :

$$F = A_2 \times \sigma \quad (12)$$

مثال

سلك من النحاس قطره (2mm) ، وإجهاد الخضوع له (140N/mm^2) يراد سحبه بمرحلة واحدة ليصبح قطره (1.8mm) . احسب إجهاد السحب وقوة السحب اللازمين لعملية التشكيل بالسحب إذا علمت إن معامل الاحتكاك هو (0.025) .

// الحل //

$$\sin \alpha = \frac{D_1 - D_2}{2(0.9)D_2}$$

$$\sin \alpha = \frac{2 - 1.8}{2(0.9) \times 1.8} \quad \Rightarrow \quad \alpha = 3.539^\circ$$


$$A_1 = \frac{\pi D_1^2}{4} \quad ; \quad A_1 = \frac{\pi \times 2^2}{4} \quad \Rightarrow \quad A_1 = 3.14159 \text{ mm}^2$$

$$A_2 = \frac{\pi D_2^2}{4} \quad ; \quad A_2 = \frac{\pi \times 1.8^2}{4} \quad \Rightarrow \quad A_2 = 2.54469 \text{ mm}^2$$

(Deep Drawing)

ثانياً- السحب العميق

السحب العميق عبارة عن تشكيل لوح معدني بسمك معين بواسطة مكبس دائري المقطع والذي يضغط على اللوح ويكبسه داخل قالب دائري المقطع أيضاً. الشكل الناتج عبارة عن وعاء بسمك يساوي الفرق بين قطر المكبس والقطر الداخلي للقالب. الشكل رقم (10-14) يوضح عملية السحب العميق.

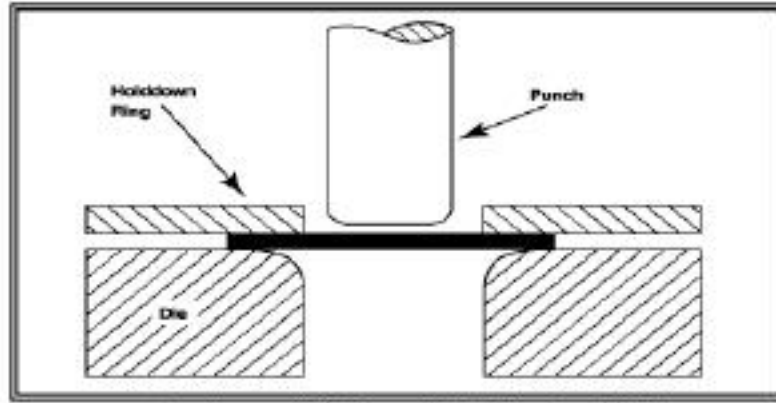

الشكل رقم (10-14) : عملية السحب العميق

ولقيام بعملية السحب العميق بنجاح وإنتاج منتجات خالية من العيوب لا بد من توفر العوامل التالية :

- 1- المطيلية العالية للمعدن المراد سحبها .
- 2- المكبس والقالب المستخدم يجب أن يمتازا بسطوح عليية الدقة وإنجاز سطحي جيد .
- 3- استخدام مواد لتزيت القالب والمكبس يسهل عملية التشكيل ويقلل من القوى الضرورية لعملية السحب .

بالإمكان إنتاج أوعية ذات أعماق كبيرة ، وذلك بإجراء العملية على عدة مراحل كما في عملية سحب الأسلاك ، حيث يتم أولاً التشكيل إلى عمق معين على البارد ثم يسخن الوعاء الناتج فنزداد ليونته ويتقبل مقداراً إضافياً من التشكيل فيجربى سحبه مرة ثانية . وقد تتكرر عملية السحب والتسخين عدة مرات إلى حين تحقيق العمق المطلوب . تستعمل عملية السحب العميق بشكل واسع لإنتاج أغلفة أو ظروف القذائف وهياكل السيرات وهياكل الناجات وإسطوانات الغاز السلل وغيرها من المنتجات .

إختصار ذاتي (7): ما هو السحب العميق

الإختبار البعدي

ضع دائرة حول الحرف الذي يسبق الإجابة الصحيحة لكل مما يأتي :

1- من أهم عيوب التشكيل على البارد هي :

- أ- استخدامه كمرحلة نهائية للتشكيل .
- ب- صعوبة السيطرة على أبعاد المنتج .
- ج- متطلبات الطاقة العالية .
- د- تكسب السطوح بسهولة .

2- من أهم الخواص التي يجب أن تمتلكها المعادن المدرفلة هي :

- أ- قابلية المعدن للتسيب نتيجة الضغط المسلط عليه .
- ب- مقاومة المعدن العالية .
- ج- قوة الإجهادات المتولدة فيه .
- د- قابليته على تحمل الإجهادات الحرارية .

3- يطلق مصطلح تني التشكيل على عملية :

- أ- تني السحب .
- ب- تني الضغط .
- ج- تني الكبس .
- د- تني التمدد .

4- عند دمج طريقة تني السحب مع تني التمدد تسمى الطريقة الناتجة بـ :

- أ- تشكيل السحب-التمدد .
- ب- تشكيل السحب نصف القطري .
- ج- التشكيل المزوج .
- د- التشكيل المتماثل .

5- يسمى السحب على البارد أحياناً بضبط الأبعاد بسبب :

- أ- دقته العالية بالأبعاد وجودة السطح الناتج بعد السحب .
- ب- كونه عملية تشكيل نهائية .
- ج- عدم تغير الأبعاد بسبب التكدس .
- د- دقته العالية بتشكيل الأجزاء الصغيرة .

6- تتم عملية الدرفلة اللولبية مع :

- أ- درفيلين مترامين بدوران بنفس الإتجاه .
- ب- درفيلين بدوران باتجاهين مختلفين .
- ج- درفيلين بدوران على محاور متعامدة .
- د- زوج أو أكثر من الدرافيل .

7- تترأوح ضغوط البخار في حداة المطرقة بشكل عام بين :
 أ- (900kpa-600)
 ب- (850kpa-500)
 ج- (650kpa-300)
 د- (750kpa-450)

8- نستخدم عملية الختم ك :
 أ- عملية تشكيل للكثل والأفراس المعدنية الصغيرة نسبياً
 ب- عملية تشكيل ألواح معدنية بالضغط عليها بواسطة عدة تشكيل
 ج- عملية تحويل المسبوكات الأولية إلى إسطوانات
 د- مرحلة نهائية لإعطاء شكل نهائي للقطعة المشكلة مسبقاً

9- تتم عملية البثق الهيدروستاتيكي بواسطة :
 أ- مكبس يضغط المعدن داخل قالب مغلق من نهايته
 ب- مكبس يتحرك بشكل عكسي للمعدن المينوق
 ج- سائل يسلط القوة الضرورية للبثق
 د- طرق المعدن في القالب ليتم بثقه

10- تمثل القوة نصف القطرية في الدرفلة :
 أ- عزم الإنحناء على الدرافيل
 ب- قوة ضغط الدرافيل
 ج- قوة التندبة للدرافيل
 د- رد فعل الشغلة

ملاحظة :

1- لكل سؤال درجة واحدة .

2- يرجى التحقق من سائمة إجاباتك بمراجعة صفحة (مفاتيح الإجابات على الإختبارات) في نهاية الوحدة النمطية، ففي حالة حصولك على درجة (9) فكثر فنكون غير محتاج لدراسة هذه الوحدة وإذهب لدراسة الوحدة التالية . أما في حالة حصولك على درجة أقل من (9) فنكون بحاجة لدراسة هذه الوحدة .

مفاتيح الإجابة على الإختبارات

الإختبار القبلي		الإختبارات الذاتية	الإختبار البعدي	
رقم السؤال	الإجابة الصحيحة		رقم السؤال	الإجابة الصحيحة
1	أ	1	ج	1- هي العمليات التي تستخدم قوى ميكانيكية مثل الشد والضغط إضافة إلى الحرارة من أجل تشكيل المعدن بأشكال مختلفة وبدون خسارة في حجم أو كمية المعدن . إن عمليات التشكيل الميكانيكي لا ينتج فيها رابنس مثل بقية عمليات التشغيل مثل الخراطة والتفريز .
2	ج	2	أ	2- يستند التمييز بين التشكيل على الساخن و التشكيل على البارد على درجة حرارة معينة وخاصة بكل معدن أو سبيكة والتي تسمى بدرجة حرارة إعادة التبلور ، وتتراوح هذه الدرجة بين نصف أو ثلث درجة إتصهار هذه المعادن والسبائك .
3	ب	3	د	3- في النطق المباشر يكون إتجاه إنسحاب المعدن المتبوق بنفس إتجاه حركة المكبس ، حيث تقابل فتحة خروج المعدن مكبس الدفع . أما في النطق غير المباشر تكون حركة المعدن بعكس حركة المكبس إذ يكون المكبس محوفاً ويتم تثبيت القالب عليه الذي سوف يُشكل فيه المعدن .
4	د	4	ب	4- تتضمن تفرير الخام بشكل مستمر بين روج واحد أو أكثر من التراحل مع قالب ذو قنار عبارة حول مصطفاها .
5	أ	5	أ	5- تكون الشغلة في هذا النوع من التني منتجة ضد كتلة التشكيل والتي تدور وتُسحب الشغلة حول الإنحناء . يتم تثبيت المادة التي تذهب إلى الإنحناء بقصيب الضغط ، ويمكن أن يوضع القالب داخل الإنبوب لمنع التسطح . تقوم طوب الكرات المرمة ، المواد الطبقية ، أو القلوب السلكية بالتفريز وتستخدم حول طول الإنحناء للعمل الدقيق .
6	ج	6	ج	6- عمليات التقب هي عملية إزالة جزء من الشغلة مع تكوين تقب وعدم استخدام الجزء الذي يتم إزالته . أما عمليات قص الزوائد فهي عملية فصل المعدن الزائد عن الشغلة مع عدم استخدام المعدن القرال .
7	د	7	ب	7- السحب العميق عبارة عن تشكيل لوح معدني بسمك معين بواسطة مكبس دائري المقطع والذي يضغط على اللوح وبكسبه داخل قالب دائري المقطع أيضاً .
8	ب	8	د	8- يتم وضع الخام في فجوة النصف الأسفل لقالب الحدادة على سندان المطرقة الساقطة ، أما النصف العلوي فيربط للمطرقة أو التمساح والذي يسقط على الخام .
9	أ	9	ج	9- تستخدم هذه الطريقة لتشكيل المعادن والسبائك الفائقة الصلادة والتي يكون تشكيلها صعباً بالطرق الأخرى ، مثل معدن التيتانيوم وسبائك الفولاذ المقاوم الصدأ وبعض سبائك الألمنيوم .
10	ج	10	ب	10- لكي تضمن إنطابق الجزئين على بعضهما بدقة .

- 1- E.P.DeGarmo, J.T. Black, and R.A. kohser “ *Materials and processes in Manufacturing* ” , Eighth Edition , john Wiley & Sons , 1999 .
- 2- Lawrence E. Doyle, Carl A. keyser, James L.Leach, George F. Schrader, and Morse B. Singer “ *Manufacturing processes and Materials for Engineering* ” , Third Edition, prentice - Hall, Inc. 1985 .
- 3- Sherif D.Elwakil “ *Processes and Design Manufacturing* ” , Second Edition , PWS Publishing Company , 1998 .
- 4- د. فحطان خلف الخزرجي ، د. عادل محمود حسن “ *مبادئ عمليات الإنتاج* ” ، الطبعة الثانية ، جامعة بغداد ، مطبعة الأنطيم العلي ، 1987 .